

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AN7886	VIN:	SB1Z53BEX0E064444
Model vozidla:	Toyota Corolla TouringSports (E21) (2019)	Provedení:	Corolla TS 2.0Hyb.Comfor AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1987
Maximální výkon (kW):	132	Druh paliva:	Hybridní vozidlo
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Černá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-03-11	Platnost tech. kont. do:	2027-03-17
Stav tachometru:	79354 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	71322	Datum poslední prohlídky vozidla:	2024-07-24
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Klient souhlasí s doprohlídkou:	Ano	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	1 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 460 µm; LP blatník 295 µm; LP dveře 290 µm; LZ dveře 115 µm; LZ bok 280 µm; Z víko - µm; PZ bok 120 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 130 µm; PP blatník 260 µm; Střeška 210 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (9x), ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový sensor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Bridgestone	205/55 R 16	Letní	5
Pneu PP	Bridgestone	205/55 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Bridgestone	205/55 R 16	Letní	5,5
Pneu PZ	Bridgestone	205/55 R 16	Letní	5,5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Přední nárazník	Deformace
2	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Světlomet levý	Škrábance
5	Hrana LP dveří	Škrábance
6	Práh levý	Škrábance
7	Dveře zadní levé	Škrábance
8	Disk LZ kola	Škrábance
9	Koncové světlo vnější levé	Opotřebení
10	Koncové světlo vnitřní levé	Opotřebení
11	Koncové světlo vnitřní pravé	Opotřebení
12	Zadní nárazník	Škrábance
13	Bočnice zadní pravá	Deformace
	Poznámka: +škrábance	
14	Disk PZ kola	Škrábance
15	Madlo kliky PZ dveří	Škrábance
16	Dveře zadní pravé	Jamka
17	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
18	Dveře přední pravé	Škrábance
19	Disk PP kola	Škrábance
20	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
21	Blatník přední levý	Deformace
	Poznámka: Opravováno	
Interiér (vnitřní prostor)		
22	Volant	Opotřebení
23	Vnitřní kryt pravého B-sloupku dolní	Škrábance
24	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
25	Kryt zadního čela	Škrábance
26	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
27	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
28	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
29	Roleta (zakrytí) zav. prostoru	Opotřebení
30	Výplň LZ dveří	Prasklina
31	Přídavný koberec LP	Opotřebení
32	Řadicí páka	Opotřebení
33	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
34	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
35	Roletka zadního víka	Prasklina
Ostatní		
36	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
37	Celková plocha karoserie	Škrábance
38	Interiér	Znečištěno
39	Servisní záznam	Chybí
40	Klíč od vozidla	Chybí
41	Doprohlička v LC	Chybí
	Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Jamky od krup	
42	Celková plocha karoserie	Jamky od krup

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

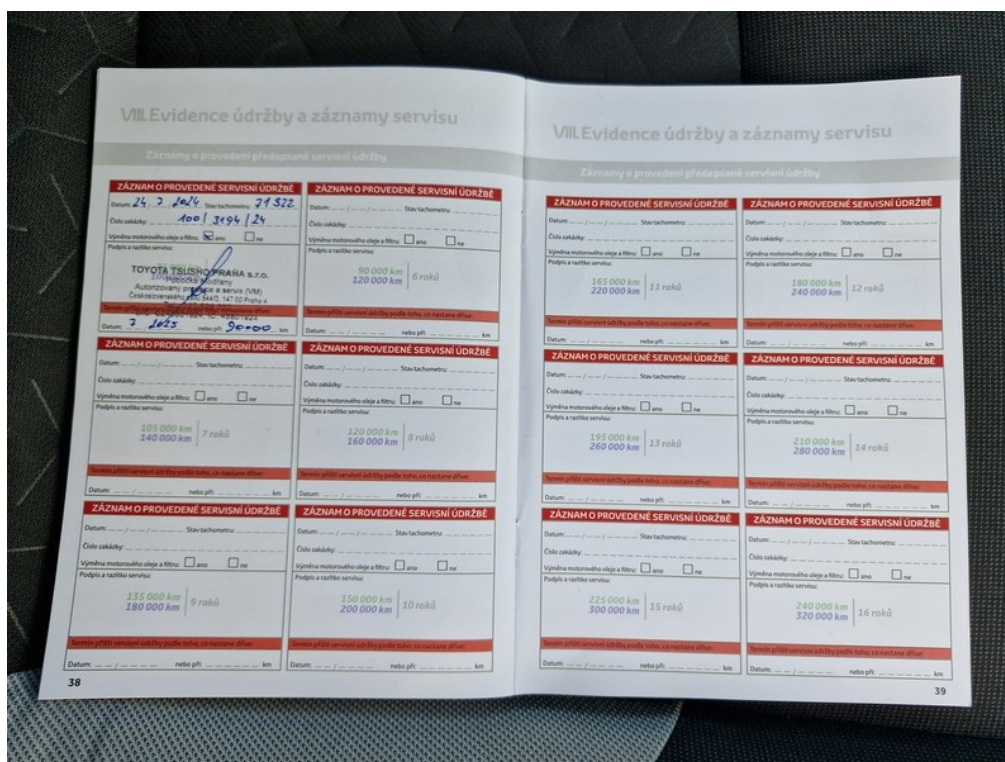

Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

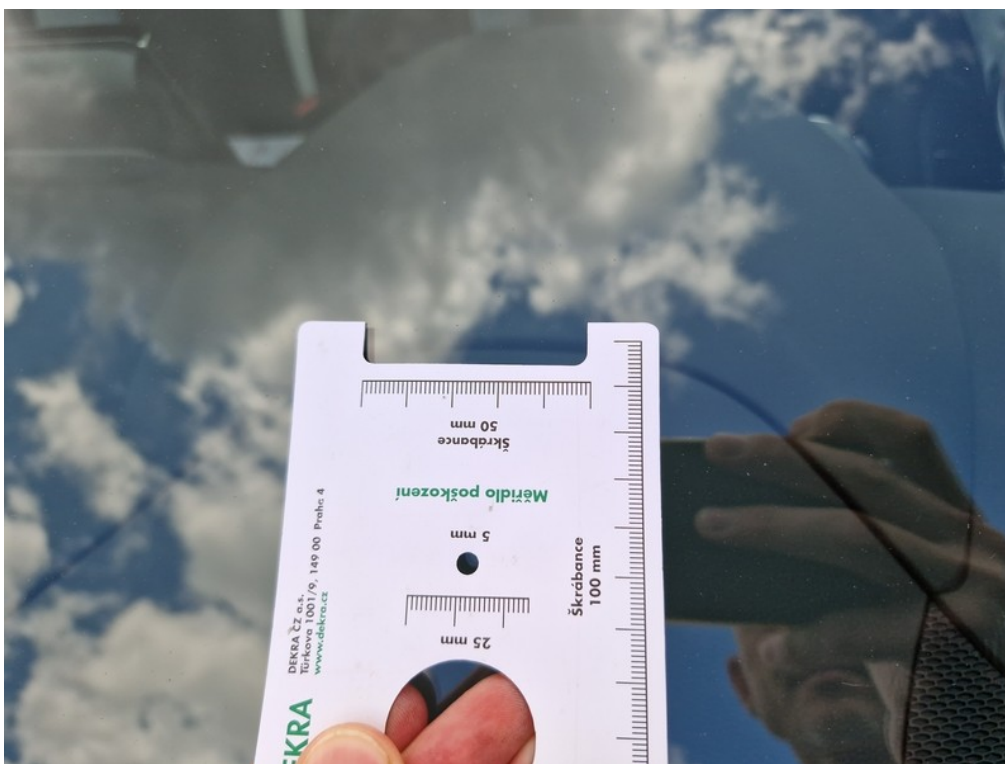

Viz popis k poškození č. 2


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

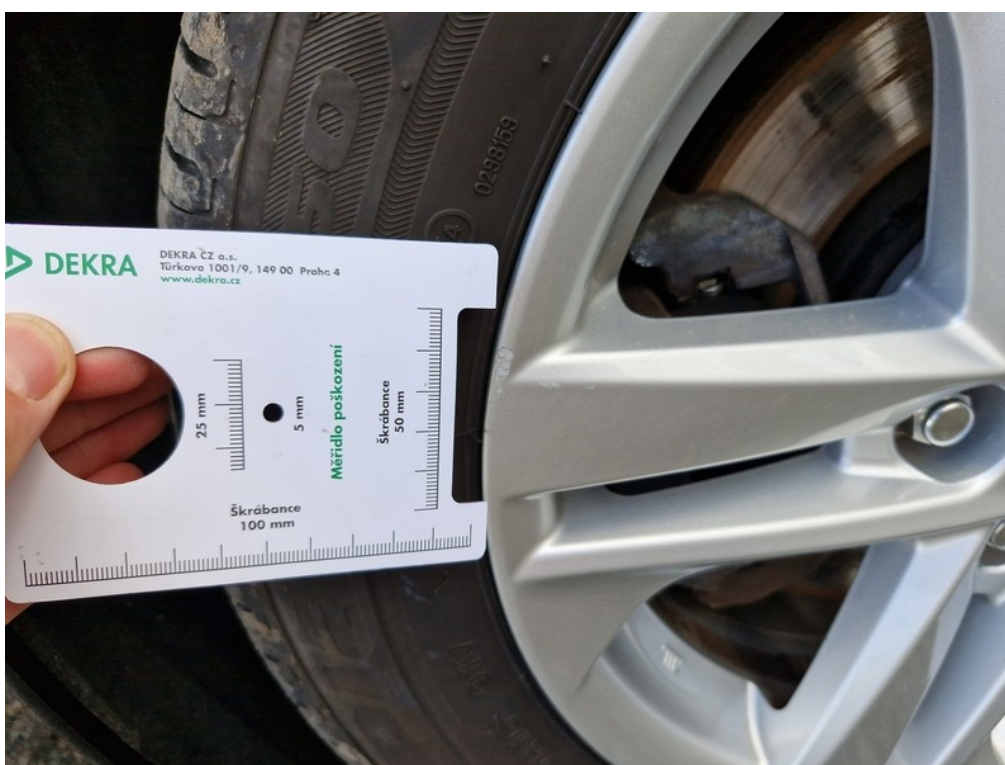

Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Světlomet levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Hrana LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

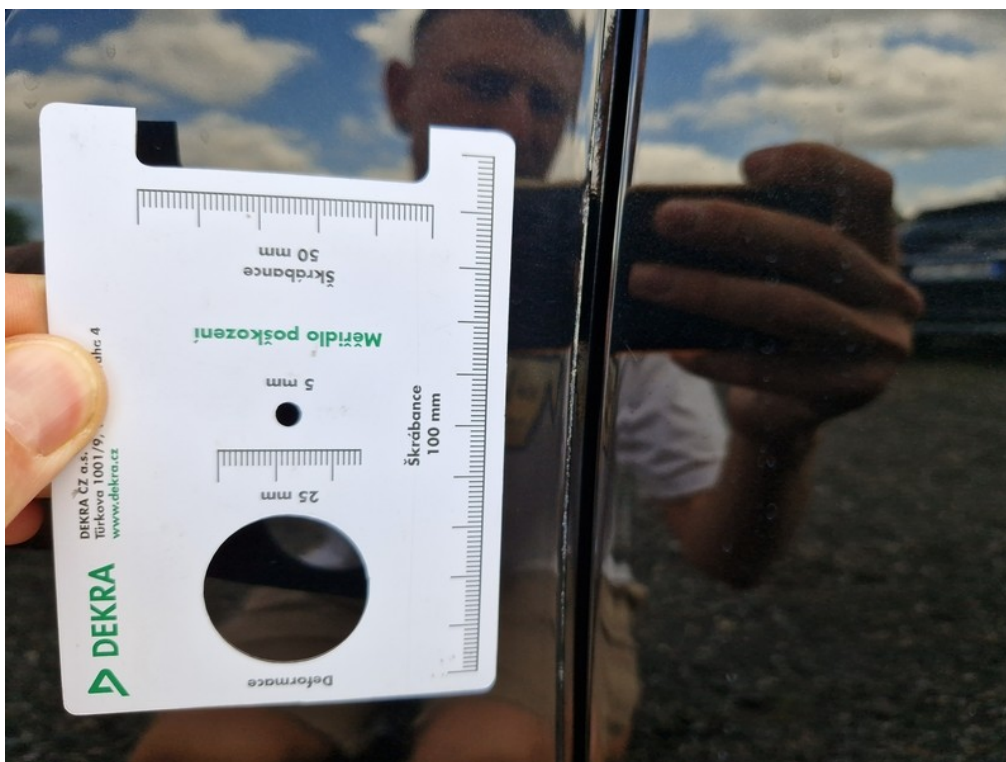

Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



7 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Koncové světlo vnější levé - Opatřebení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Koncové světlo vnitřní levé - Opotřebení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Koncové světlo vnitřní pravé - Opatření**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Bočnice zadní pravá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: +škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Madlo kliky PZ dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Dveře zadní pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



18 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Viko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20




21 Blatník přední levý - Deformace
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Opravováno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

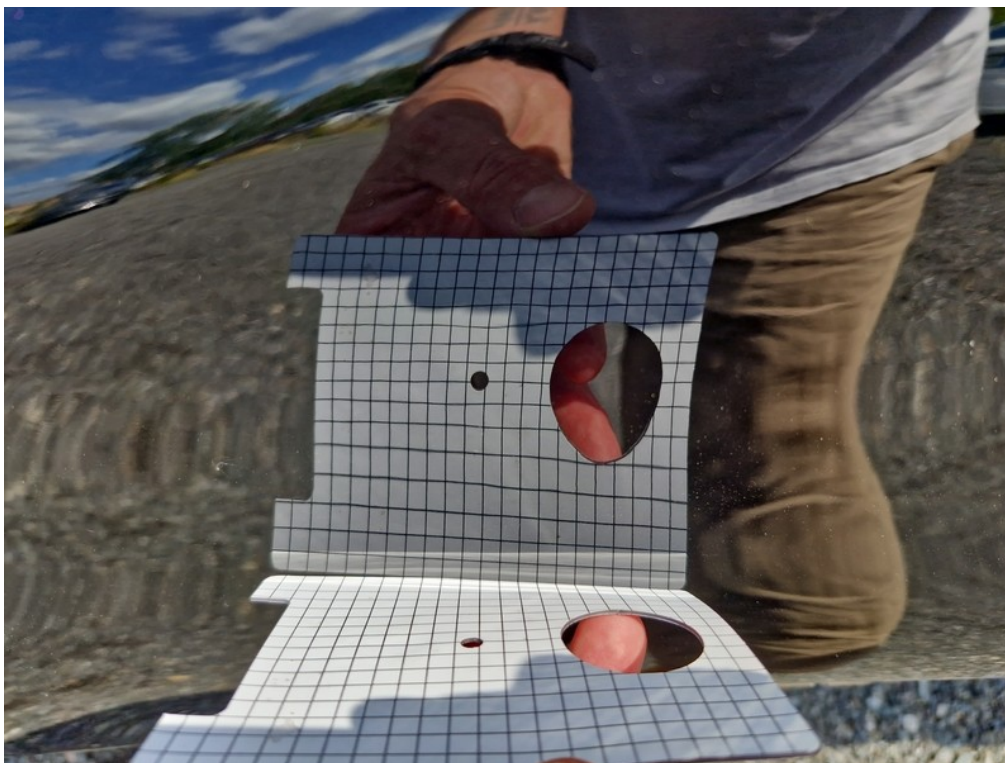

Viz popis k poškození č. 21

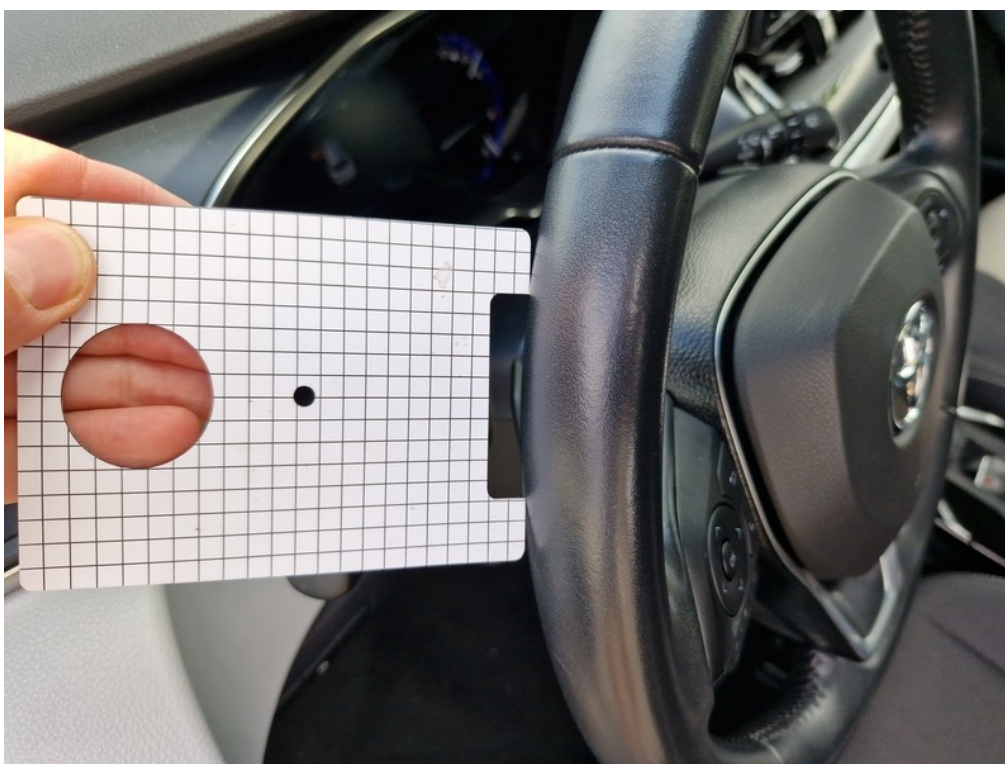

22 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Vnitřní kryt pravého B-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



24 Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



27 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



29 Roleta (zakrytí) zav. prostoru - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 Výplň LZ dveří - Prasklina
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



31 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



32 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



33 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 33



34 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



35 Roletka zadního víka - Prasklina

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 35

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



36 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:

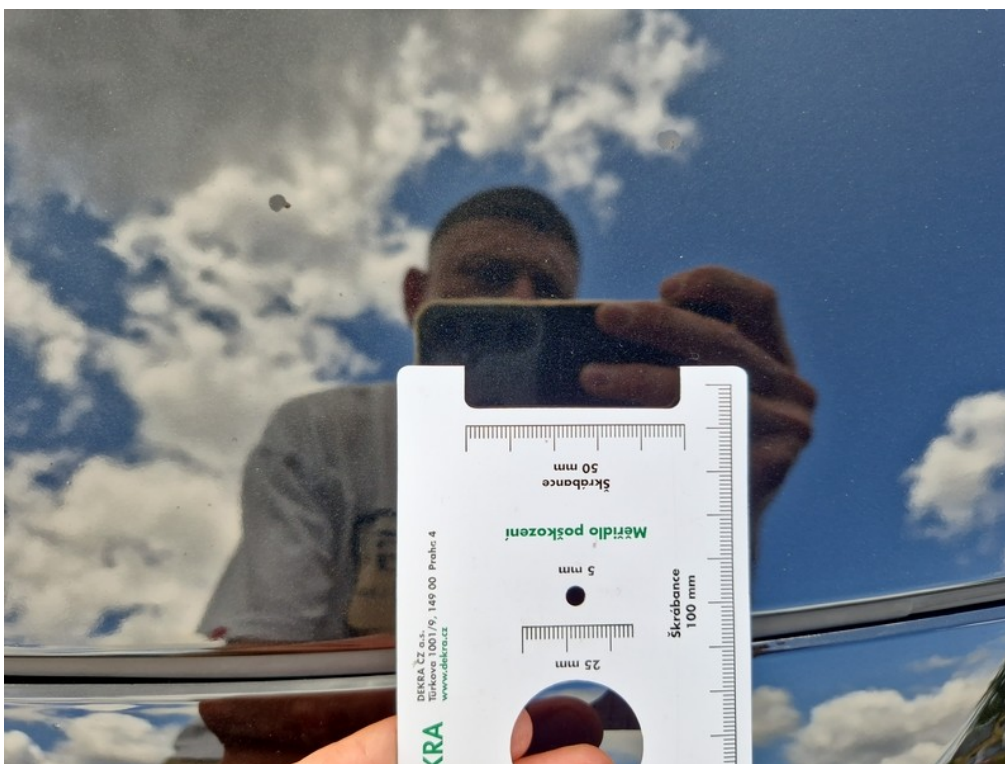

Viz popis k poškození č. 36

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



37 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 37


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



38 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

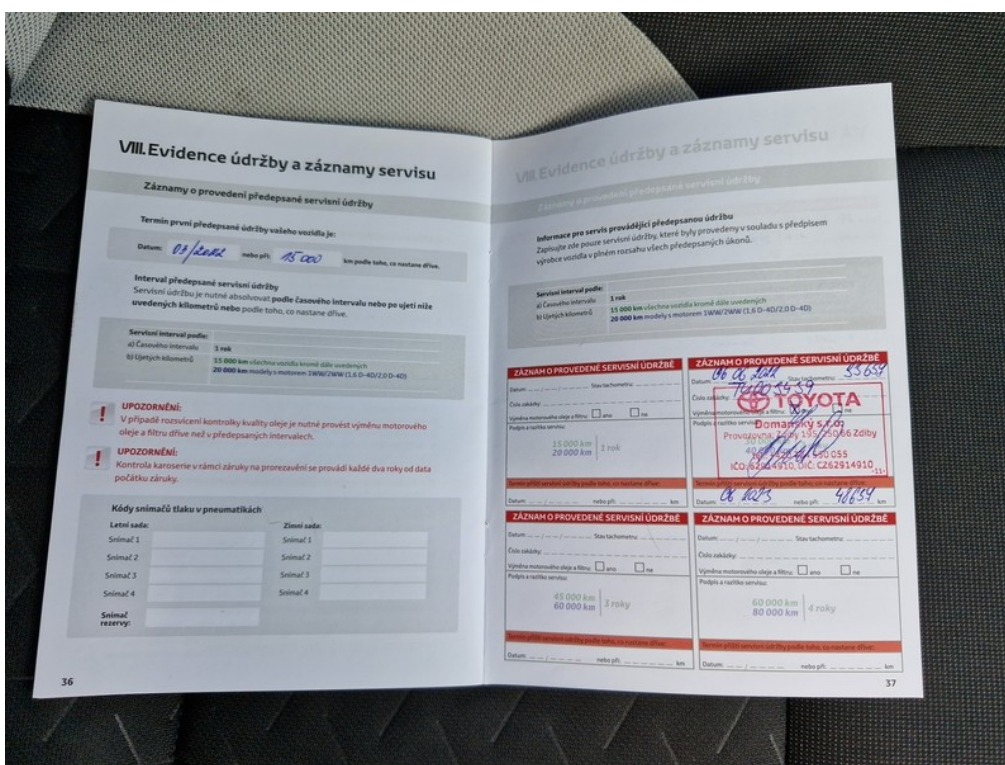

39 Servisní záznam - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



40 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



41 Doprohlídka v LC - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: Důvod druhé
prohlídky: Jamky od krup

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



42 Celková plocha karoserie - Jamky od krup
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 42

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 42



Viz popis k poškození č. 42

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 42



Viz popis k poškození č. 42

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 42



Viz popis k poškození č. 42