

**Duplikat**

DEKRA Automobil GmbH  
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin


Toyota Kreditbank GmbH  
Toyota Allee 5  
50858 Köln-Marsdorf

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Schwerin  
Otto-Hahn-Str. 5  
19061 Schwerin  
Telefon 0385 / 64480-0  
Fax 0385 / 64480-901  
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Robert Dix  
Tel. direkt 038564480-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

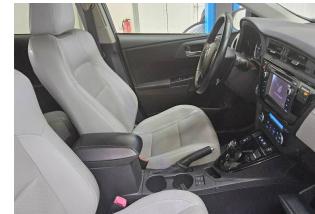

### Kennzeichen

**B PG397**

**FIN**

**SB1ZS3JE00E061983**

### Vorgang

Kunden-Nr.	0210003742	
Auftraggeber	Toyota Kreditbank GmbH	Toyota Allee 5, 50858 Köln-Marsdorf
Ihr Auftrag vom	07.05.2025,	elektronisch.
Besichtigung	07.05.2025, 11:00 Uhr,	durch Herrn Robert Dix bei Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH, Flughafenstr. 1, 19370 Parchim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	07.05.2025	
Betreff	Eigen-Nr. 1055123620	

### Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	9.719,00 EUR 8.167,23 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt. ohne MwSt.	-9.719,00 EUR -8.167,23 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt. ohne MwSt.	-164,00 EUR -137,81 EUR

**Duplikat**
**Bemerkungen**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 238 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne rechts
- Seitenwand hinten links
- Dachholm links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

**HINWEIS:** Das Fahrzeug musste aufgrund zu starker Verschmutzung vorab gereinigt werden, sodass eine Besichtigung ermöglicht werden konnte. Mäuse- und Schimmelbefall im Fahrzeuginnenraum. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht gereinigt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

**Fahrzeugdaten**

Erstzulassung Hersteller	16.12.2013 TOYOTA	Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.	PKW Auris 1.8 VVT-i Hybrid Automatik Touring Sports Life
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SB1ZS3JE00E061983
HSN / TSN	5013 / AHX	Schlüssel-Nr.	10500115
Km-Stand abgelesen	173057	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	73
Hubraum (ccm)	1798	Schadstoffklasse:	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Mysticschwarz / Mica
Polster / Farbe	Leder / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 94 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 W	Goodyear / Vector 4Seasons G3 FP	A / S	5 mm
2 links	225 / 45 R 17 91 W	Falken / ZIEX ZE-914B MFS	S / S	4 mm
rechts	225 / 45 R 17 94 W	Mastersteel / AllSeason	A / O	5 mm

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

**Duplikat****Serienausstattung**

Serie: Ablagen:, Airbag (Knieairbag), Airbag (Kopfairbag), Airbags: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbags: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Antiblockiersystem (ABS), Außenspiegel, in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar und beheizbar, Berganfahr-Assistent, Blinkleuchten in den Außenspiegeln integriert, Bremsleuchte, dritte, Dachreling, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (VSC) inkl. Antriebsschlupfregelung (TRC), Fahrmodus-Selektor für EV-Modus (rein elektrischer Betrieb), Fensterheber vorne elektrisch, Follow-me-home-Funktion, Getriebe: Stufenloses Automatikgetriebe, Heckscheibe beheizbar (mit Abschaltautomatik), Heckscheibenwischer, Innenraum-Beleuchtung, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen vorne (2), höhenverstellbar, Kopfstützen: hinten (3) höhenverstellbar, Lederlenkrad, höhen- und längsverstellbar, und Lederschaltknauf, Mittelarmlehne vorne, Multimedia Audiosystem Toyota Touch mit Rückfahrkamera, Nebelscheinwerfer mit Chromumrandung in den vorderen Stoßfänger integriert, Polster: Stoff, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte:, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sonnenblenden, mit abdeckbaren und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer und Beifahrerseite, Start-/Stop-Knopf: schlüssellooses Starten des Motors, Stoßfänger und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Tagfahrlicht - LED, Wegfahrsperrre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung und Blinkerbestätigung, Zusatzsteckdose, 12 V, im Kofferraum, Zusatzsteckdose, 12V, im Fahrzeugfond

**Sonderausstattung**

Code Bezeichnung  
Lackierung: Mica-/Metallic

**Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Wartungsnachweis: fehlt

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Batterie tiefenentladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	100	voll	-100	-84,03
2. Servicehistorie nicht nachvollziehbar - Service durchführen, erneuern	450	voll	-450	-378,15
3. Innenraum verschmutzt - Schimmelbefall, reinigen (Bild 7, 8, 9)	500	voll	-500	-420,17
4. Mäusebefall im Fahrzeuginnenraum - Mehrkosten möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	1.000	voll	-1.000	-840,34
5. Sitzbezug hinten rechts Brandloch, erneuern (Bild 10)	794	voll	-794	-667,23
6. Scheibenwischer hinten gerissen, erneuern (Bild 11)	50	voll	-50	-42,02
7. Spiegelgehäuse rechts nicht lackiert - Minderwert angesetzt,	50	voll	-50	-42,02
8. Tür hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 12)	120	voll	-120	-100,84
9. Starke Korrosionsbildung Bremse vorne und hinten, erneuern	1.073	voll	-1.073	-901,68
10. Kotflügel vorne links mehrfach eingedellt, drücken (Bild 13, 14)	160	voll	-160	-134,45
11. Felge vorne rechts Materialabtrag, erneuern (Bild 15)	970	voll	-970	-815,13

**Duplikat**

12. Tür vorne rechts mangelhaft nachlackiert - Minderwert angesetzt,	150	voll	-150	-126,05
13. Schachtleiste vorne rechts deformiert, erneuern (Bild 17)	184	voll	-184	-154,62
14. Streifschaden rechts, instandsetzen (Bild 20)	1.758	voll	-1.758	-1.477,31
15. Unterschiedliche Reifen montiert,	100	voll	-100	-84,03
16. Stoßfänger hinten zerkratzt, lackieren (Bild 21, 22, 23)	1.120	voll	-1.120	-941,18
17. Heckklappe eingedellt und zerkratzt, lackieren (Bild 24, 25)	880	voll	-880	-739,50
18. Motor ölfleckig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 26)	100	voll	-100	-84,03
19. Nachrüstung Abgashalter, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 27)	100	voll	-100	-84,03
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>9.659</b>		<b>-9.659</b>	<b>-8.116,81</b>

**Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren**

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Felge vorne links verschrammt,  
Felge hinten links verschrammt,

**Fehlende Teile**

	Kosten brutto	Anrechnung voll	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Serviceheft	60		-60	-50,42
<b>fehlende Teile insgesamt / Minderwert</b>	<b>60</b>		<b>-60</b>	<b>-50,42</b>

**Reifenbewertung**

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR brutto	netto
vorne rechts	5 mm	AS	-90,00	-75,63
hinten links	4 mm	SS	-74,00	-62,18
Legende		A/ Ganzjahres S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden	<b>-164,00</b>	<b>-137,81</b>

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführt merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Robert Dix

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Duplikat

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

## Duplikat

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Schwerin 19061 Schwerin Otto-Hahn-Str. 5  
Tel.: 0385 / 64480-0 Fax: 0385 / 64480-901

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      N R      392      09.05.2025

FABRIKAT	TOYOTA	AURIS TOURING	LIFE
AUSSTATTG			TYP-CODE
	KLIMAAUTOMATIK	VERGLAS ABGEDUNKELT	F-HEBER V/H IMP-SYS
	AUSSENSP ELEKT HEIZB	6 LAUTSPRECHER	BLUETOOTH
	NEBELSCHEINWERFER	DACHRELING	LEDERLENKRAD
	KEYLESS ENTRY	RADIOBED AM LENKRAD	MITTELARML V SCHIEBB
	RUECKFAHRKAMERA	1798CCM 73KW HYBRID	CVT AUTOMATIKGETR
	SYST "START & STOP"	ALURAEDER 7 J X 17	STAB-PROGRAMM (VSC)
	KNIEAIRBAG	KOPFAIRBAG	

A R B E I T S L O H N      ZEITBASIS      10 AW=1 STD      PREIS = 150.00 EUR/STD

ARB.POS.NR /	LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS- / EINZEL- / VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.-PREIS
670311)		TUERVERKLEIDUNG H R AUS- / EINBAUEN	2	30.00
672201)		TUERAUSSENGRIFF H R AUS- / EINBAUEN	2	30.00
KN		SCHUTZ SEITENWAND H R ERSETZEN	1	15.00
KN		RADHAUSSCHALE H R AUS- / EINBAUEN	2	30.00
1782		TUER H R INSTANDSETZEN	15*	225.00
3482		SEITENWAND H R INSTANDSETZEN	15*	225.00
1000		BATTERIE LADEN BEI FEHLERSPEICHER	2*	30.00
1000		FEHLERCODE AUSLESEN NACH REP.	3*	45.00

L A C K I E R U N G  
ZEITBASIS 10 AW=1 STD

PREIS = 175.00 EUR/STD

ARB.POS.NR /	LEIT-NR	ARBEITSGANG	MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	ARB.-PREIS
2160		TUER H R	REPARATURLACK ST III	14	245.00
3010		SEITENWAND H R	REPARATURLACK ST III	14	245.00
KN		VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG		13	227.50

E R S A T Z T E I L E      PREISSTAND : 23.04.2025 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2014	ABDECKFOLIE TUER H R	67841 02230	29.18
3664	SCHUTZ SEITENW H R	58741 02160	37.71
3686	SCHMUTZFAENGER H R V	65631 02200	52.20

## S O N S T I G E S

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	PREIS
1000	KLEINMATERIAL	10.00*

SYSTEM AUDATEX      BLATT 1

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N      N R    3 9 2

09.05.2025

Duplikat

S C H L U S S K A L K U L A T I O N		EUR	EUR
<hr/>			
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT	42 AW X 150.00 EUR/STD	630.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN .....		630.00	
N E B E N K O S T E N			
SUMME SONSTIGES		10.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN .....		10.00	
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT	41 AW X 175.00 EUR/STD	717.50	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL .....		717.50	
E R S A T Z T E I L E		119.09	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....		119.09	
R E P A R A T U R K O S T E N	OHNE MWST.....	1 476.59	
<hr/>			
MWST 19.00 %		280.55	
R E P A R A T U R K O S T E N	MIT MWST.....	1 757.14	

## ERLÄUTERUNGEN:

 E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT  
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR  
 )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

 \* = ANWENDERANGABEN  
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX BLATT 2

Duplikat

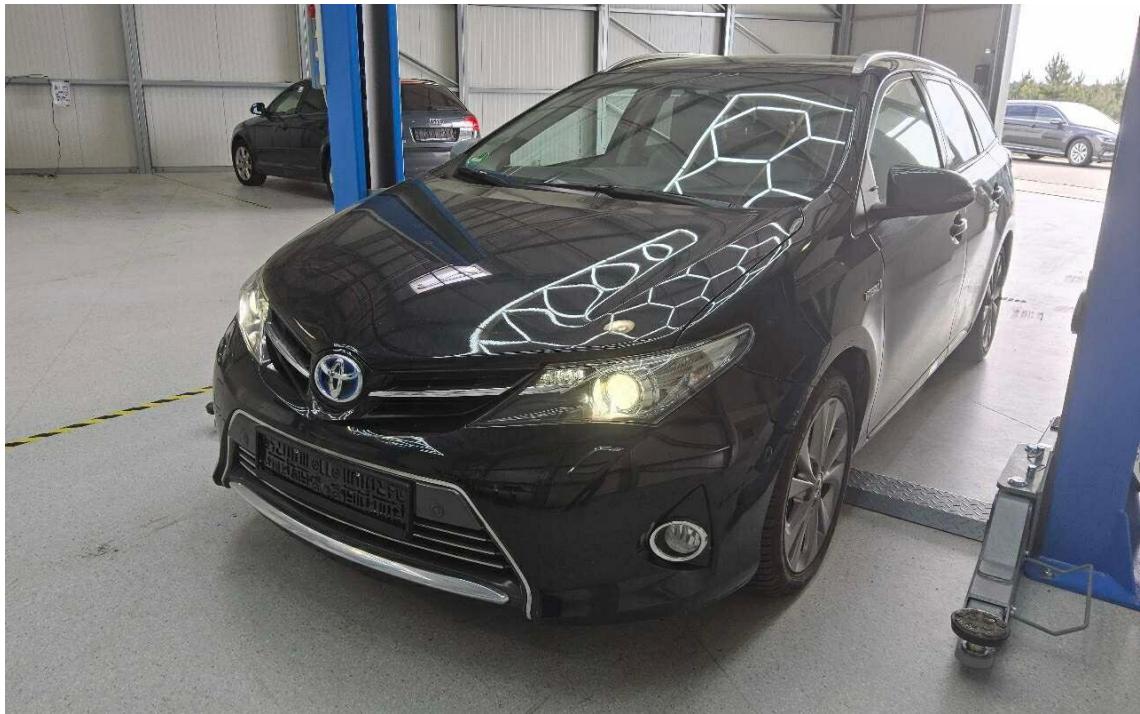


Bild 1 : Fahrzeug diagonal vorn links



Bild 2 : Fahrzeug diagonal hinten rechts

Duplikat

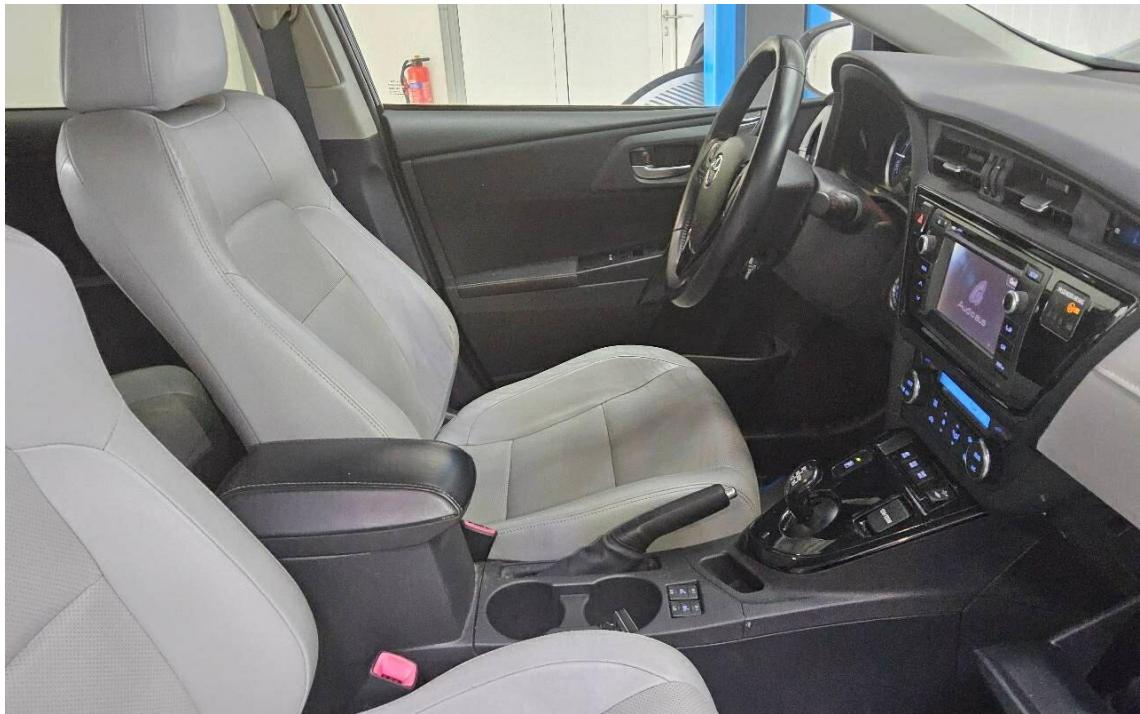


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrtür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

Duplikat



Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Kofferraum

Duplikat

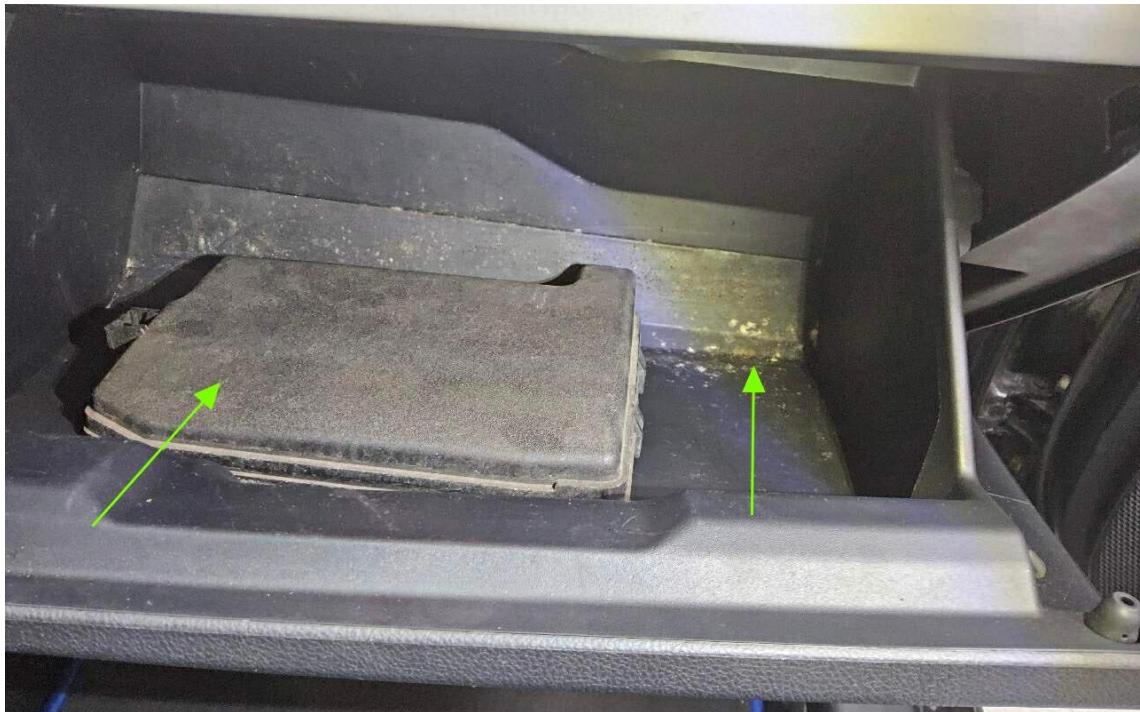


Bild 7 : Innenraum verschmutzt - Schimmelbefall



Bild 8 : Innenraum verschmutzt - Schimmelbefall

Duplikat



Bild 9 : Innenraum verschmutzt - Schimmelbefall

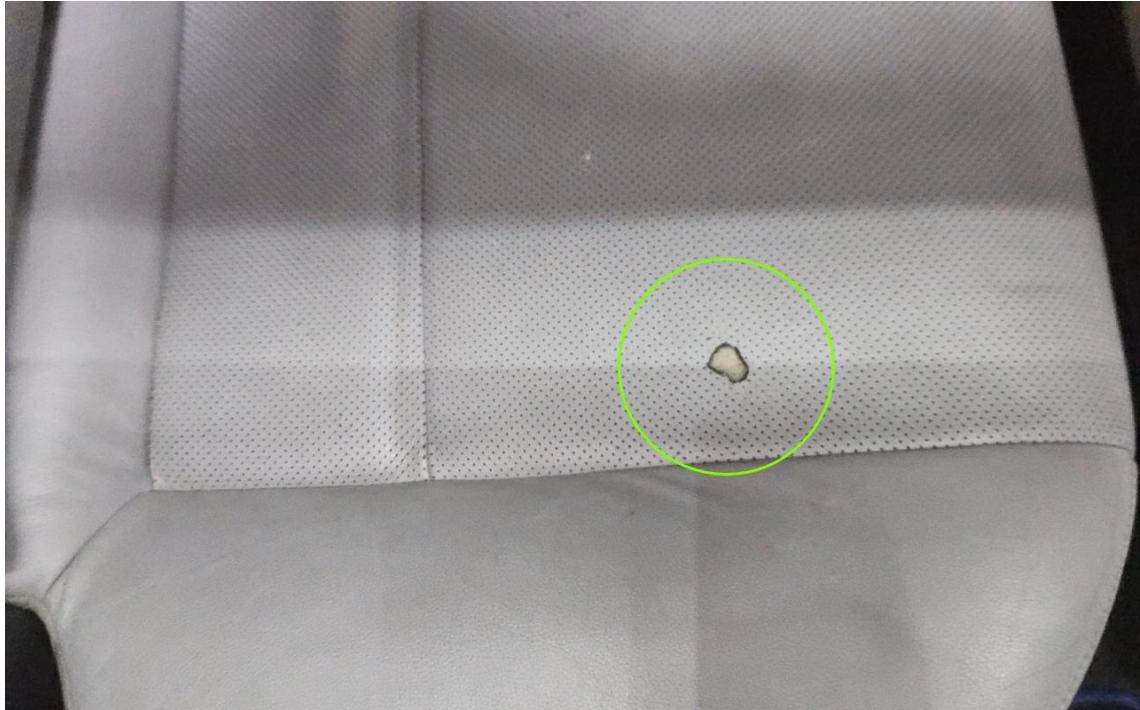


Bild 10 : Sitzbezug hinten rechts Brandloch

Duplikat

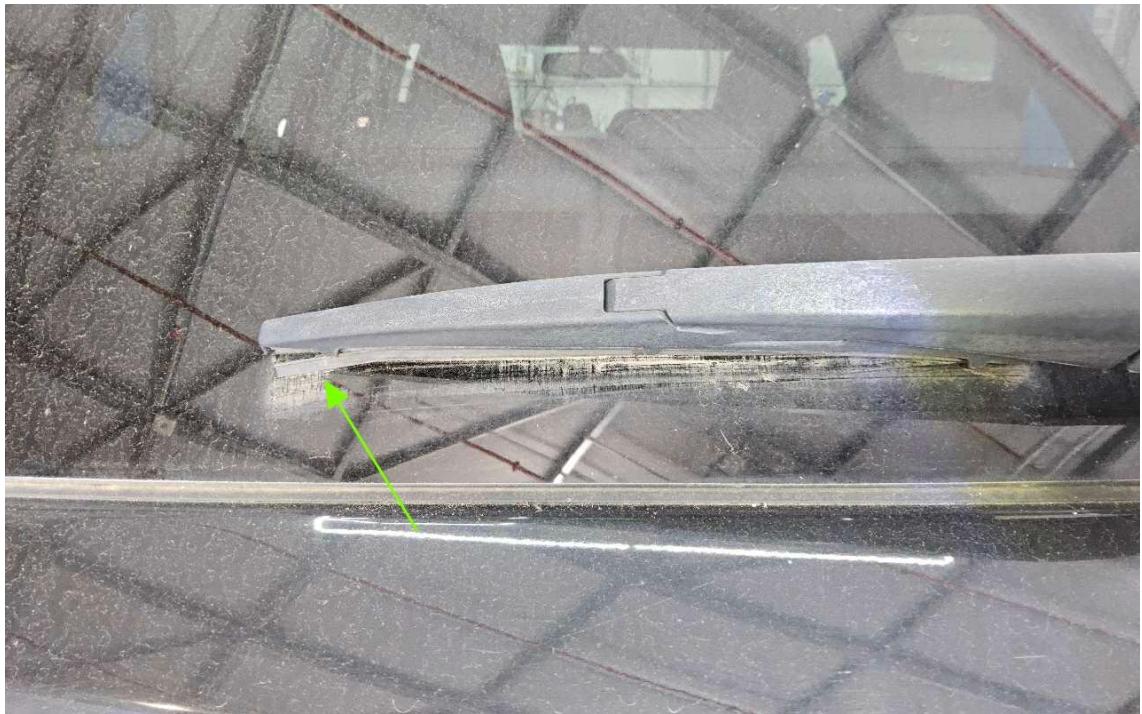


Bild 11 : Scheibenwischer hinten gerissen

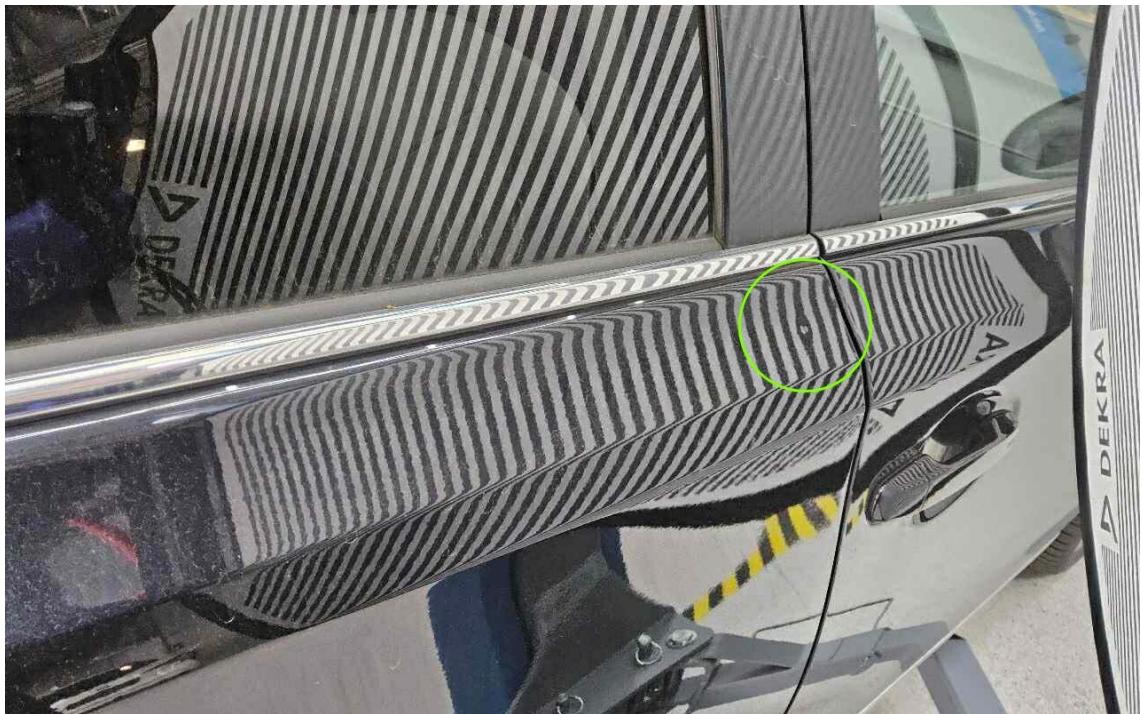


Bild 12 : Tür hinten rechts eingedellt

Duplikat



Bild 13 : Kotflügel vorne links mehrfach eingedellt



Bild 14 : Kotflügel vorne links mehrfach eingedellt

Duplikat



Bild 15 : Felge vorne rechts Materialabtrag



Bild 16 : Tür vorne rechts mangelhaft nachlackiert - Minderwert angesetzt

Duplikat

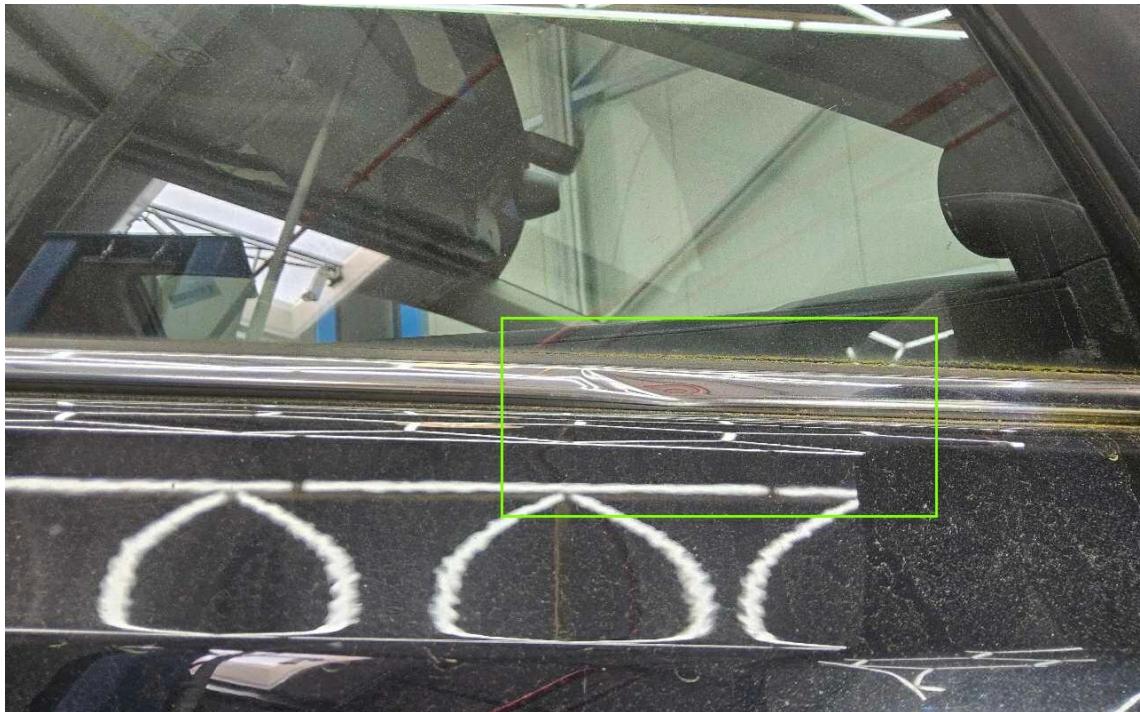


Bild 17 : Schachtleiste vorne rechts deformiert



Bild 18 : Seitenwand hinten rechts deformiert

Duplikat



Bild 19 : Seitenwand hinten rechts deformiert



Bild 20 : Streifschaden rechts

Duplikat



Bild 21 : Stoßfänger hinten zerkratzt

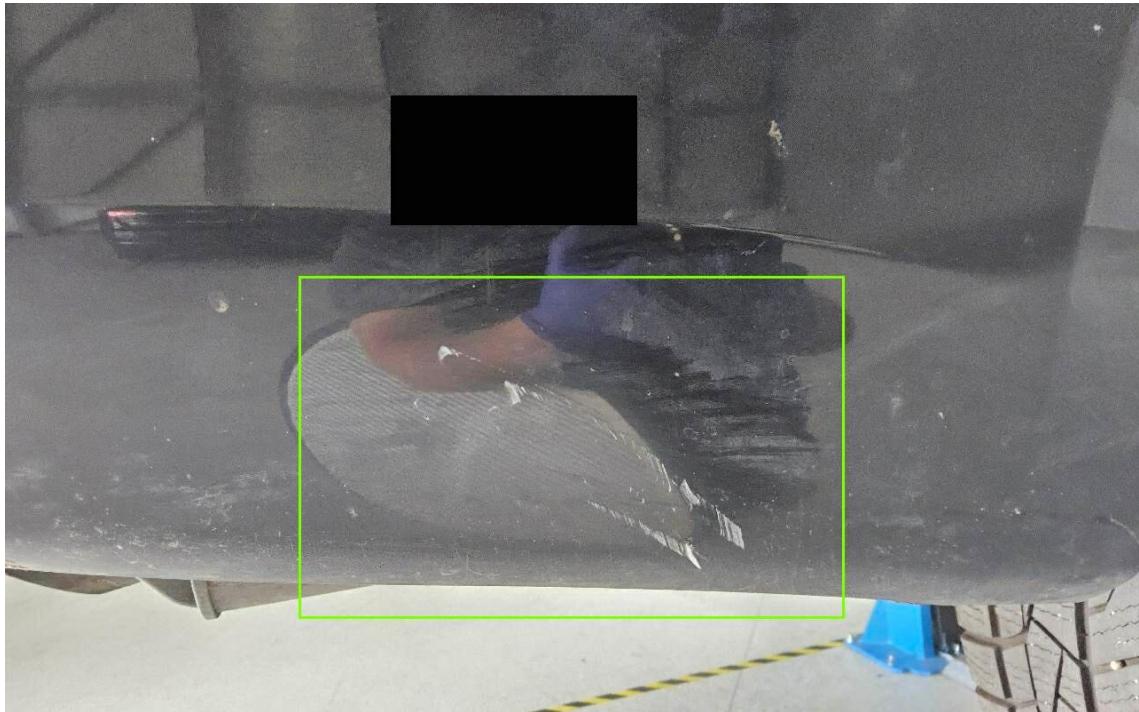


Bild 22 : Stoßfänger hinten zerkratzt

Duplikat

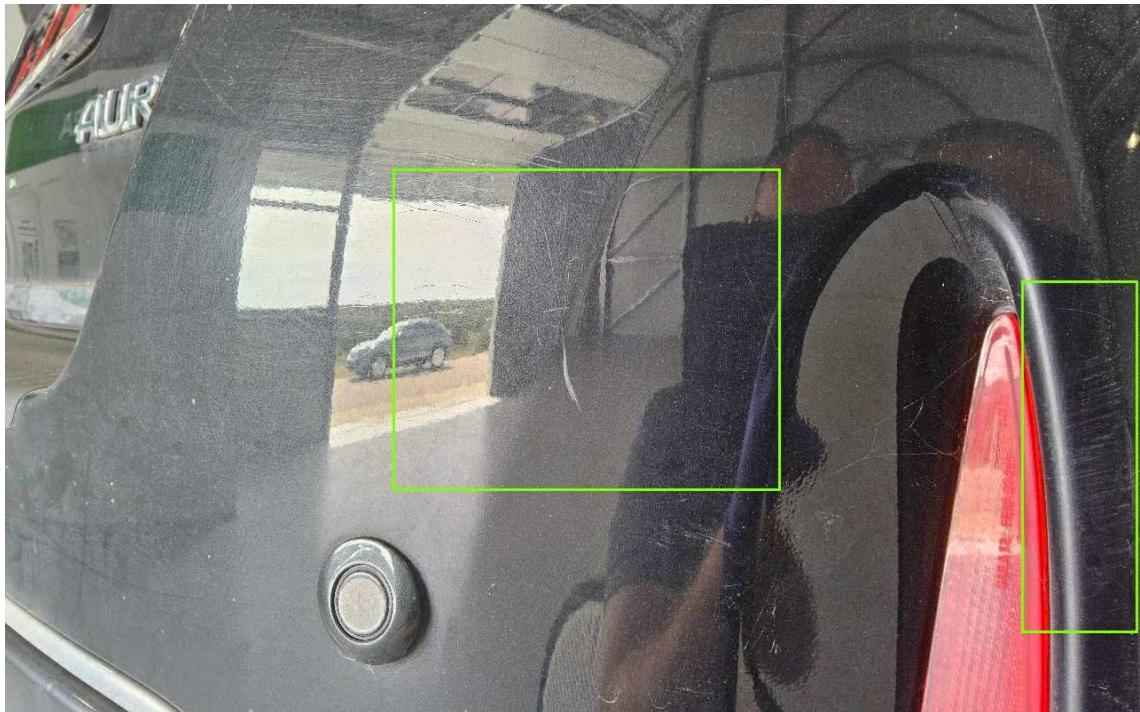


Bild 23 : Stoßfänger hinten zerkratzt

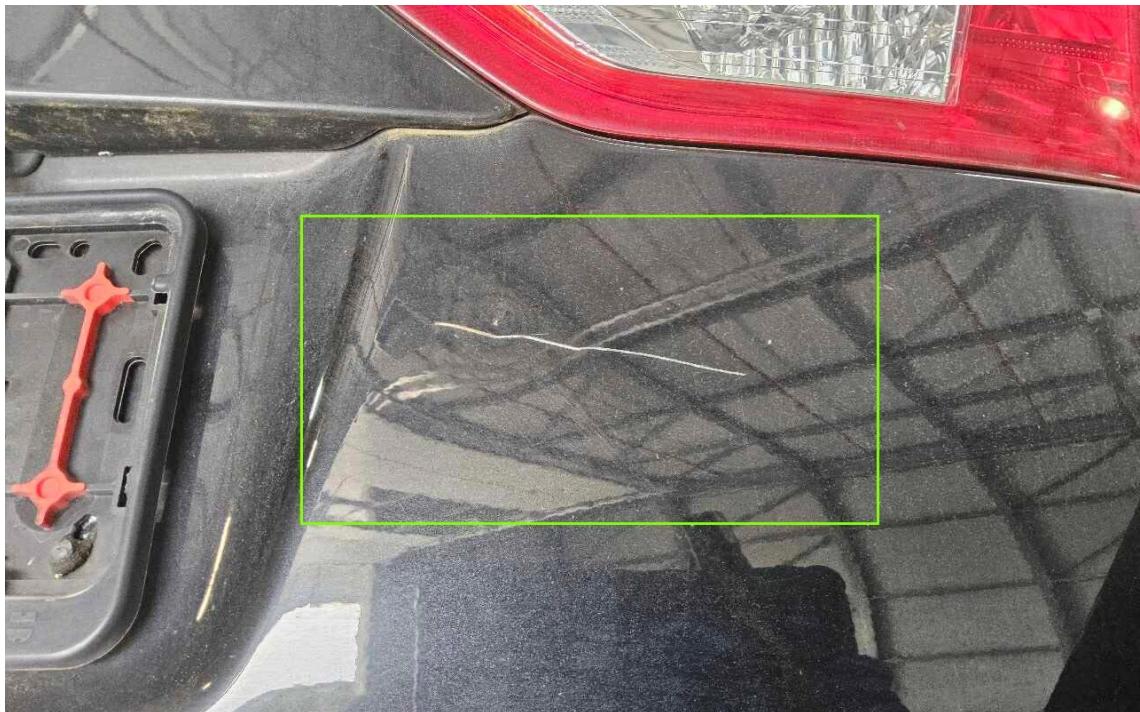


Bild 24 : Heckklappe eingedellt und zerkratzt

Duplikat



Bild 25 : Heckklappe eingedellt und zerkratzt



Bild 26 : Motor ölfleckig

Duplikat

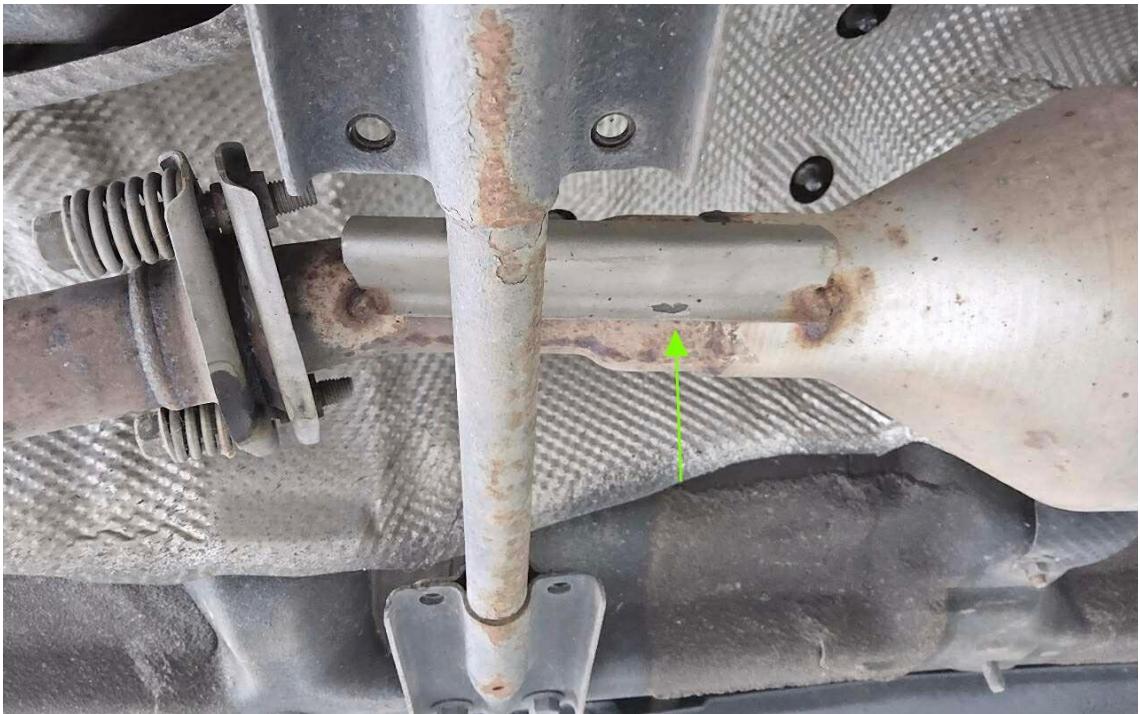


Bild 27 : Nachrüstung Abgashalter



Bild 28 : Achse 1, Reifen Rechts 1

Duplikat



Bild 29 : Achse 2, Reifen Links 1

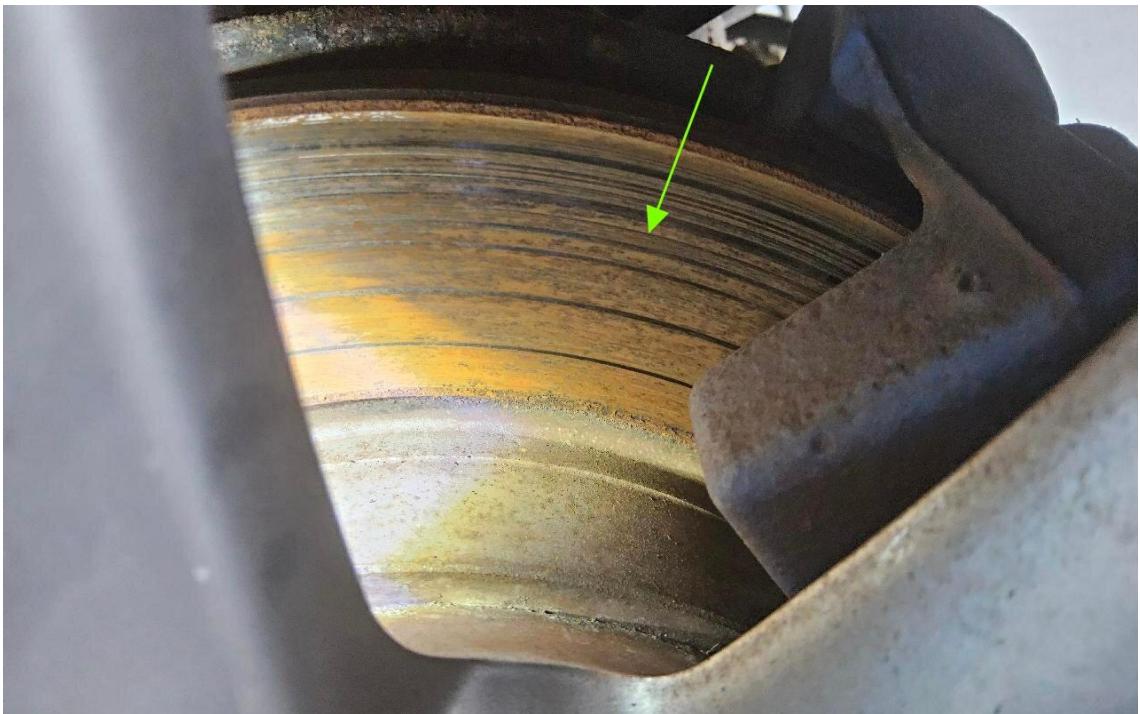


Bild 30 : Starke Korrosionsbildung Bremse

Duplikat

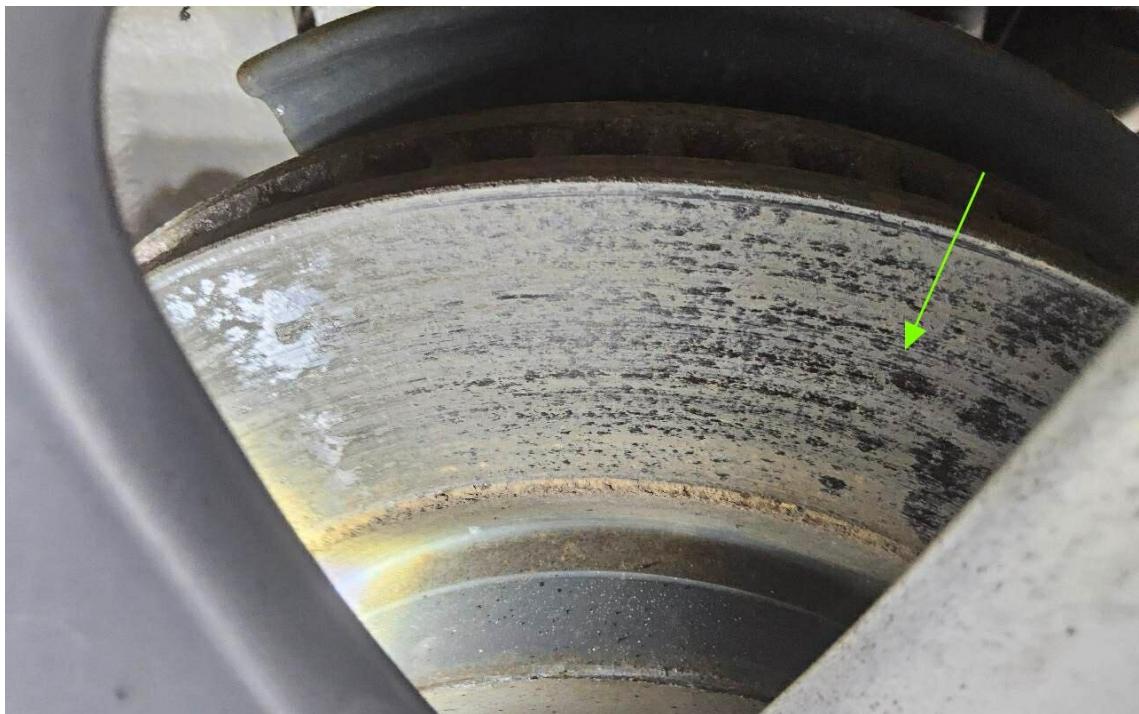


Bild 31 : Starke Korrosionsbildung Bremse