

DEKRA Automobil GmbH  
Lochhausener Str. 207, 81249 München

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Rücknahmезentrum  
München-Lochhausen  
Lochhausener Str. 207  
81249 München  
Telefon 089 / 31690-0  
Fax 089 / 31690-222  
E-Mail  
muenchen-nord.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:  
Joachim Murgott  
Tel. direkt 089 31690-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**M CF627**

**FIN**

**SJNFAAF16U1116309**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
23.09.2025  
19.09.2025, 15:00 Uhr, durch Herrn Joachim Murgott bei DEKRA Automobil GmbH  
Rücknahmезentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München  
ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf

19.09.2025

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.	-2.577,00 EUR -2.165,55 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.	-2.035,00 EUR -1.710,09 EUR

## Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 88 µm bis 240 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Seitenwand hinten links, Kotflügel vorn links, Tür vorne links, Motorhaube und Kotflügel vorne rechts. Keine genauen Angaben zu Schadenshöhe und Umfang.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.06.2021	Letzte Zulassung	08.06.2021
Hersteller	NISSAN	Typ / Verkaufsbez.	Juke 1.0 DIG-T Visia
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNFAAF16U1116309
HSN / TSN	1329 / AMM	Schlüssel-Nr.	10400381
Km-Stand abgelesen	32294	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	84	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	
	N1 I		
Felgen	Stahl mit Radzierblende		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 96 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S/O	6 mm
	215 / 60 R 17 96 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S/O	6 mm
2 links	215 / 60 R 17 96 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S/O	5 mm
	215 / 60 R 17 96 H	Goodyear / EfficientGrip Performance	S/O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.03.2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorne, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und NISSAN Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Berganfahrhilfe, Bremsleuchte, dritte, CHASSIS CONTROL Technologien (CCT), Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrerinformationssystem mit 4,2"-TFT Farbdisplay, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlicht-Assistent, Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Intelligenter Autonomer Notbrems-Assistent, Intelligenter Spurhalte-Assistent aktiv, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen (2), vorn, Kopfstützen (3), hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten, LED-Voll-LED Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung, Lenkrad: Fernbedienung am Lenkrad, Lenksäule höhen- und tiefenverstellbar, Notruf und Pannenanruf (eCall), Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Reifendruck-Kontrollsysteem (TPMS - tyre pressure monitor system), Reifenreparaturset, Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16" mit vollflächiger Abdeckung, Rücksitzbank asymmetrisch (60:40) umklappbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte auf den hinteren Sitzplätzen inkl. Top-Tether, Sitze: Sportsitze vorn, Sonnenblenden mit Make-Up Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-/Stopp System, Steckdose, 12-Volt, Türaußengriffe in Schwarz, Türinnengriffe in


Schwarz, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperrre

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

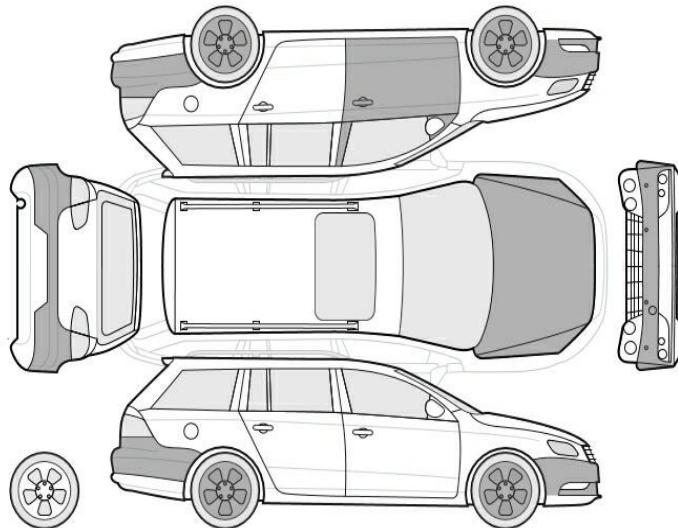

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Service Nachweis fehlt/ Service fehlt,	450	voll	-450	-378,15
2. Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 16)	50	voll	-50	-42,02
3. Heckschürze, verschrammt, erneuern (Bild 17)	544	voll	-544	-457,14
4. Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)	548	anteilig	-341	-286,55
5. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)	889	anteilig	-554	-465,55
6. Felge hinten links Radzierdeckel, zerbrochen, erneuern (Bild 20, 21)	48	voll	-48	-40,34
7. Felge vorne rechts Radzierdeckel, zerbrochen, erneuern (Bild 18, 19)	48	voll	-48	-40,34
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>2.577</b>		<b>-2.035</b>	<b>-1.710,09</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Tür vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,  
Gebrauchsspuren  
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,  
Gebrauchsspuren  
Felge vorne links Radzierdeckel, zerkratzt,  
Gebrauchsspuren  
Felge hinten rechts Radzierdeckel, zerkratzt,  
Gebrauchsspuren

**Hinweise**

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Joachim Murgott

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

**Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

**DEKRA Sachverständiger**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

**Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses**

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift