

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Darex

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	AA880SC	VIN:	TMAH381DAPJ163735
Model vozidla:	Hyundai i30 cw (PD)(2017->)	Provedení:	i30 Kom.1.5 MHEV Play 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1482
Maximální výkon (kW):	117	Druh paliva:	Hybridní vozidlo
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Sedá - metalíza tmavá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2024-07-01	Platnost tech. kont. do:	2028-06-30
Platnost měření emisí do:	2028-06-30	Stav tachometru:	60391 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	37022
Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-04-03	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 106 µm; LP blatník 104 µm; LP dveře 105 µm; LZ dveře 110 µm; LZ bok 104 µm; Z víko 101 µm; PZ bok 110 µm; PZ dveře 113 µm; PP dveře 108 µm; PP blatník 104 µm; Střecha 120 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	205/55 R 16	Letní	5
Pneu PP	Michelin	205/55 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Michelin	205/55 R 16	Letní	5
Pneu PZ	Michelin	205/55 R 16	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhlídku bolo znečistené. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhlídky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Datum ukončení: 2025-08-09

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Hrana LP dveří
2	B sloupek levý
3	Bočnice zadní levá
4	Víko zavazadlového prostoru
5	Hrana PP dveří
6	Práh pravý

Interiér (vnitřní prostor)

7	Výplň LZ dveří
---	----------------

Ostatní

8	Interiér
9	Klíč od vozidla

Poškozený díl

Druh poškození

Škrábance
Deformace
Škrábance
Deformace
Škrábance
Deformace

Střih

Znečištěno
Chybí

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka: Nebolo možné počas obhliadky zistiť

Správna funkce

Činnost spojky:

Poznámka: Nebolo možné počas obhliadky zistiť

Správna funkce

Činnost převodovky:

Poznámka: Nebolo možné počas obhliadky zistiť

Správna funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka: Nebolo možné počas obhliadky zistiť

Správna funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karoserie s drobnými odchylkami

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

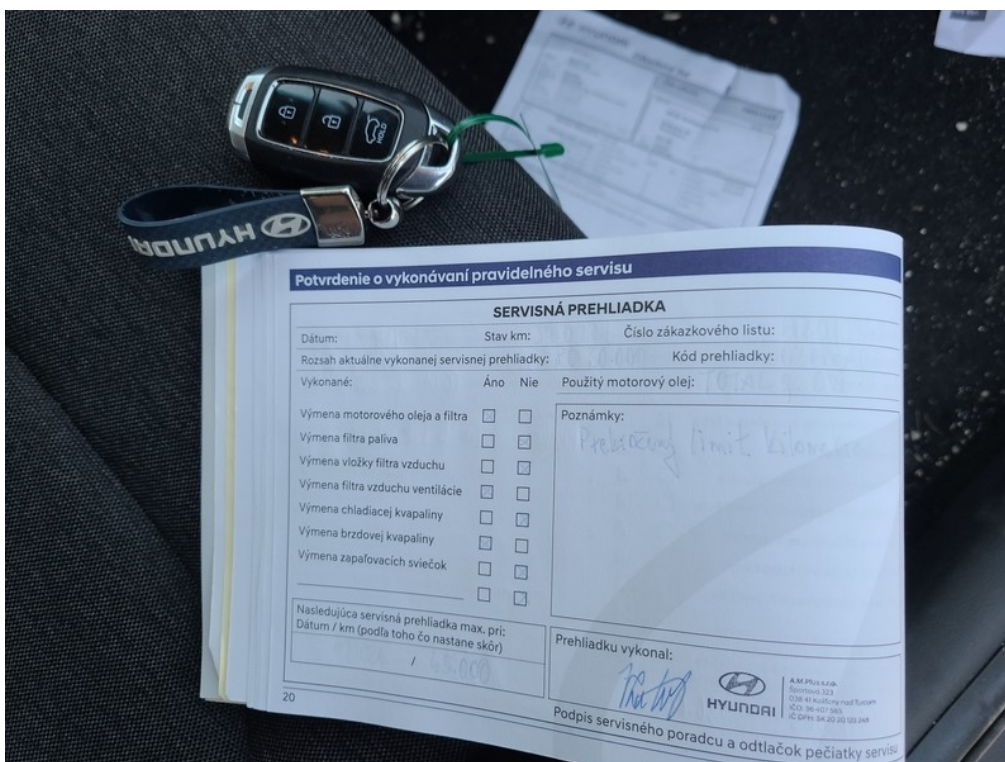

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Hrana LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 B sloupek levý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Víko zavazadlového prostoru - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Hrana PP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Práh pravý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Výplň LZ dveří - Střih
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Klíč od vozidla - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: