



Minderwertgutachten

Berichtsnummer :	0000000817492-DE924	Vertragsnummer :	71592089
Amtl. Kennzeichen :	WOB-LA36E	Referenznummer:	30859937

Fahrzeugdaten			
Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281GFMJ036757	Laufleistung abgelesen:	46437 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.12.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	10.01.2025 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Shimmering Silver / MET
Lackart:	Uni	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2024 / 12.2024
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	Nein
		Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Ergebnisse der Einzelbereiche			

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	-	215/55/R17/98W 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	215/55/R17/98W 6 mm
2. Achse - links / Zust.	-	215/55/R17/98W 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	215/55/R17/98W 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Notrad
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 7 mm

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher
Hochtöner • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) | <ul style="list-style-type: none"> • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent |
|---|---|

- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Select-Paket
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Smart-Key
- Start-Stop-Knopf
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriffe innen silber • Verglasung getönt • Wegfahrsperre (elektronisch) • Wärmeschutzverglasung |
|--|--|

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung


Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓
---------------------	-----------------------	---	---------------------	-----------------------	---

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

 Karosserie außen						
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren	347,00 €	Anteilig	242,90 €
			Zwischensumme:	347,00 €		242,90 €
			Gesamtsumme Netto:	347,00 €		242,90 €
			Mwst. 19%:	65,93 €		46,15 €
			Gesamtsumme Brutto:	412,93 €		289,05 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel

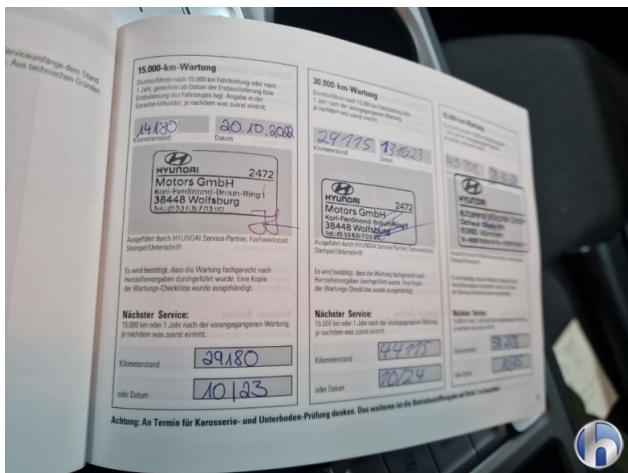


Serviceheft/Nachweis

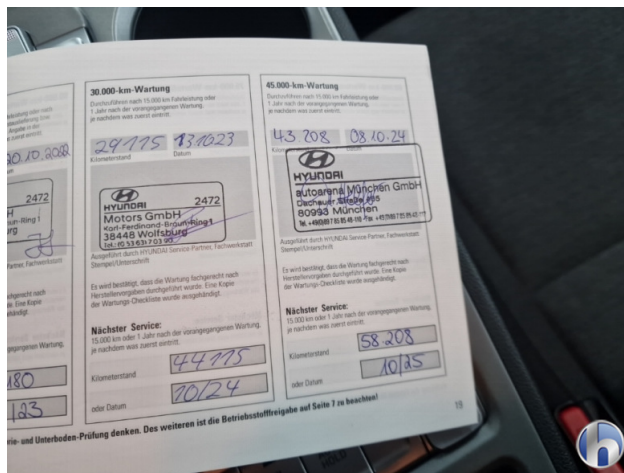

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges

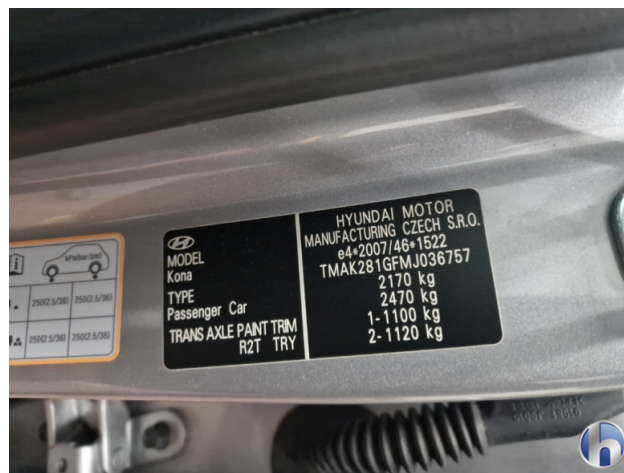

VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren 347,00 € / 242,90 €



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren 347,00 € / 242,90 €



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren 347,00 € / 242,90 €