



Minderwertgutachten

Berichtsnummer :	0000000813782-DE924	Vertragsnummer :	46767089
Amtl. Kennzeichen :	UN-JS 109E	Referenznummer:	30852017

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281GFMJ038561	Laufleistung abgelesen:	49218 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.12.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	19.12.2024 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Silky Bronze / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schüssel:	2	Nächste HU / AU:	.2024 / .2024
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	47490 / 20.09.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	-
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
Hochtöner
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
3. Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management,VSM) • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter) • Getriebe für Elektrofahrzeug • Gurtstraffer • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Leuchtweitenregelung • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Select-Paket • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Gepäck-/Laderaumleuchte • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC • Getränkehälter vorn • Heckscheibe heizbar • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • LM-Felgen • Modellpflege • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifendruck-Kontrollsysteem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriffe innen silber • Verglasung getönt • Wegfahrsperrre (elektronisch) • Wärmeschutzverglasung |
|---|---|

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erslackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden		Sitzheizung:	Nicht geprüft	
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft		Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden						
 Karosserie außen						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
1. Dach	1 Delle	Sanft Instandsetzen	85,00 €	Voll	85,00 €	85,00 €
		Zwischensumme:	85,00 €			
 Sonstiges						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
2. Herstellergarantie	Nicht Gepflegt		1.150,00 €	Voll	1.150,00 €	1.150,00 €
		Zwischensumme:	1.150,00 €			
		Gesamtsumme Netto:	1.235,00 €			1.235,00 €
		Mwst. 19%:	234,65 €			234,65 €
		Gesamtsumme Brutto:	1.469,65 €			1.469,65 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Schlüssel

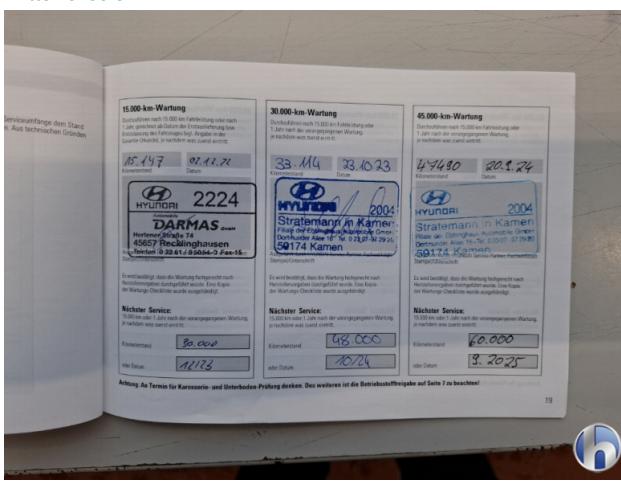

Serviceheft/Nachweis

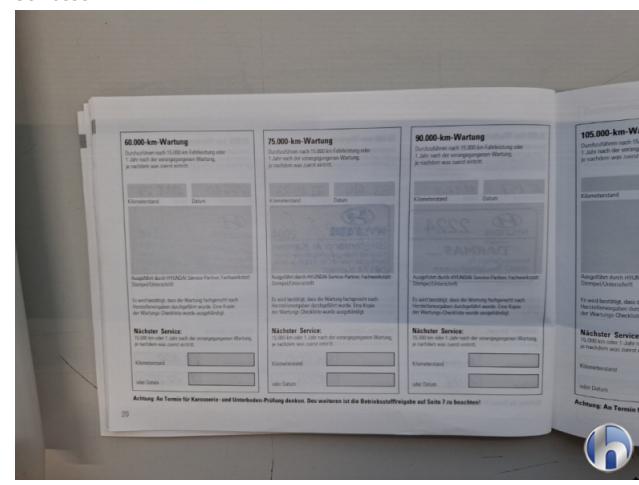

Serviceheft/Nachweis

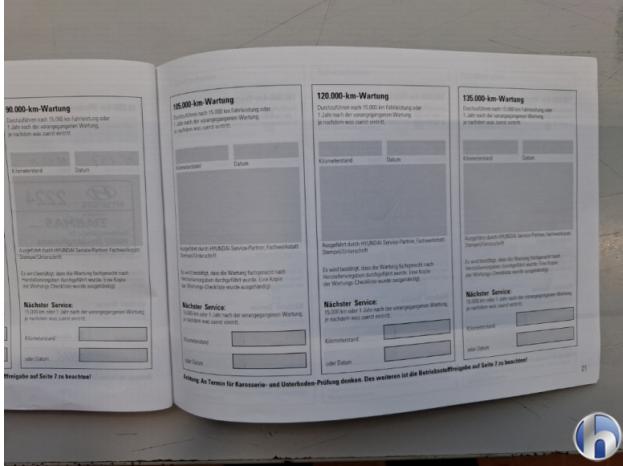


Serviceheft/Nachweis



VIN



Felgen

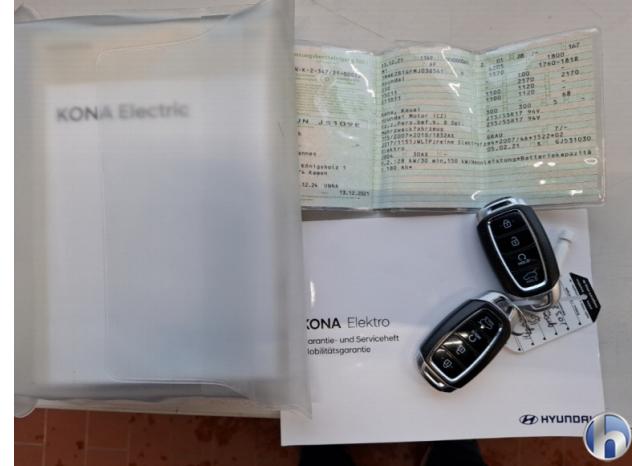

Sonstiges



Motorraum




Bereitung



Bereifung



Bereifung

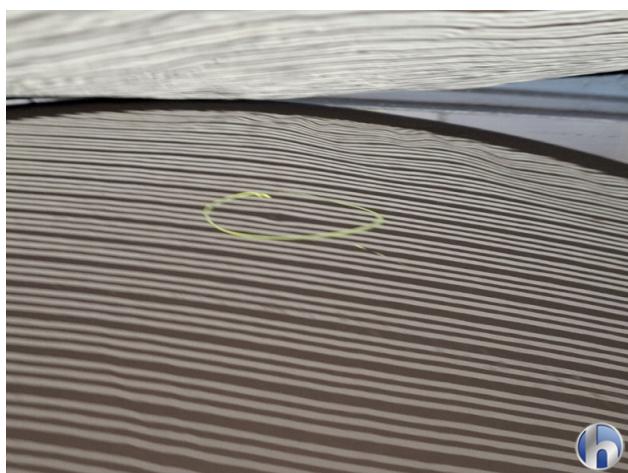

1. Dach

1 Delle - Sanft Instandsetzen 85,00 € / 85,00 €



Bereifung



1. Dach

1 Delle - Sanft Instandsetzen 85,00 € / 85,00 €



1. Dach

1 Delle - Sanft Instandsetzen 85,00 € / 85,00 €