



Wertgutachten

Kunde :	Allane SE HCBE	Vertragsnummer :	70477088
Berichtsnummer :	0000000790495-DE925	Referenznummer:	30786404
Amtl. Kennzeichen :	RO-MS 0671E		

Fahrzeugdaten			
Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281HFNJ039747	Laufleistung abgelesen:	33435 km
Erstzulassung / Baujahr:	21.09.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	23.09.2024 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Dive in Jeju / SOL
Lackart:	Uni	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	09.2026 / 09.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	Nein
		Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Ergebnisse der Einzelbereiche			
	Netto	Mwst.19%:	Brutto
Reparaturkosten	120,00 €	22,80 €	142,80 €
Relativer Fahrzeugwert 70,00%			
Minderwert	120,00 €	22,80 €	142,80 €
Händlereinkaufswert	12.361,25 €	2.348,64 €	14.709,89 €
Händlerspanne	2.062,61 €	391,90 €	2.454,51 €
Händlerverkaufswert	14.423,86 €	2.740,53 €	17.164,39 €

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

• 6 Lautsprecher Hochtöner	• Ablagetasche an Vordersitzlehnern
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrerseite	• Aktives Bremslicht (ESS)
• Alarmanlage	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart Frontantrieb	• Audiosystem Radio RDS
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel lackiert
• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Dachreling	• Dachspoiler 3. Bremsleuchte
• Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)	• Einparkhilfe hinten
• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW)	• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)	• Berganfahrhilfe
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	
• Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)	• Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)	• Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
• Fahrassistenz-System Spurhalteassistent	• Fensterheber elektr. hinten
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe mit Bandfilter oben

- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management,VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
-
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Select-Paket
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Smart-Key
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehälter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsysteem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe innen silber
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt
Laufleistung plausibel:	Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Sitzheizung:	Nicht in Ordnung	
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft		Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft		Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Nicht in Ordnung
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen					
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
1. Kotflügel Vorne - Rechts	Steinschlag	Smart Repair	120,00 €	Voll	120,00 €
		Zwischensumme:	120,00 €		120,00 €
		Gesamtsumme Netto:	120,00 €		120,00 €
		Mwst. 19%:	22,80 €		22,80 €
		Gesamtsumme Brutto:	142,80 €		142,80 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation

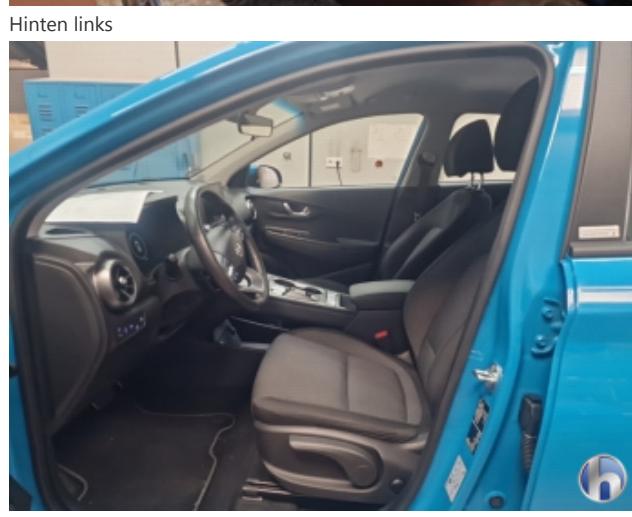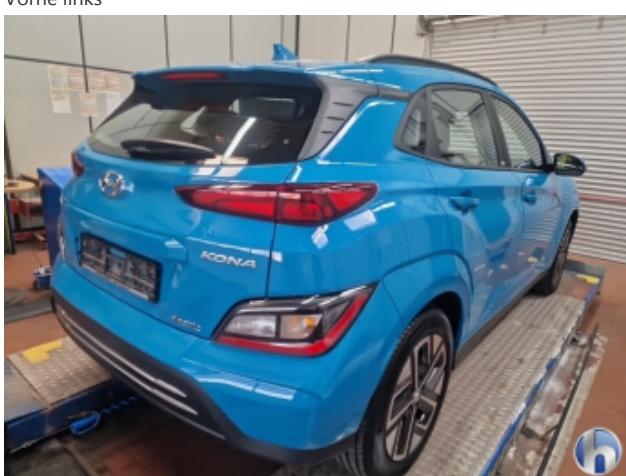



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel

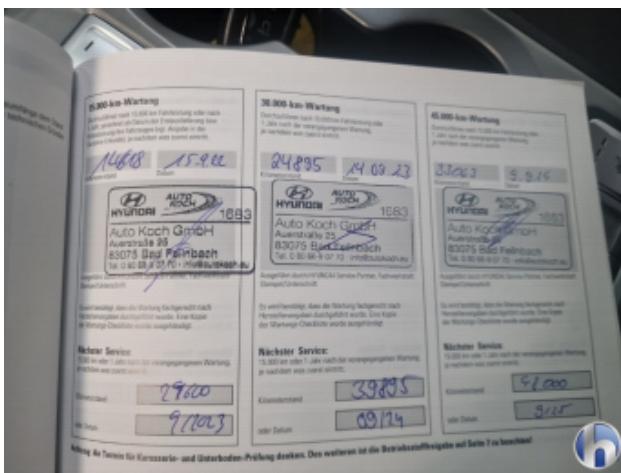

Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



VIN



Felgen



Sonstiges



Motorraum



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts

Steinschlag - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts

Steinschlag - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €