



Wertgutachten

Kunde :	Allane SE HCBE	Vertragsnummer :	34032089
Berichtsnummer :	0000000806884-DE925	Referenznummer:	30831634
Amtl. Kennzeichen :	WZ-SB25E		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281HFNJ041188	Laufleistung abgelesen:	48413 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.11.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	25.11.2024 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Sunset Red / MIC
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	11.2024 / 11.2024
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	47305 / 17.09.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	-
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche

	Netto	Mwst.19%:	Brutto
Reparaturkosten	230,00 €	43,70 €	273,70 €
Relativer Fahrzeugwert 70,00%			
Minderwert	230,00 €	43,70 €	273,70 €
Händlereinkaufswert	11.748,09 €	2.232,14 €	13.980,23 €
Händlerspanne	1.976,32 €	375,50 €	2.351,81 €
Händlerverkaufswert	13.724,41 €	2.607,64 €	16.332,05 €

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher
Hochtöner • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistenz-System Spurhalteassistent • Fensterheber elektrisch vorn • Freisprecheinrichtung Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"> • Ablageetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA) • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fensterheber elektr. hinten • Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management,VSM) • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter) • Getriebe für Elektrofahrzeug • Gurtstraffer • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Leuchtweitenregelung • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Select-Paket • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Gepäck-/Laderaumleuchte • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC • Getränkehalter vorn • Heckscheibe heizbar • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • LM-Felgen • Modellpflege • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriffe innen silber • Verglasung getönt • Wegfahrsperre (elektronisch) • Wärmeschutzverglasung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) | • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Nicht geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde nicht durchgeführt.
Hinweis:	*

Schaden					
 Karosserie außen					
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert

1.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Verformt	Smart Repair	150,00 €	Voll	150,00 €
2.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair	80,00 €	Voll	80,00 €
Zwischensumme:				230,00 €		230,00 €
Gesamtsumme Netto:				230,00 €		230,00 €
Mwst. 19%:				43,70 €		43,70 €
Gesamtsumme Brutto:				273,70 €		273,70 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel

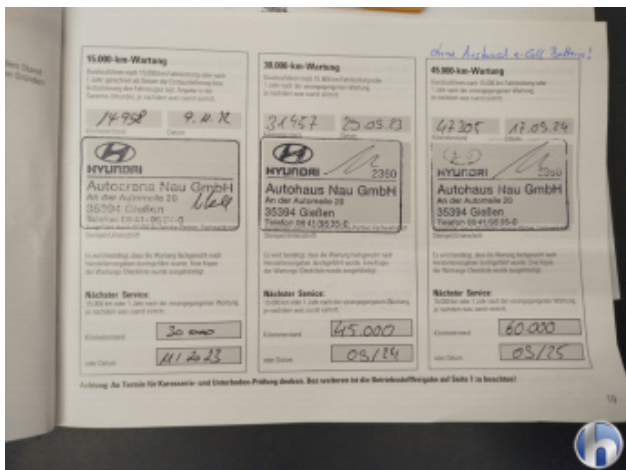

Serviceheft/Nachweis

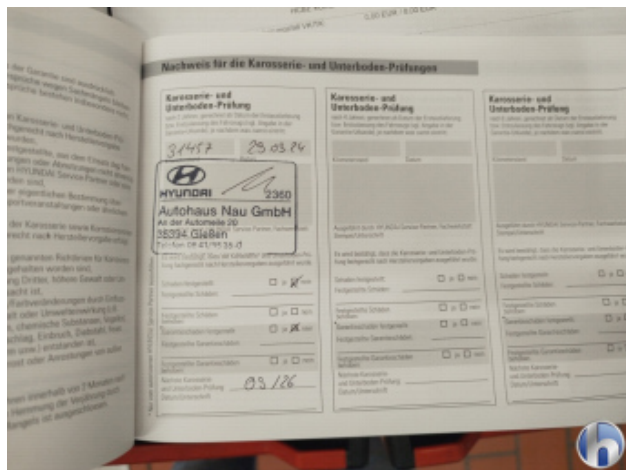

Serviceheft/Nachweis



Fahrzeugschein



Fahrzeugschein



VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Türeinstieg Hinten - Rechts
Verformt - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



1. Türeinstieg Hinten - Rechts
Verformt - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



1. Türeinstieg Hinten - Rechts
Verformt - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



1. Türeinstieg Hinten - Rechts
Verformt - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



1. Türeinstieg Hinten - Rechts
Verformt - Smart Repair 150,00 € / 150,00 €



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair 80,00 € / 80,00 €



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair 80,00 € / 80,00 €



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair 80,00 € / 80,00 €



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter