



Wertgutachten

Kunde :	Allane SE HCBE	Vertragsnummer :	73759088
Berichtsnummer :	0000000791968-DE925	Referenznummer:	30786546
Amtl. Kennzeichen :	TR-MQ 44E		

Fahrzeugdaten			
Hyundai Kona (OS)(2017->) Select Elektro 2WD			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK281HFPJ068431	Laufleistung abgelesen:	20285 km
Erstzulassung / Baujahr:	15.09.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	20.09.2024 12:09 44653 Herne
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Engine Red / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	09.2025 / 09.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche			
	Netto	Mwst.19%:	Brutto
Reparaturkosten	190,00 €	36,10 €	226,10 €
Relativer Fahrzeugwert 75,00%			
Minderwert	190,00 €	36,10 €	226,10 €
Händlereinkaufswert	13.793,79 €	2.620,82 €	16.414,61 €
Händlerspanne	2.226,87 €	423,11 €	2.649,98 €
Händlerverkaufswert	16.020,66 €	3.043,93 €	19.064,59 €

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/-R17/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/-R17/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/-R17/- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/-R17/- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Gurtstraffer • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • LM-Felgen • Modellpflege • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifendruck-Kontrollsysteem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Heckscheibe heizbar • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Leuchtweitenregelung • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Select-Paket • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriff innen silber • Verglasung getönt • Wegfahrsperrre (elektronisch) • Wärmeschutzverglasung |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
--------------------	--

Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	Sitzheizung:	In Ordnung
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	X	X	✓	
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	X	X	✓	X

Durchgeführte Technikprüfung					
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.				
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.				
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden				
Sitzheizung:	In Ordnung				
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.				
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.				
Hinweis:	*				

Schaden						
Karosserie außen						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
1. Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair	120,00 €	Voll	120,00 €	
Zwischensumme:						120,00 €
Karosserie innen						
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert	
2. Handschuhfach	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €	
Zwischensumme:						0,00 €

 Sonstiges					
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
3. Tire-fit Füllmittel	Fehlt	Erneuern	35,00 €	Voll	35,00 €
4. Tire-fit Kompressor	Fehlt	Erneuern	35,00 €	Voll	35,00 €
Zwischensumme:			70,00 €		70,00 €
Gesamtsumme Netto:			190,00 €		190,00 €
Mwst. 19%:			36,10 €		36,10 €
Gesamtsumme Brutto:			226,10 €		226,10 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Kofferraum



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Motorraum



Kilometerstand



Felgen



VIN




Schlüssel



Bereifung



Bereifung

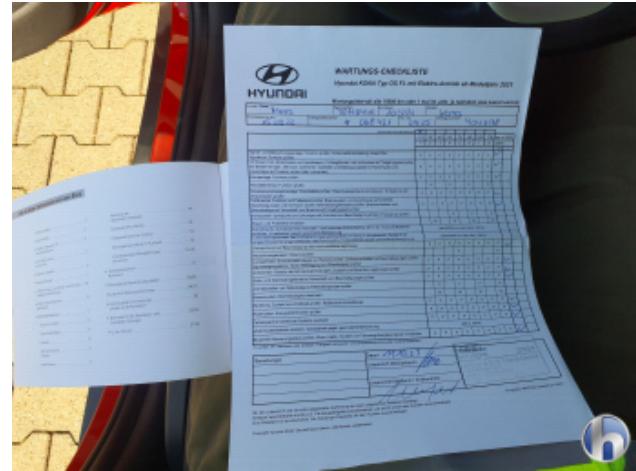

Serviceheft/Nachweis



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Rechts

Kratzer - Smart Repair 120,00 € / 120,00 €



2. Handschuhfach

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €