



## Wertgutachten

<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000805567-DE967</b>	<b>Vertragsnummer :</b>	<b>28039089</b>
<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>SR -HU 0313E</b>	<b>Referenznummer:</b>	<b>30834433</b>

Fahrzeugdaten			
<b>Hyundai Kona (OS)(2017-&gt;) Trend Elektro 2WD</b>			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMAK381GFMJ037644</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>55712 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>11.11.2021 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>20.11.2024 94315 Straubing</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Sonstiges</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 150 kW (204 PS)</b> <b>Dive in Jeju / Chalk White roo / SOL</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	
Lackart:	<b>-</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>11.2024 / 11.2024</b>
Polster Art:	<b>-</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>51545 / 01.08.2024</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>3 - Durchschnittlich</b>	Zustand innen:	<b>3 - Durchschnittlich</b>

Ergebnisse der Einzelbereiche			
	<b>Netto</b>	<b>Mwst.19%:</b>	<b>Brutto</b>
<b>Reparaturkosten</b>	2.245,00 €	426,55 €	2.671,55 €
Relativer Fahrzeugwert 60,00%			
Minderwert	2.245,00 €	426,55 €	2.671,55 €
<b>Händlereinkaufswert</b>	13.311,80 €	2.529,24 €	15.841,05 €
<b>Händlerspanne</b>	2.095,38 €	398,12 €	2.493,50 €
<b>Händlerverkaufswert</b>	15.407,18 €	2.927,36 €	18.334,54 €

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Montierte Bereifung

	Sommerreifen
Reifenart / Felgentyp:	
2. Achse - links / Zust.	/// 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	/// 4 mm
1. Achse - links / Zust.	/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	/// 4 mm
Verkehrssicherheit:	

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontscheibe wärmedämmend</li> <li>• Schein- / Laderaumleuchte</li> <li>• Gepäckraumabdeckung / Rollo</li> <li>• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC</li> <li>• Getränkehalter vorn</li> <li>• Heckleuchten LED</li> <li>• Hochtöner</li> <li>• Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> <li>• Karosserie: 5-türig</li> <li>• Kopf-Airbag-System</li> <li>• Kühlergrill Wagenfarbe</li> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar</li> <li>• Lenkrad heizbar</li> <li>• Lenkrad mit Schaltwippen</li> <li>• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar</li> <li>• Leuchtweitenregelung</li> <li>• Mittelarmlehne vorn mit Fach</li> <li>• Parkbremse elektrisch (EPB)</li> <li>• Radstand 2600 mm</li> <li>• Reifen-Reparaturkit</li> <li>• Rückfahrkamera</li> <li>• Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)</li> <li>• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung</li> <li>• Scheinwerfer Voll-LED</li> <li>• Servolenkung</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni</li> <li>• Start-Stop-Knopf</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Trend-Paket</li> <li>• Türgriff innen silber</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite</li> <li>• Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)</li> <li>• Wärmeschutzverglasung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management,VSM)</li> <li>• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum</li> <li>• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)</li> <li>• Getriebe für Elektrofahrzeug</li> <li>• Gurtstraffer</li> <li>• Heckscheibe heizbar</li> <li>• Induktionsladeschale für Smartphone</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz</li> <li>• Klimaautomatik</li> <li>• Kopfstützen hinten verstellbar</li> <li>• Ladekabel mit Typ 2-Stecker</li> <li>• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion</li> <li>• Lenkrad mit Multifunktion</li> <li>• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar</li> <li>• Leseleuchte</li> <li>• LM-Felgen 7x17</li> <li>• Notladekabel (ICCB)</li> <li>• Radioempfang digital (DAB+)</li> <li>• Reifen 215/55 R17 ..V</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsyste</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar</li> <li>• Schalt-/Wählhebelgriff Leder</li> <li>• Scheibenwischer mit Regensor</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung: Stoff</li> <li>• Smart-Key</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)</li> <li>• Wegfahrsperrre (elektronisch)</li> <li>• Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul>
--	---

## Sonderausstattung

- Individuallackierung Dach
- Navi-Paket  
Soundsystem KRELL, Subwoofer, 8 Lautsprecher, Lifetime MapCare (Internetbasierte Dienste), Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Fahrassistenten-System: Verkehrsschildassistent

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b>
<b>Laufleistung plausibel:</b>	Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Nicht prüfbar</b>	
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

## Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtdickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft		<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden		<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft		<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	

## Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz. Flugrost auf Fahrzeugoberfläche: Schadenweiterung möglich.

## Schaden



### Sonstiges

Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
1. Herstellergarantie	Nicht In Ordnung		1.150,00 €	Voll	1.150,00 €
2. Fahrzeug	Rost	Aufbereiten / Polieren	1.000,00 €	Voll	1.000,00 €
3. Tire-fit Füllmittel	Fehlt	Erneuern	35,00 €	Voll	35,00 €
4. Tire-fit Kompressor	Fehlt	Erneuern	35,00 €	Voll	35,00 €
5. Bordwerkzeug	Fehlt	Erneuern	25,00 €	Voll	25,00 €
<b>Zwischensumme:</b>				<b>2.245,00 €</b>	<b>2.245,00 €</b>
<b>Gesamtsumme Netto:</b>				<b>2.245,00 €</b>	<b>2.245,00 €</b>
<b>Mwst. 19%:</b>				<b>426,55 €</b>	<b>426,55 €</b>
<b>Gesamtsumme Brutto:</b>				<b>2.671,55 €</b>	<b>2.671,55 €</b>

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum




Innen



Kilometerstand



Schlüssel

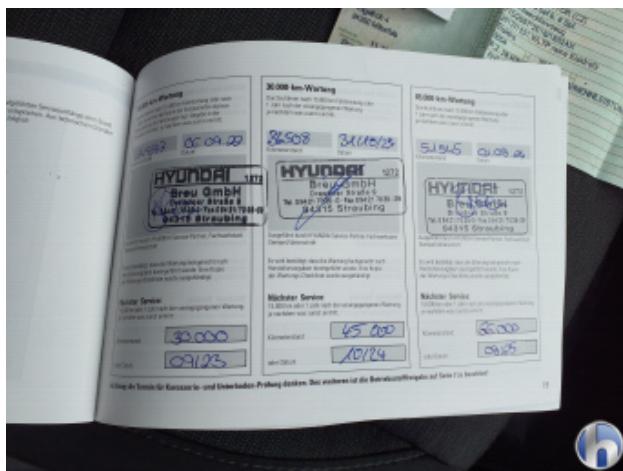

Serviceheft/Nachweis



Mittelkonsole



Schlüssel



Fahrzeugschein



Fahrzeugschein



Motorraum



Bereifung



VIN



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Felgen



Kombiinstrument