



Wertgutachten

Kunde :		Vertragsnummer :	9020089
Berichtsnummer :	0000000803207-DE925	Referenznummer:	30821885
Amtl. Kennzeichen :	HER-CP 80E		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381HFMJ032325	Laufleistung abgelesen:	28999 km
Erstzulassung / Baujahr:	29.10.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	11.11.2024 Obere tr. 304, al
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Dive in Jeju / SOL
Lackart:	Uni	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schüssel:	2	Nächste HU / AU:	10.2026 / 10.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	28240 / 16.10.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	-
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche

	Netto	Mwst.19%:	Brutto
Reparaturkosten	100,00 €	19,00 €	119,00 €
Relativer Fahrzeugwert 70,00%			
Minderwert	100,00 €	19,00 €	119,00 €
Händlereinkaufswert	13.669,58 €	2.597,22 €	16.266,80 €
Händlerspanne	2.216,73 €	421,18 €	2.637,90 €
Händlerverkaufswert	15.886,31 €	3.018,40 €	18.904,71 €

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Wertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt
Laufleistung plausibel:	Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Ja	
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung		Sitzheizung:	Nicht geprüft	

Bremsanlage:

Eingeschränkt geprüft

**Motorlauf:**

Eingeschränkt geprüft

**Durchgeführte Technikprüfung**

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen					
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	Rep.-Höhe	Berechnung	Minderwert
1. Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair	100,00 €	Voll	100,00 €
2. Dach	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur	0,00 €	Ohne	0,00 €
		Zwischensumme:	100,00 €		100,00 €
		Gesamtsumme Netto:	100,00 €		100,00 €
		Mwst. 19%:	19,00 €		19,00 €
		Gesamtsumme Brutto:	119,00 €		119,00 €

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole

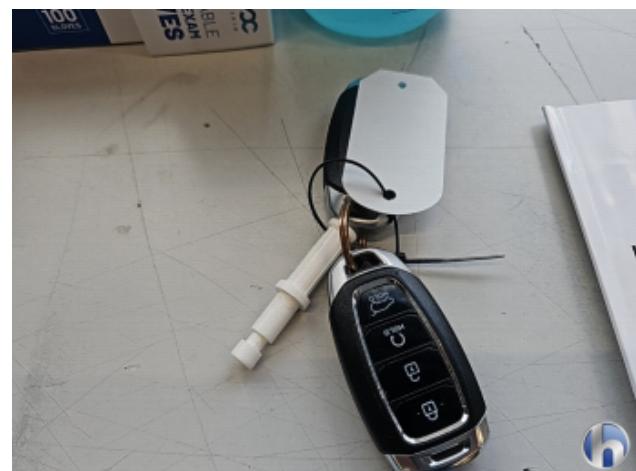


Schlüssel



Serviceheft/Nachweis

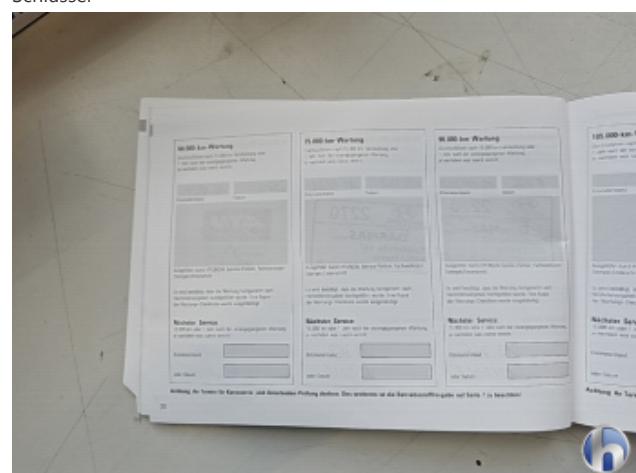

Serviceheft/Nachweis

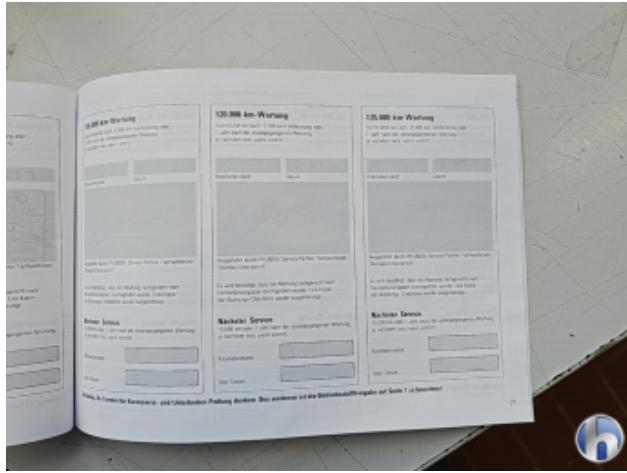

Serviceheft/Nachweis



Fahrzeugschein



VIN



Fahrzeugschein



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



2. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



2. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €



2. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur 0,00 € / 0,00 €