

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AE8672	VIN:	TMBAG7NX1LY018818
Model vozidla:	Škoda Octavia Lim. (NX3)(2020)	Provedení:	Octavia 2.0TDI 85 Ambition 5d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Modrá - metaliza
Převodovka:	6 stupňová	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-06-24	Platnost tech. kont. do:	2026-06-12
Stav tachometru:	127431 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 126 µm; LP blatník 118 µm; LP dveře 121 µm; LZ dveře 127 µm; LZ bok 125 µm; Z víko 135 µm; PZ bok 112 µm; PZ dveře 126 µm; PP dveře 117 µm; PP blatník 121 µm; Střecha 109 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Goodyear	205/55 R 17	Letní	4
Pneu PP	Goodyear	205/55 R 17	Letní	4
Pneu LZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	2
Pneu PZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	2
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Goodyear	205/60 R 16		6

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Čelní sklo
2	Světlomet pravý
3	Světlomet levý
4	Dveře přední levé
5	Dveře zadní levé
	Poznámka: Částečně rozlešitelné
6	Bočnice zadní levá
	Poznámka: Škrábance
7	Zadní nárazník
8	Bočnice zadní pravá
9	Spojler Z nárazníku
10	Disk PZ kola
11	Madlo kliky PP dveří

Interiér (vnitřní prostor)

12	Přídavný koberec LP
13	Volant
14	Potah sedáku sedadla řidiče
15	Potah opěradla sedadla řidiče

Ostatní

16	Přední část vozidla
17	Celková plocha karoserie
18	Interiér

Druh poškození

Poškození od odletujícího kamení
Opotřebení
Opotřebení
Škrábance
Škrábance
Jamka
Škrábance
Jamka
Ke slícování
Škrábance
Škrábance
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Poškození od odletujícího kamení
Škrábance
Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km




Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

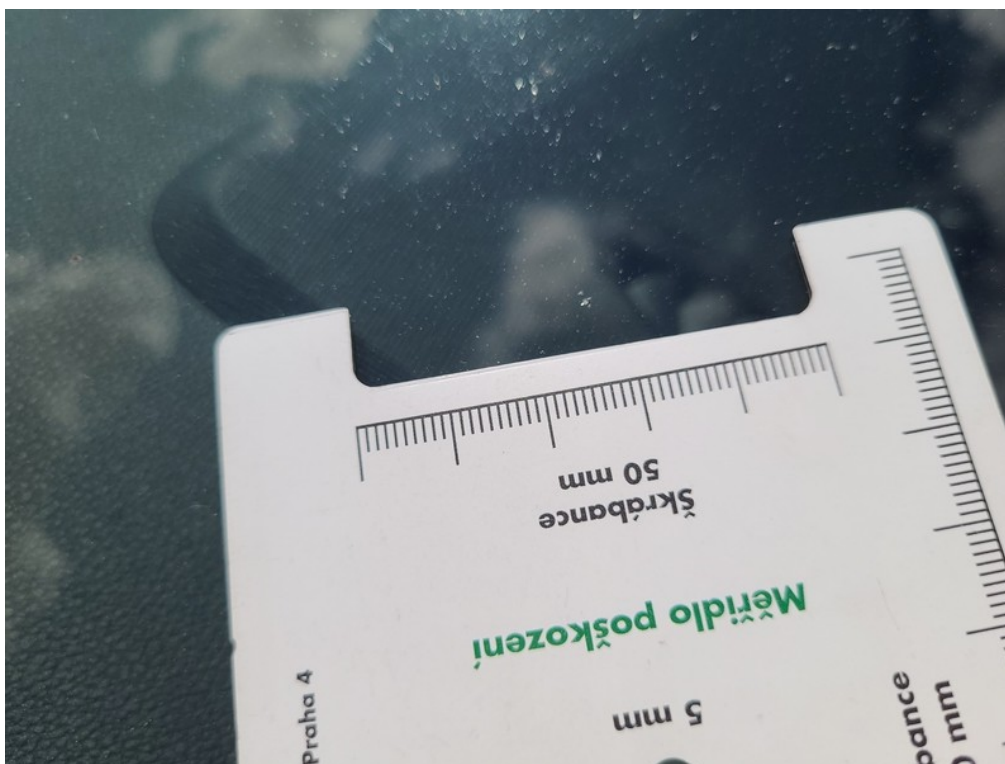

Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Světlomet pravý - Opotřebení
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Světlomet levý - Opotřebení
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

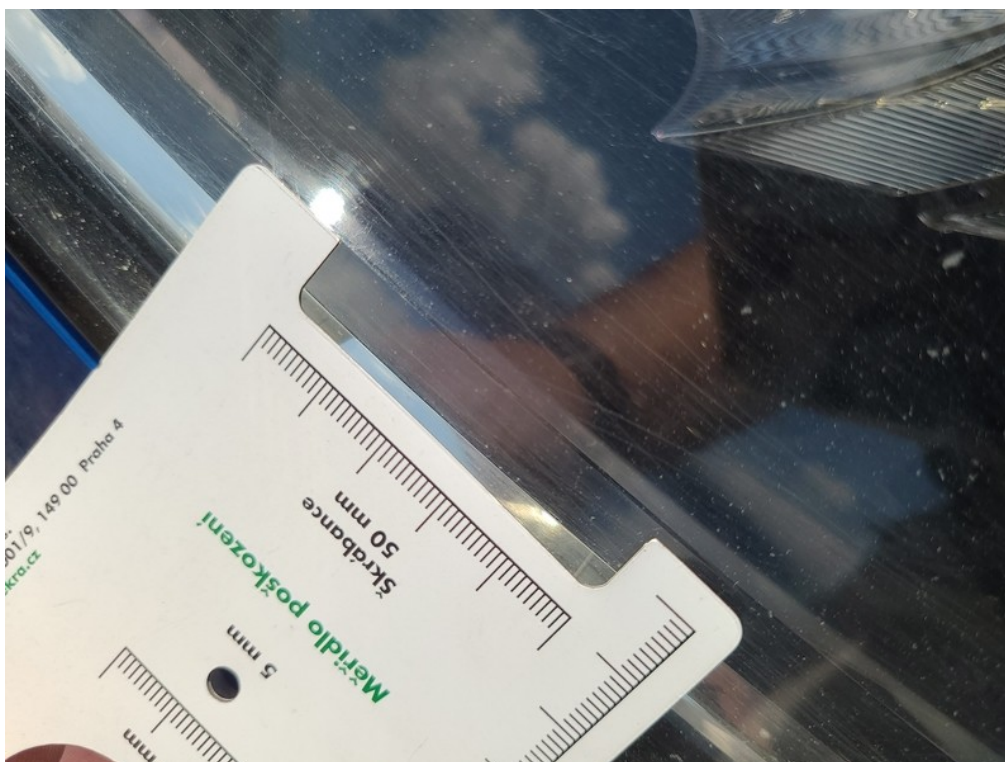

Viz popis k poškození č. **3**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4




5 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně
rozleštitelné

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

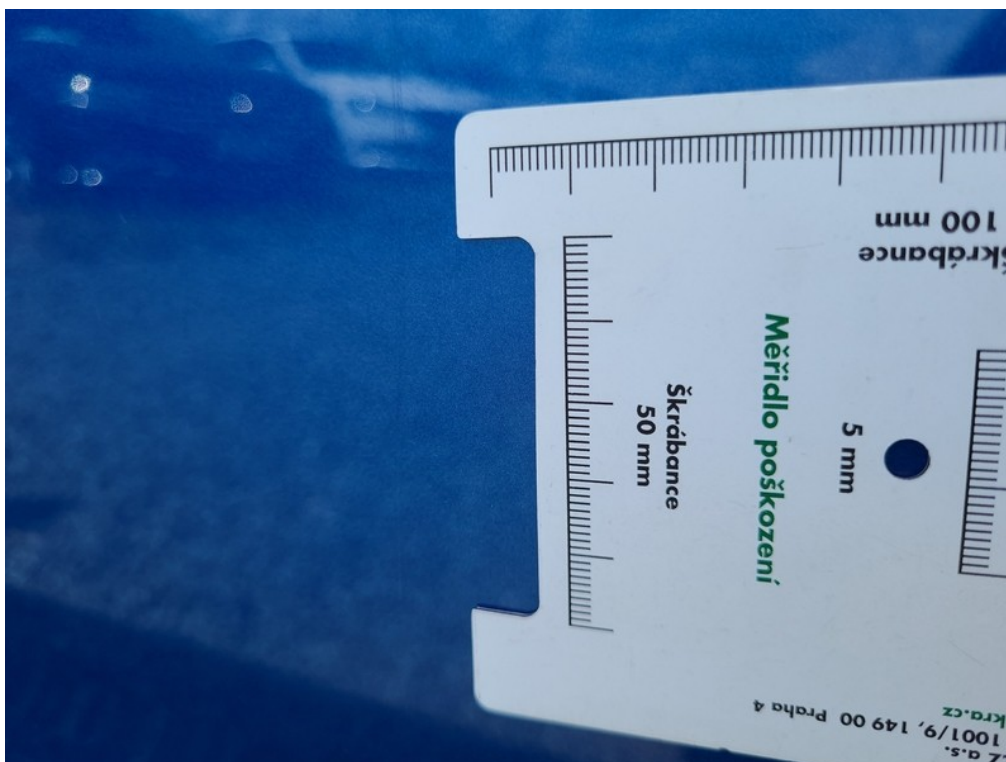

Viz popis k poškození č. 5

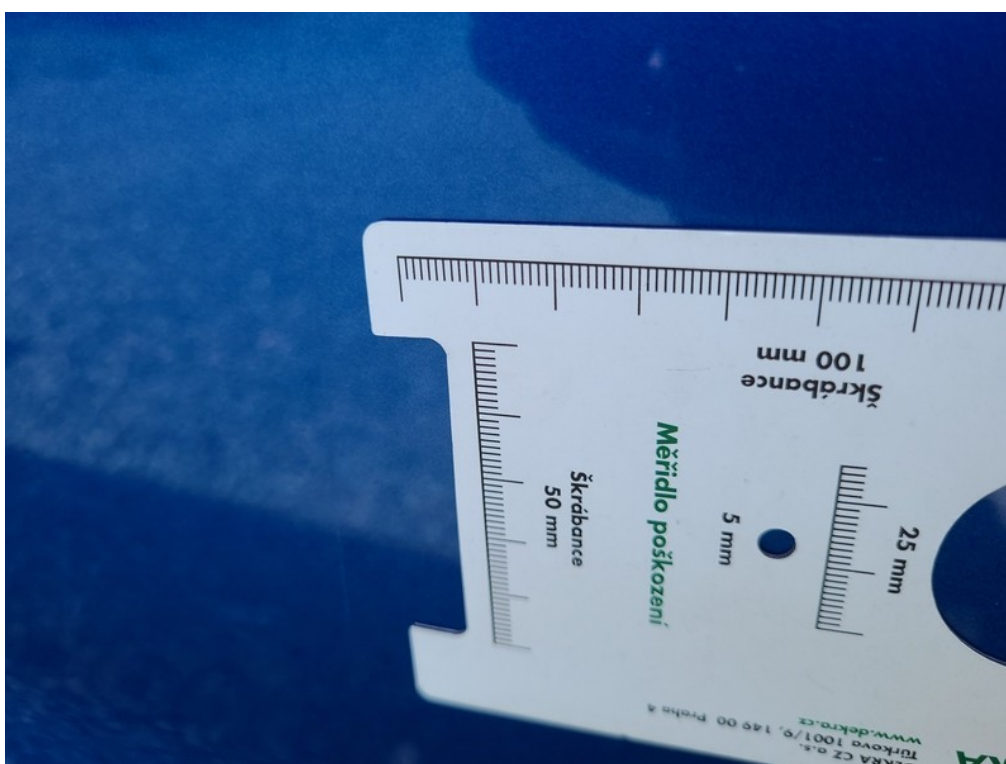

Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Bočnice zadní levá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Bočnice zadní pravá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Spojler Z nárazníku - Ke slícování
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **9**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Přídavný koberec LP - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor) Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Potah sedáku sedadla řidiče - Opatřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:

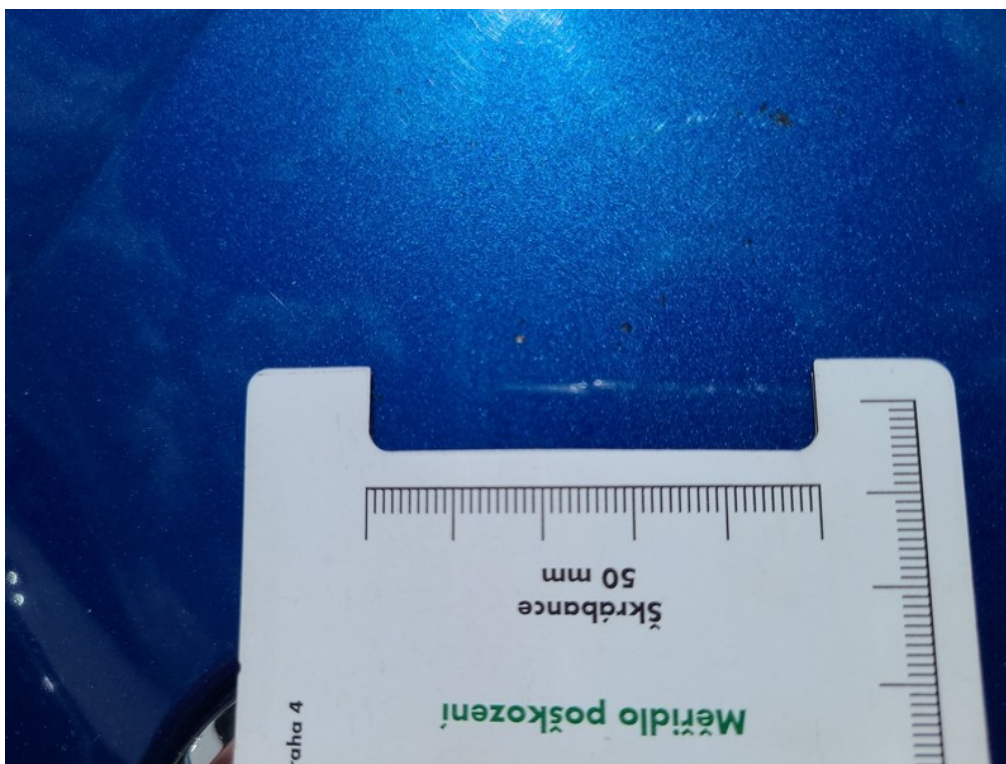


Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

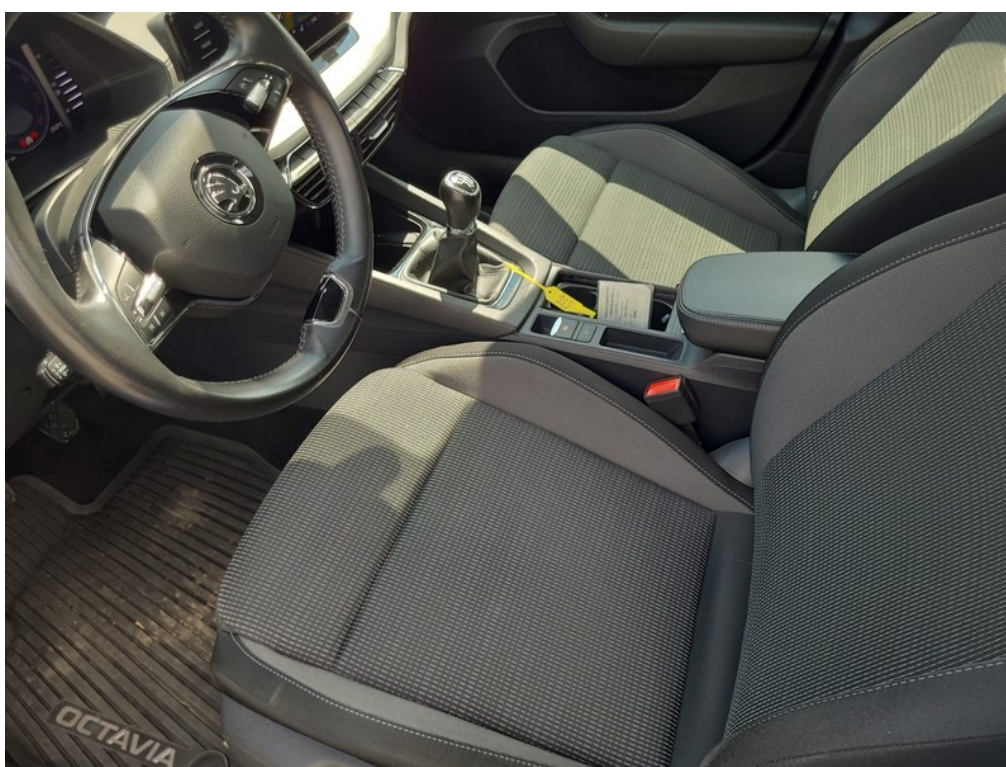

18 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: