

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Aukčné centrum (Triblavina)



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT522FS	VIN:	TMBAH9NP2M7079658
Model vozidla:	Škoda Superb (3V3)(2015)	Provedení:	Superb FL 2.0TDI 150 Ambit. AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Sedá - Metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-08-04	Platnost tech. kont. do:	2027-07-10
Platnost měření emisí do:	2027-07-10	Stav tachometru:	192367 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 109 µm; LP blatník 107 µm; LP dveře 102 µm; LZ dveře 105 µm; LZ bok 110 µm; Z víko 109 µm; PZ bok 108 µm; PZ dveře 100 µm; PP dveře 99 µm; PP blatník 104 µm; Střeška 113 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (9x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový senzor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Goodyear	215/55 R 17	Letní	6
Pneu PP	Goodyear	215/55 R 17	Letní	6
Pneu LZ	Goodyear	215/55 R 17	Letní	6
Pneu PZ	Goodyear	215/55 R 17	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	205/55 R 16		7

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-08-06

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Prasklina
2	Víko motoru	Poškození od odletujícího kamení
3	Světlomet levý	Škrábance
4	Přední nárazník	Škrábance
5	Blatník přední pravý	Poškození od odletujícího kamení
6	Disk PP kola	Škrábance
7	Dveře přední pravé	Deformace
8	Ozdobná lišta PP dveří spodní	Škrábance
9	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
10	Dveře zadní pravé	Deformace
11	Bočnice zadní pravá	Deformace
12	Zadní nárazník	Deformace
13	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
14	Bočnice zadní levá	Deformace
15	C sloupek levý	Škrábance
16	Dveře zadní levé	Deformace
17	Hrana LP dveří	Škrábance
18	Blatník přední levý	Škrábance
19	Střecha	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
20	Řadicí páka	Opotřebení
21	Středový panel	Škrábance
22	Potah sedáku sedadla řidiče	Vypálená díra
23	Volant	Opotřebení
24	Vnitřní kryt levého A-sloupku horní	Vypálená díra
25	Ovladač stahování skla LP dveří	Vypálená díra
Ostatní		
26	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka: Zápach po cigaretach

Zjištěný silný zápach, případně silná vůně, která by zápach překrývala

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Prasklina
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

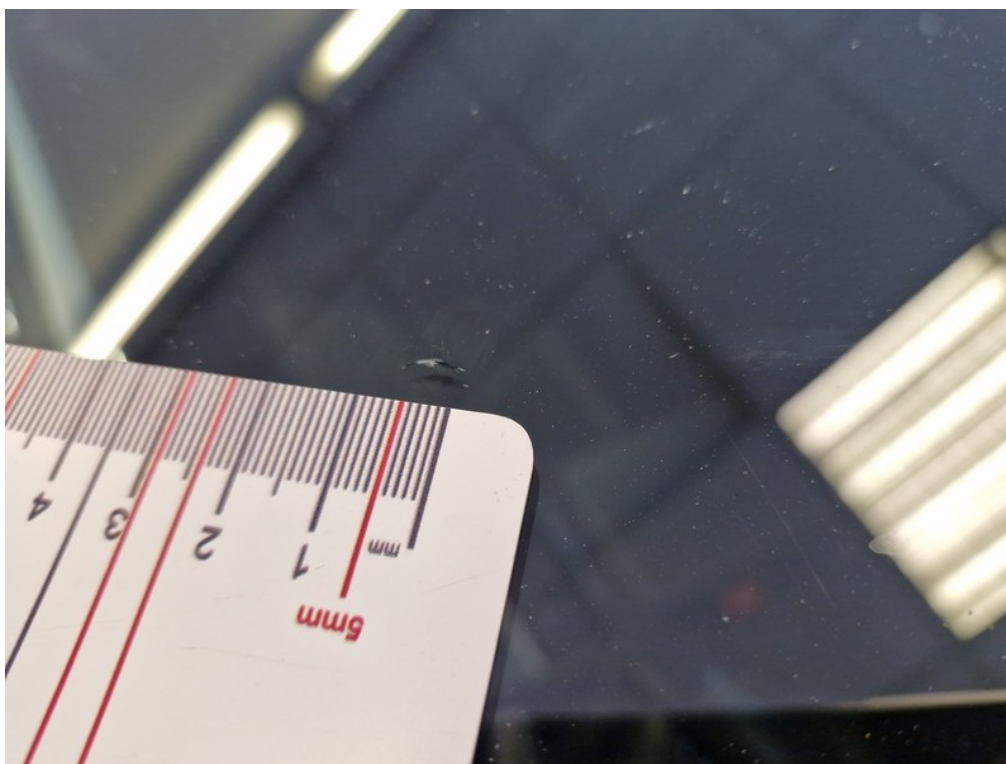

Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




2 Víko motoru - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

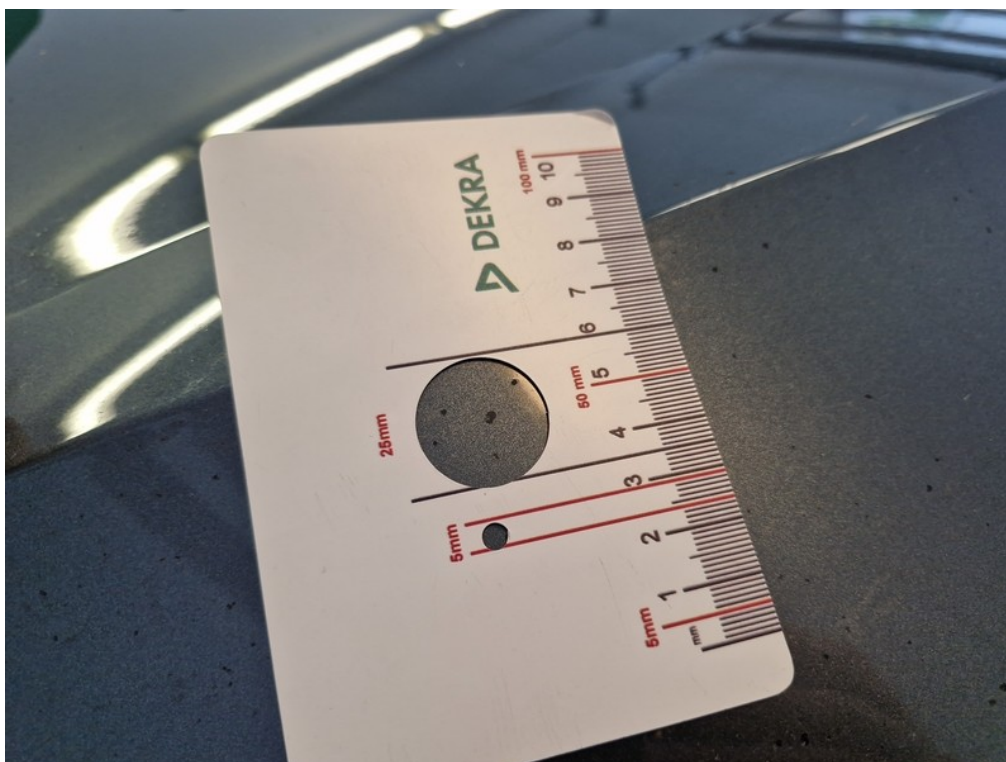

Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Světlo met levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Blatník přední pravý - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Dveře přední pravé - Deformace
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

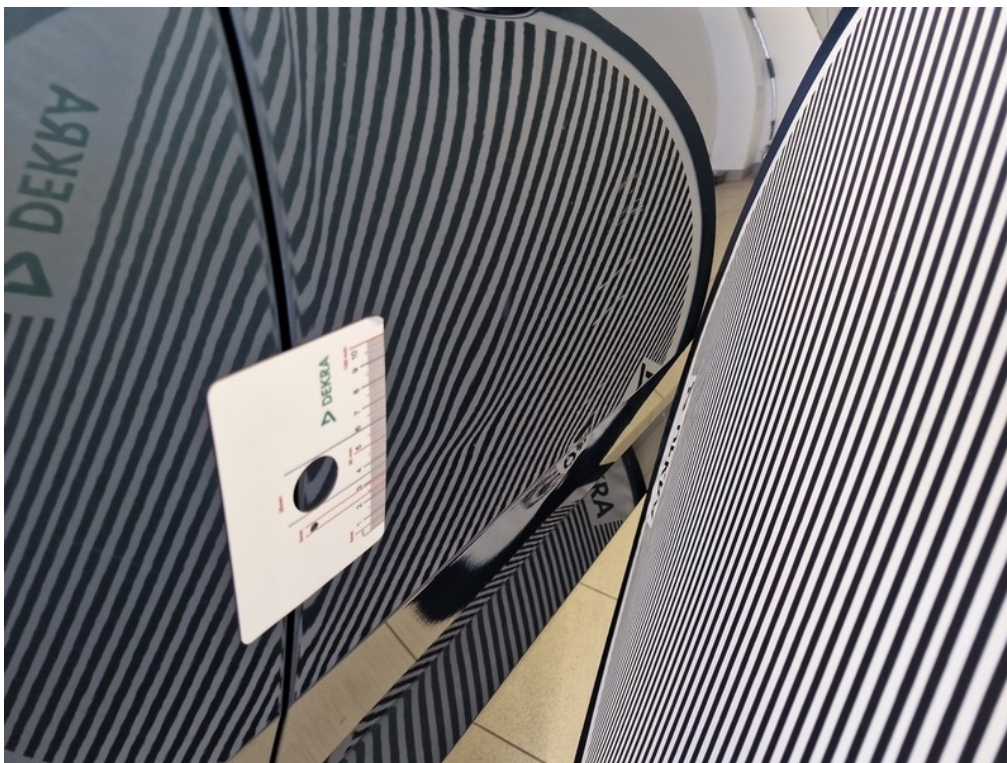

Viz popis k poškození č. 7

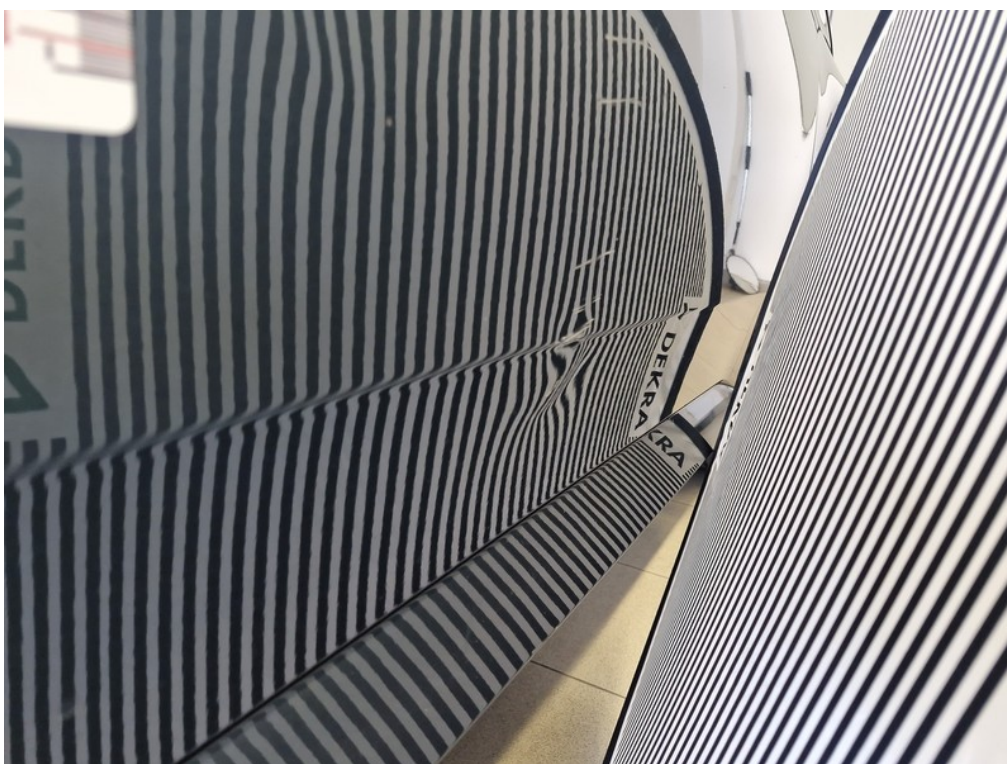

Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Ozdobná lišta PP dveří spodní - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Madlo kliky PP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

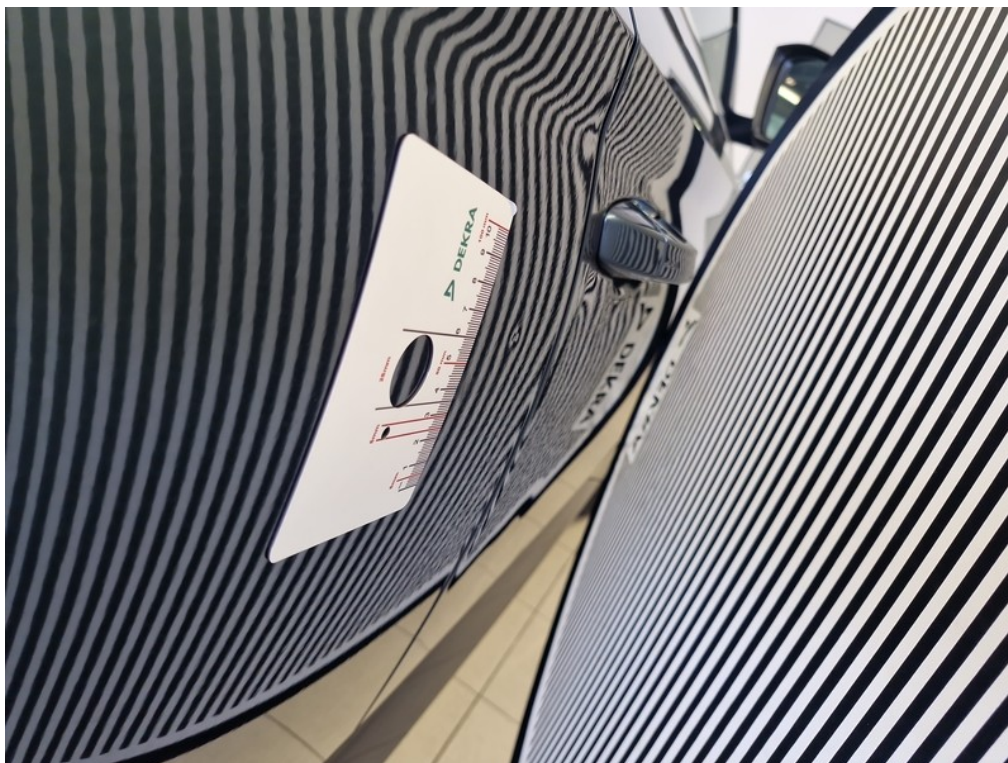

Viz popis k poškození č. 10

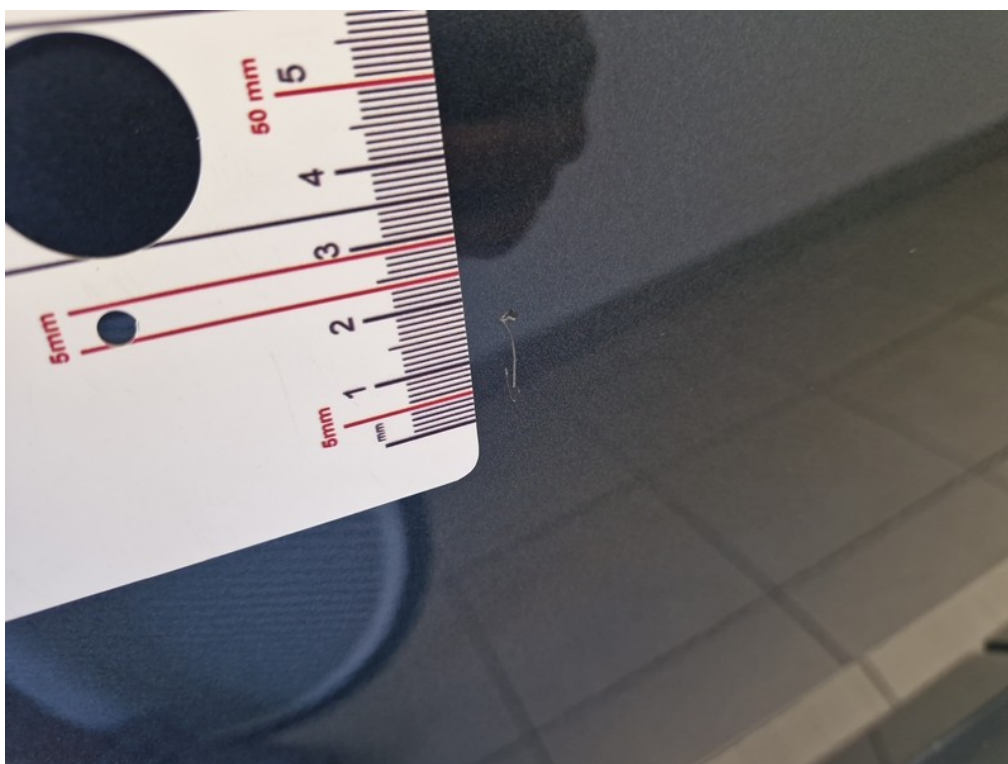

Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Bočnice zadní pravá - Deformace
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Zadní nárazník - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12




Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12

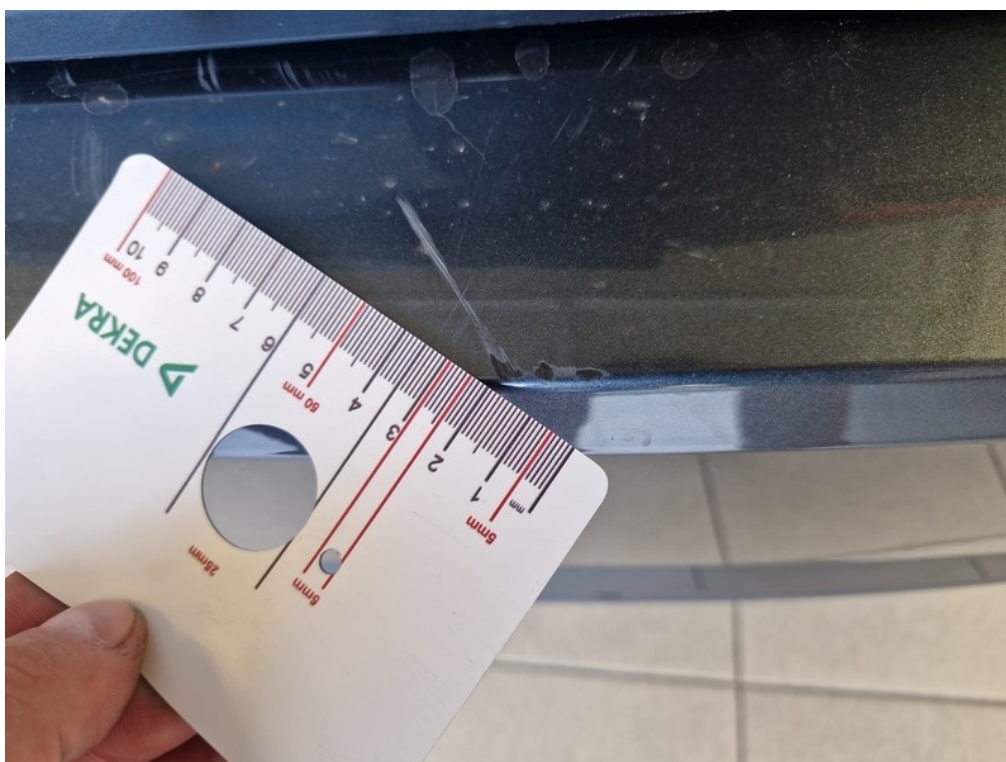

Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12




13 Viko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13

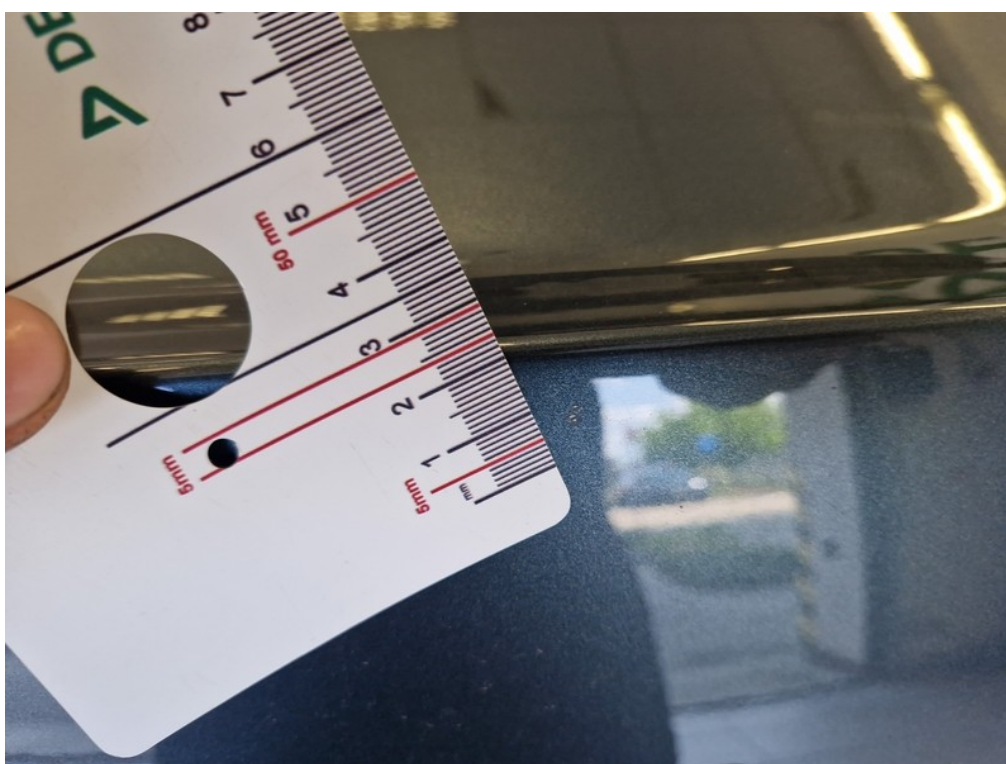

Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Bočnice zadní levá - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 C sloupek levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Dveře zadní levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 16




Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

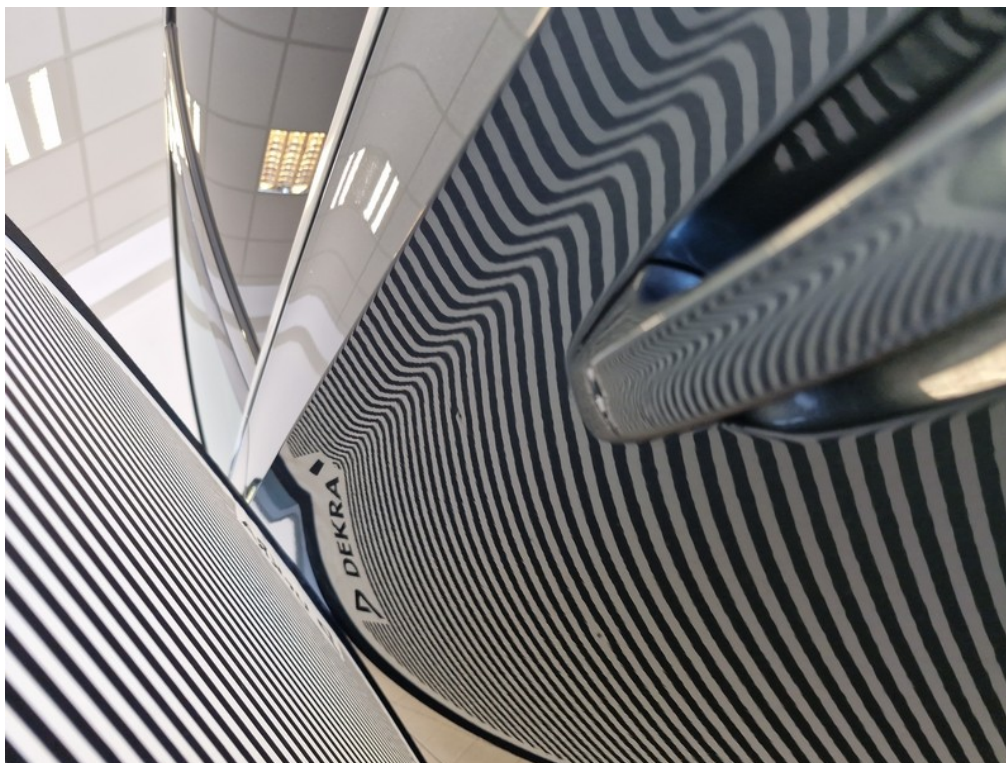

Viz popis k poškození č. 16

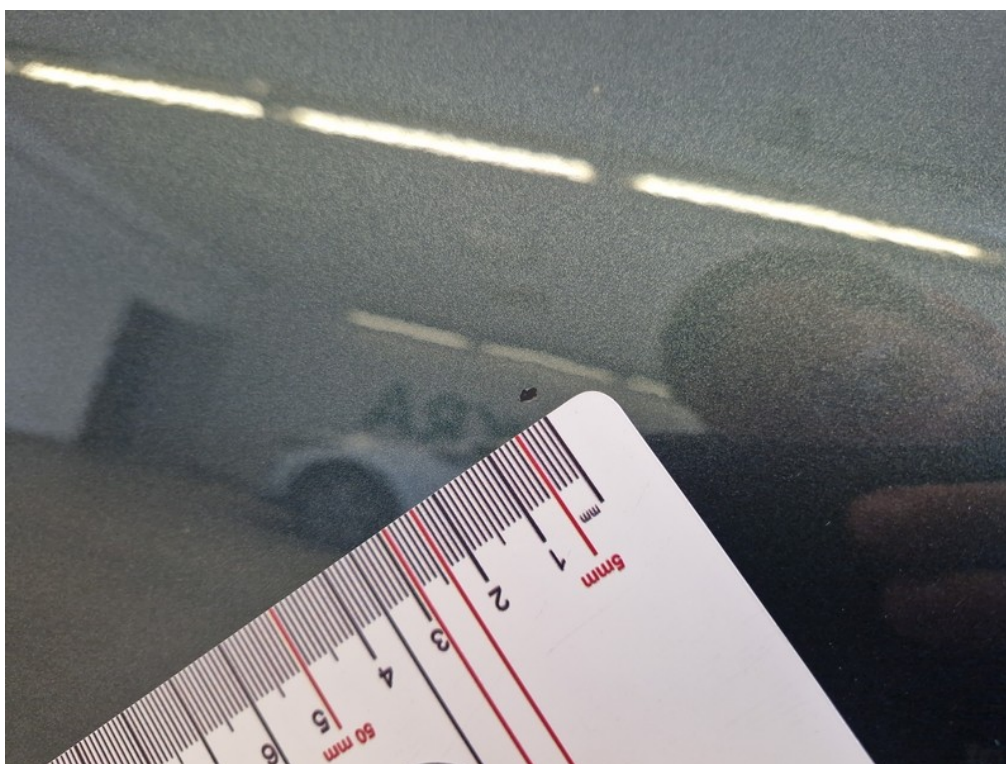

Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Hrana LP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Blatník přední levý - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Střecha - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19

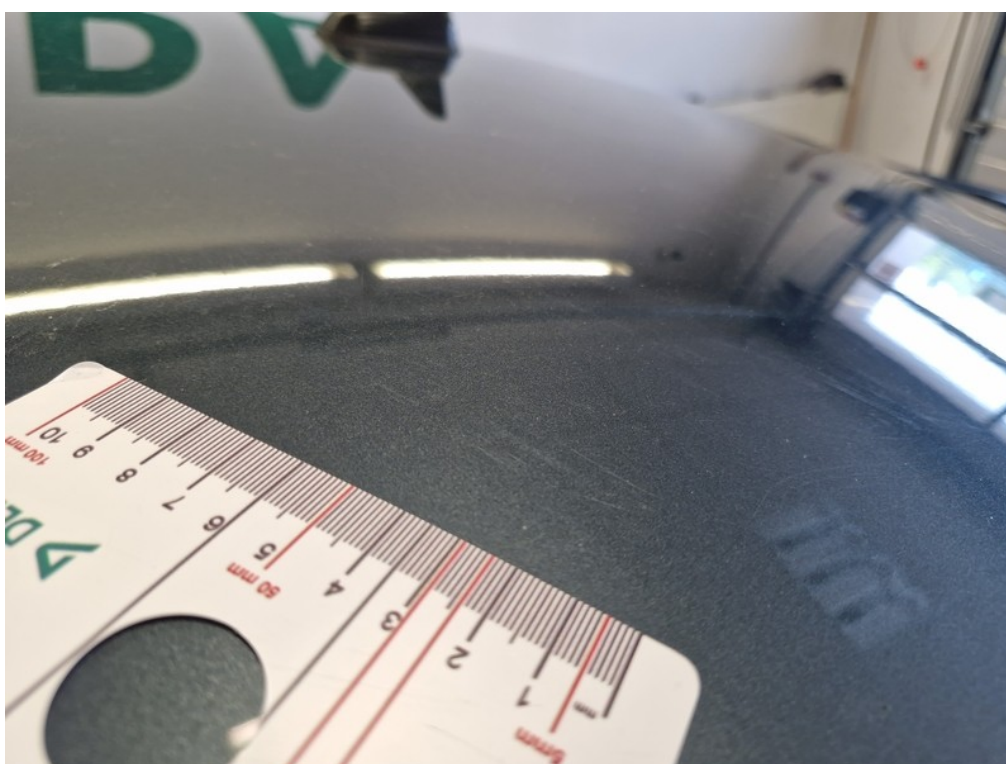

Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 Středový panel - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 Potah sedáku sedadla řidiče - Vypálená díra
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Volant - Opatřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 Vnitřní kryt levého A-sloupku horní - Vypálená díra
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Ovladač stahování skla LP dveří - Vypálená díra
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25




26 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

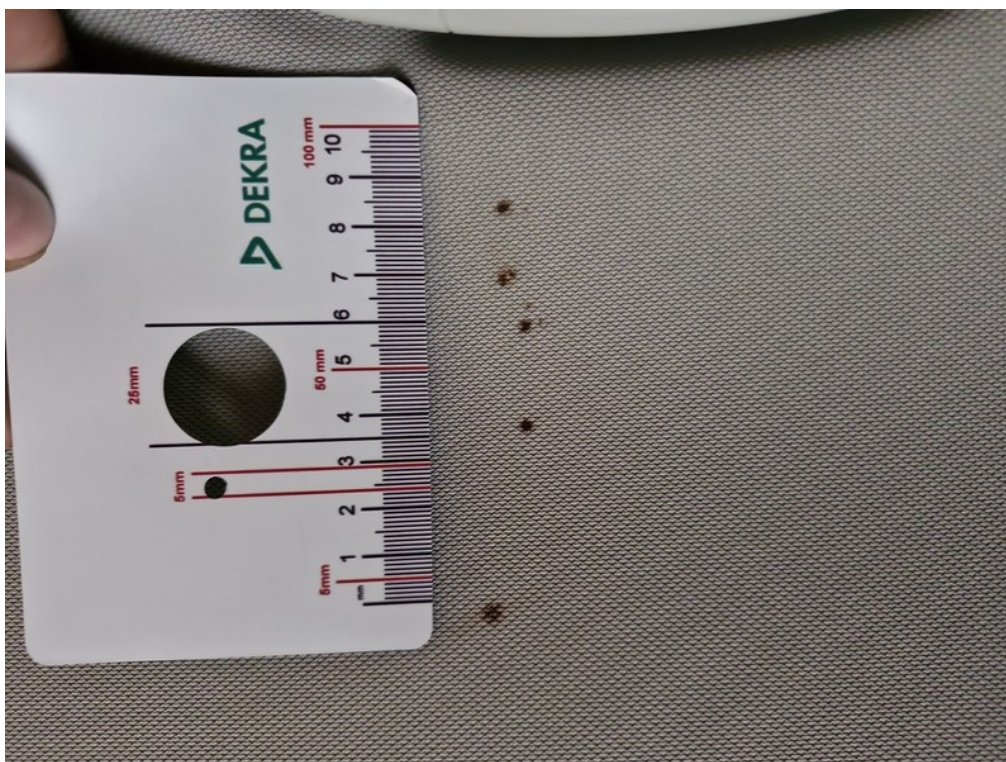

Viz popis k poškození č. 26