

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AJ2201	VIN:	TMBEG7NW7M3023061
Model vozidla:	Škoda Scala (NW) (2019)	Provedení:	Scala 1.6TDI 85 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Šedá - metaliza
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-09-30	Platnost tech. kont. do:	2026-09-02
Stav tachometru:	165173 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Klient souhlasí s doprohlídkou:	Ano	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 197 µm; LP blatník 233 µm; LP dveře 117 µm; LZ dveře 121 µm; LZ bok 261 µm; Z víko 189 µm; PZ bok 174 µm; PZ dveře 206 µm; PP dveře 209 µm; PP blatník 188 µm; Střecha 181 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový senzor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Nexen	205/50 R 17	Letní	3
Pneu PP	Nexen	205/50 R 17	Letní	3
Pneu LZ	Nexen	205/50 R 17	Letní	3
Pneu PZ	Nexen	205/50 R 17	Letní	3
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	195/65 R 15		8

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Přední nárazník
2	Čelní sklo
	Poznámka: Protokol o opravě
3	Bočnice zadní levá
4	Madlo kliky LP dveří
5	Zadní nárazník
6	Bočnice zadní pravá
7	Madlo kliky PP dveří

Interiér (vnitřní prostor)

8	Potah sedáku sedadla řidiče
9	Potah opěradla sedadla řidiče
10	Koberce přední
11	Těsnění LP dveří
12	Kryt zadního čela
13	Výplň PZ dveří
14	Stropnice

Ostatní

15	Přední část vozidla
16	Celková plocha karoserie
17	Doprohlídka v LC
	Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Jamky od krup
18	Celková plocha karoserie

Druh poškození

Škrábance
Štěp
Jamka
Škrábance
Škrábance
Jamka
Škrábance
Opotřebení
Opotřebení
Opotřebení
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Poškození od odletujícího kamení
Škrábance
Chybí
Jamky od krup

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

VIN: 8AE17NMO M3012409

Autocentrum BARTH a.s.
Hřbitvo 1798
530 12 Pardubice - Dubíja
A0723299 (28)

Majitelé vozu

1. majitel vozu
Tento vůz s registrační značkou
8A1 9044

patří:
Titul, jméno / Název:
ARVAL CZ SRO

Adresa:
**MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA 4 140 00**

Telefon:

Partner SKODA:
SKODA
AUTOCENTRUM BARTH a.s.
Pardubice
CZ A0723299

Servisní technik:
Telefon:

Servisní knížka

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA.
ČÁST I.

ČESKÁ REPUBLIKA

A. REGISTRAČNÍ ZNAČKA VOZIDLA
8AJ2201

B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE VOZIDLA
30.09.2020

C.1.1. a C.1.2. PROVOZOVATEL (PRŮMĚNÍ A JMÉNO NEBO OBCHODNÍ Jméno)
ARVAL CZ S.R.O.

C.1.3. ADRESA PRŮMĚNÍ / sídlo
**MILEVSKÁ 2095/5
PRAHA, KRČ, 140 00**


C.4. PROVOZOVATEL JE VLASTNÍKEM VOZIDLA a) ANO, b) NE
ANO

UBA 205604

PODPIS

ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

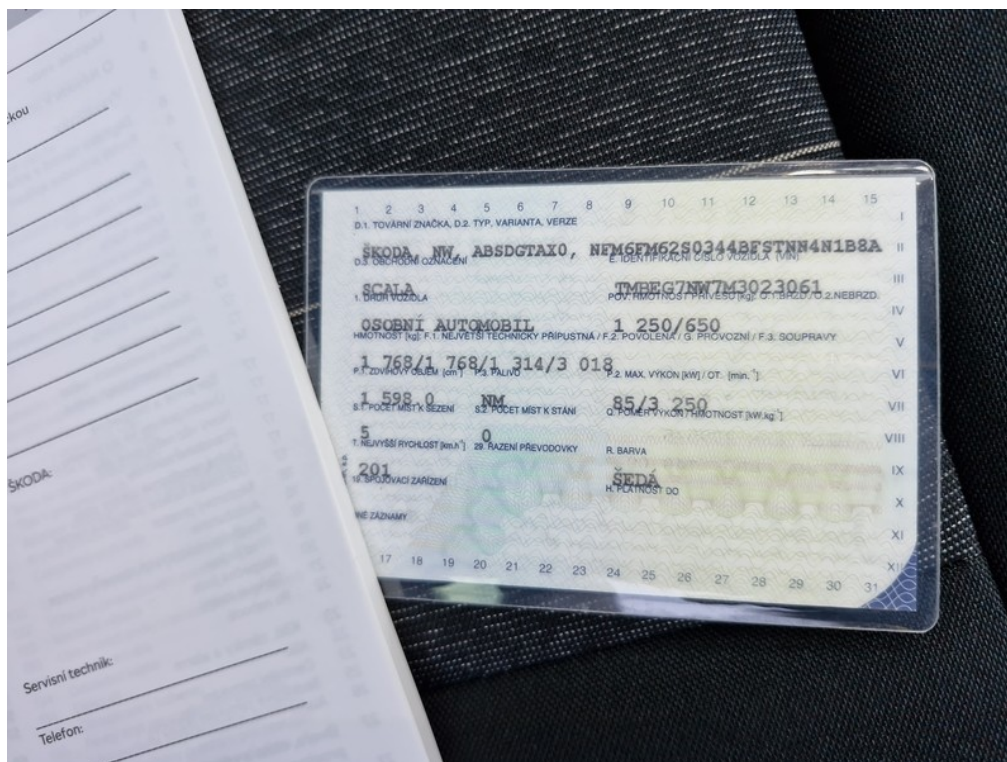

ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



2 Čelní sklo - Štěp
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Protokol o opravě

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Bočnice zadní levá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Madlo kliky LP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



5 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Bočnice zadní pravá - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Madlo kliky PP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



8 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



10 Koberec přední - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Těsnění LP dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



12 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



14 Stropnice - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní


Poznámka:



16 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

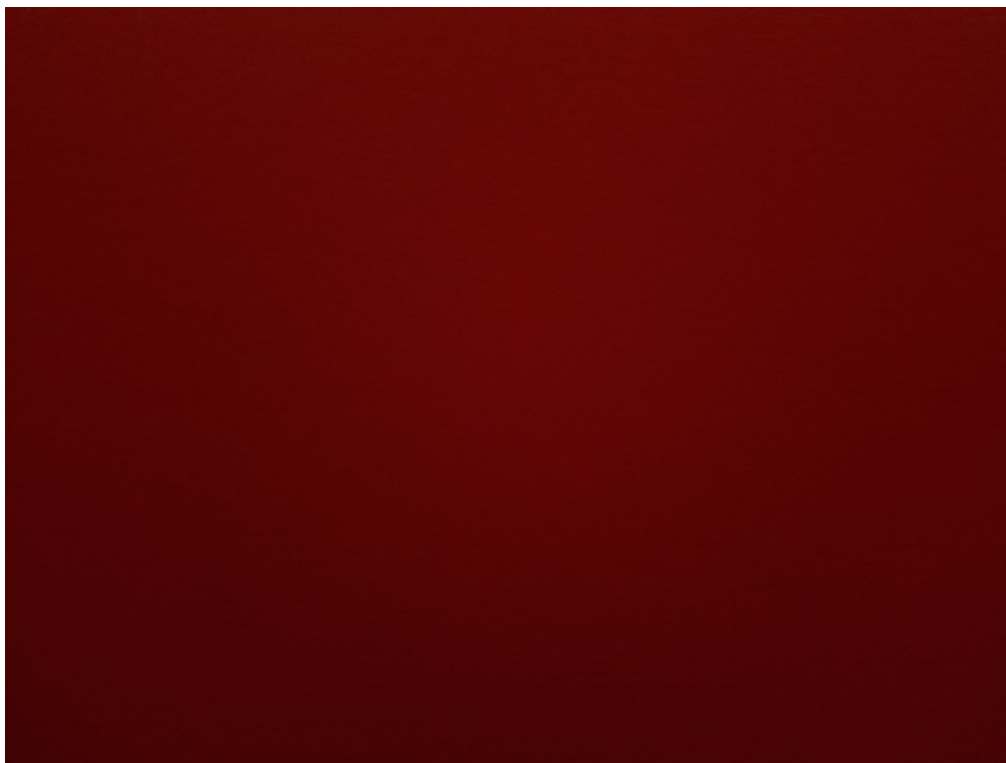

17 Doprohlídka v LC - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: Důvod druhé
prohlídky: Jamky od krup



18 Celková plocha karoserie - Jamky od krup
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18




Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 18

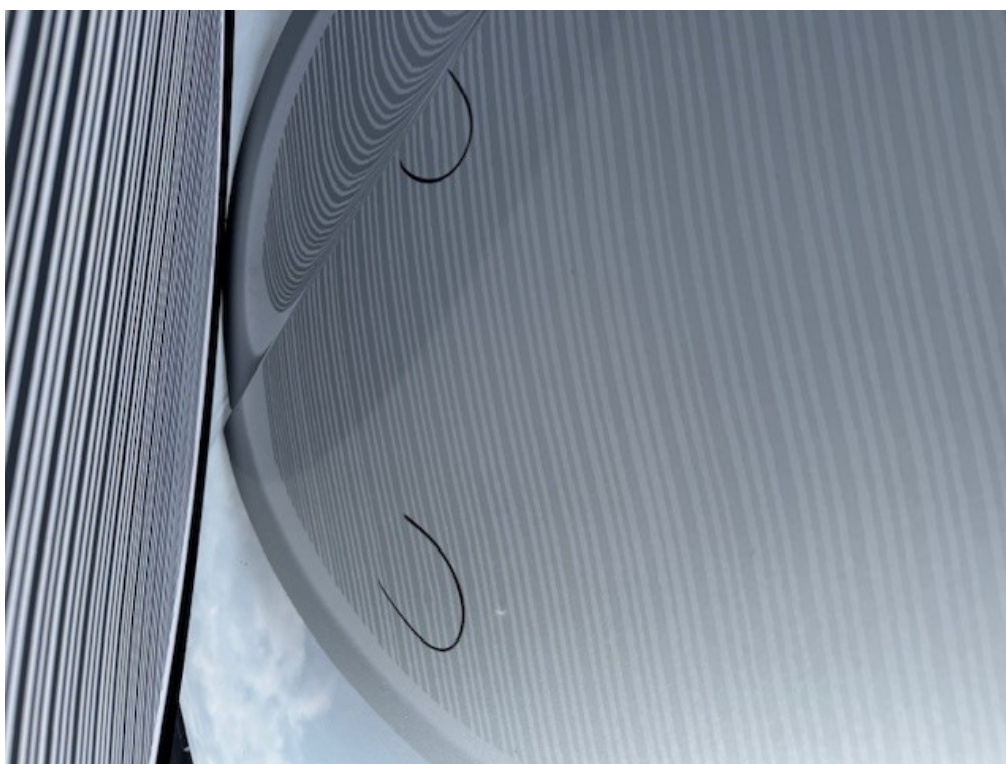

Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

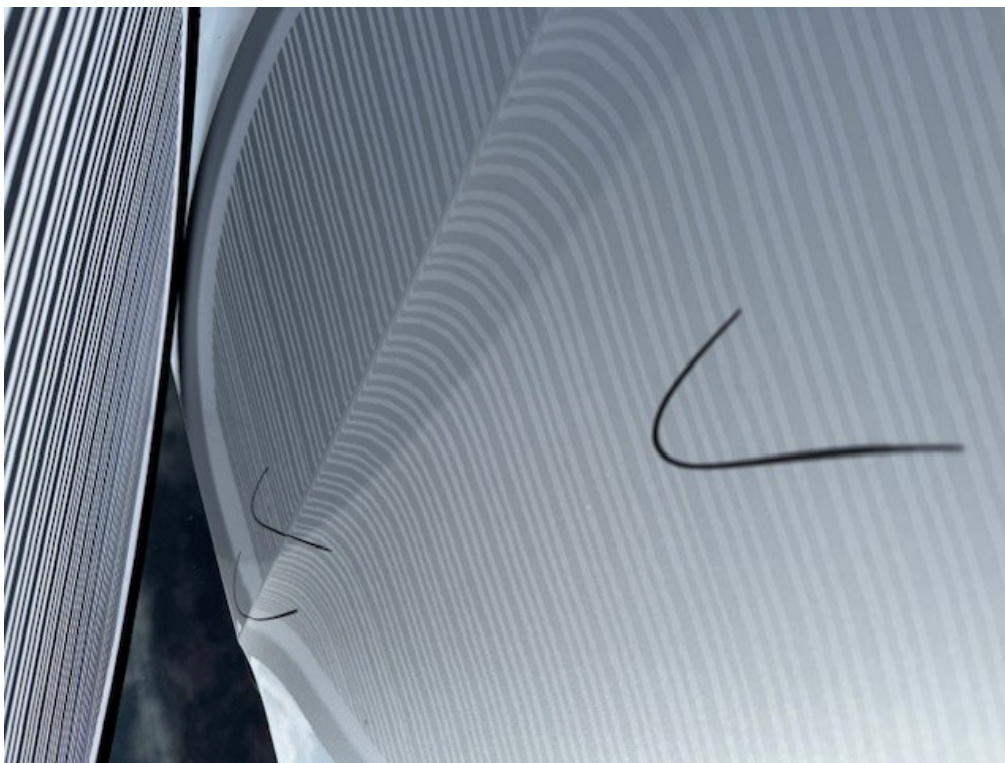

Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. **18**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

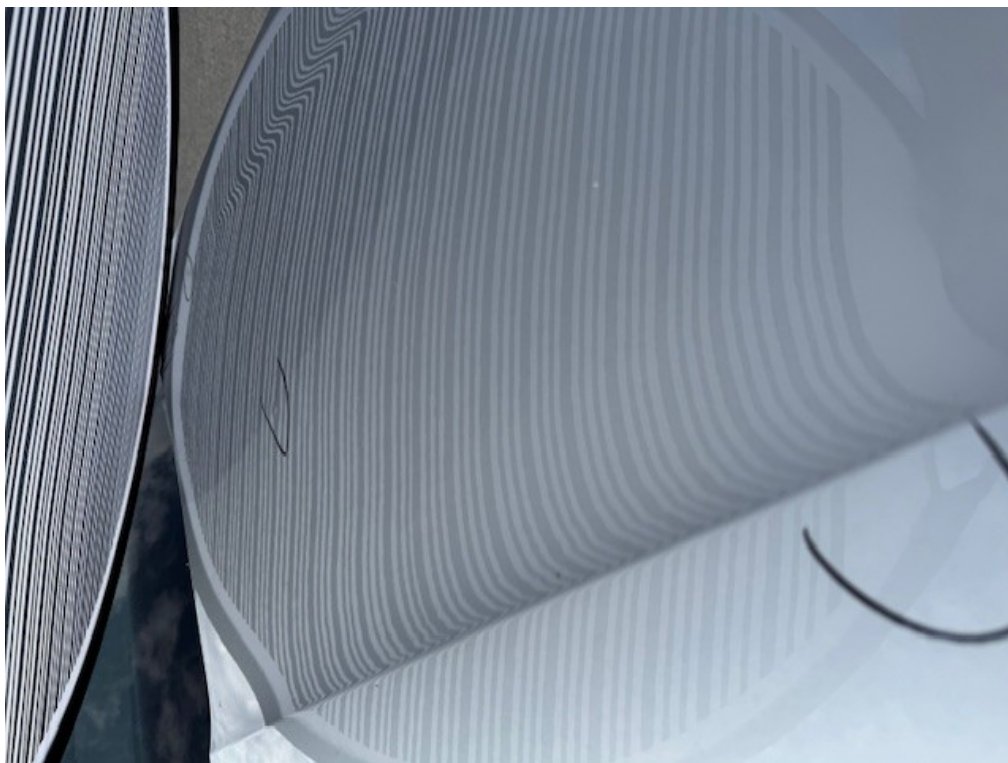


Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

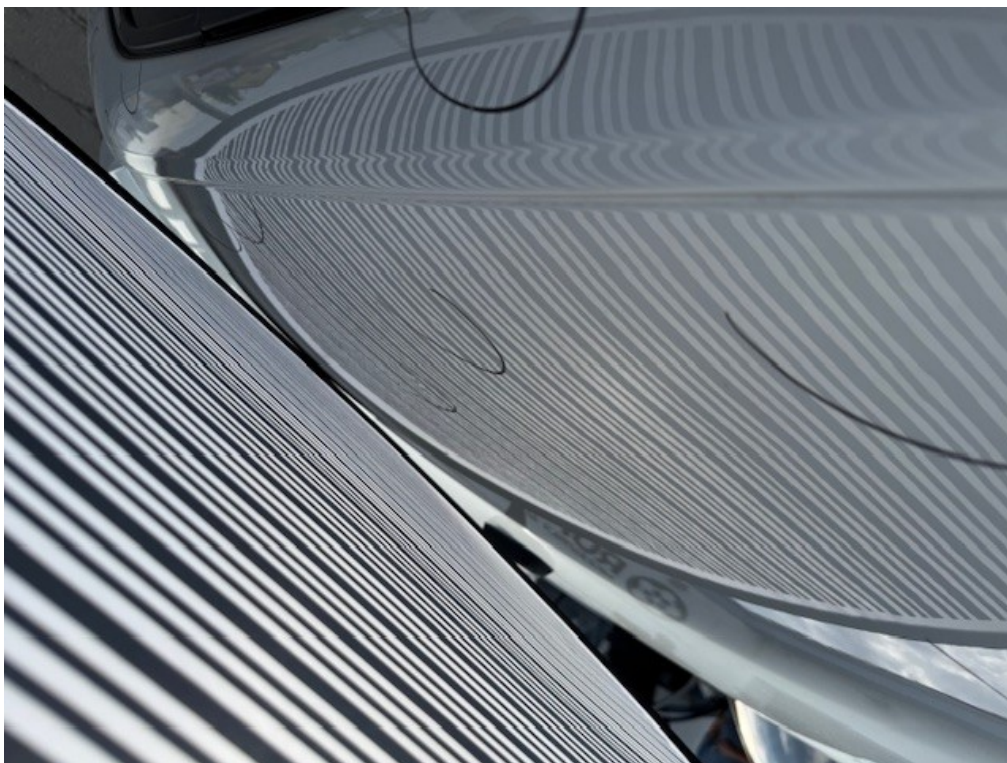


Viz popis k poškození č. 18




Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

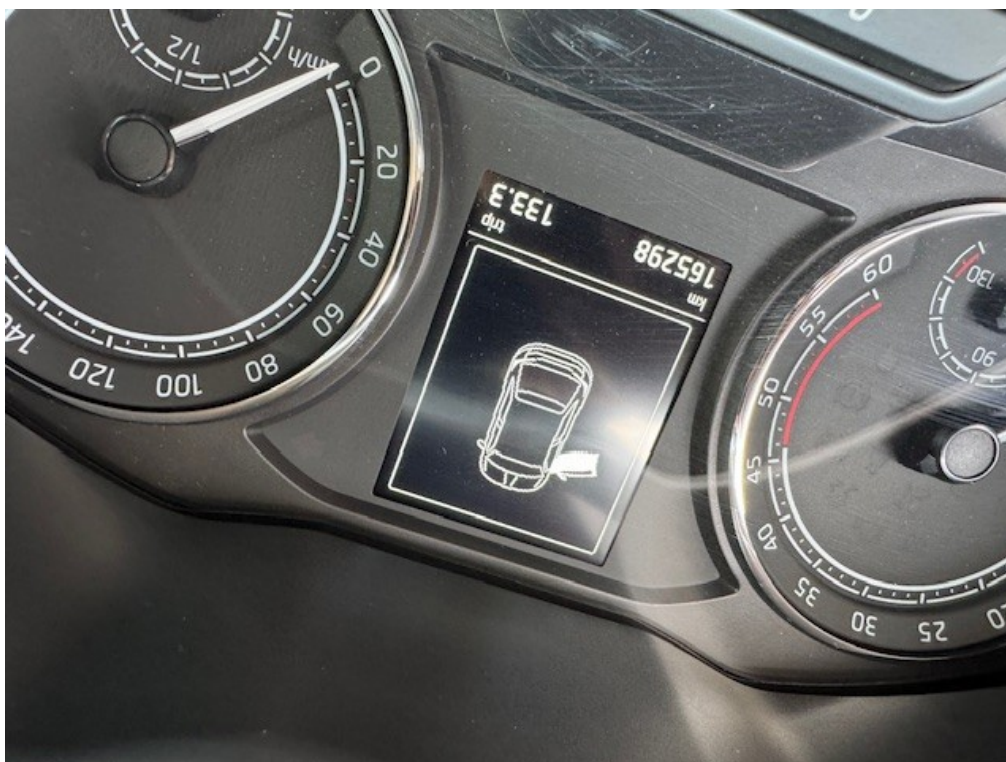

Viz popis k poškození č. 18

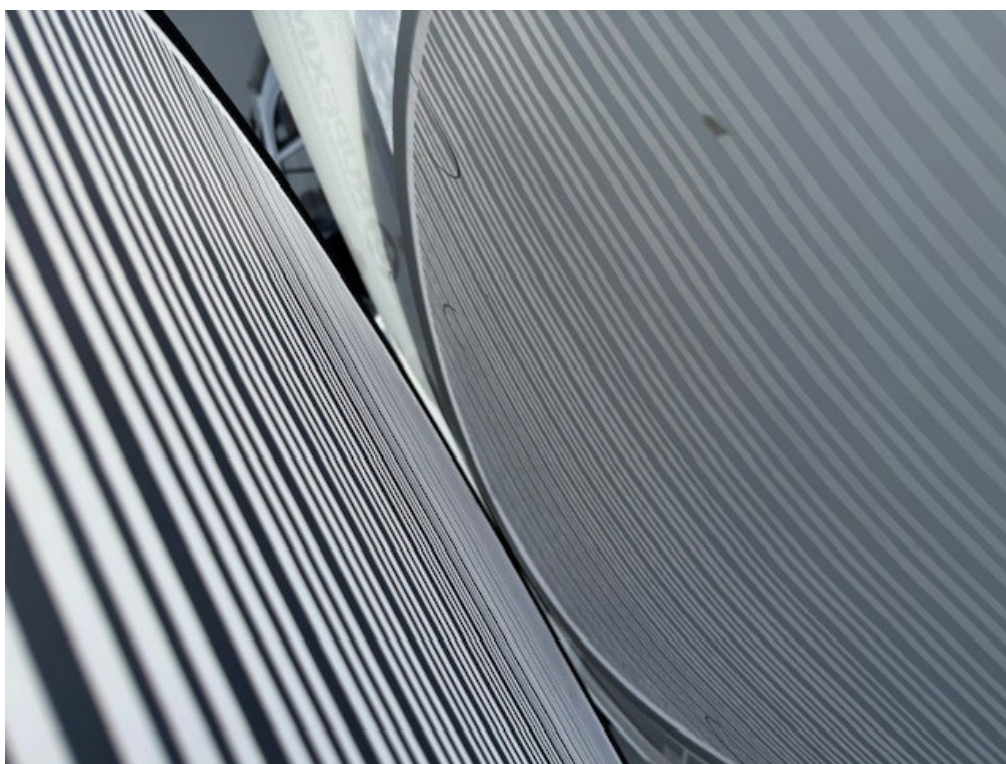

Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

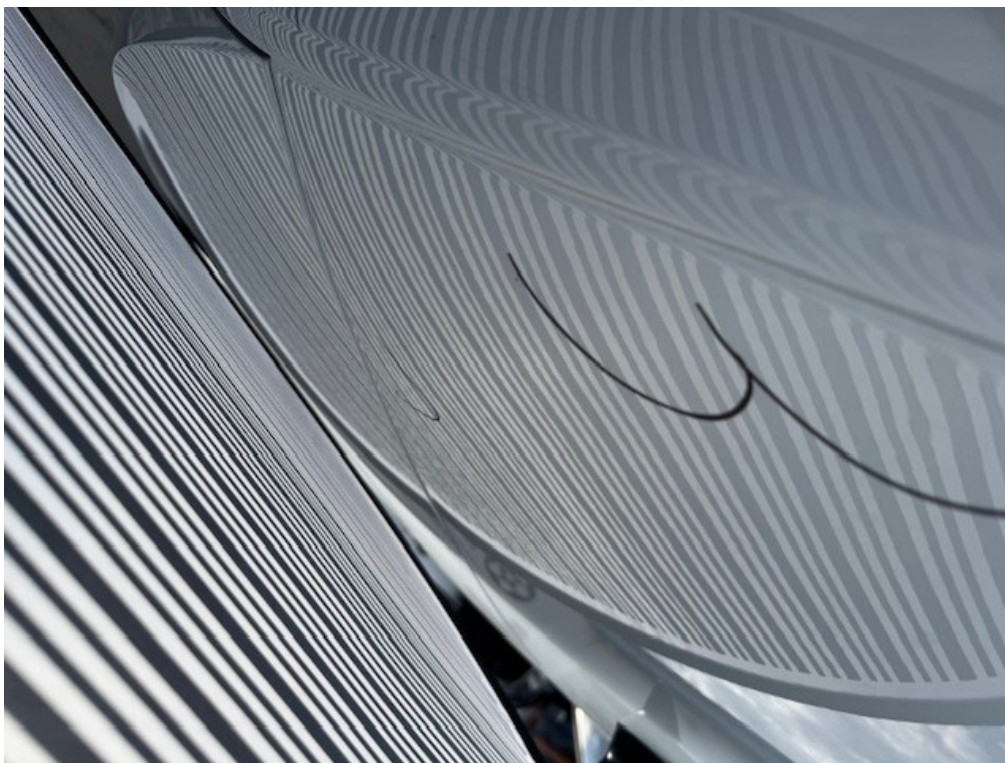

Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18