

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Darex



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT426CB	VIN:	TMBER6NW2L3133969
Model vozidla:	Škoda Scala (NW) (2019)	Provedení:	Scala 1.0TSI 85 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Modrá - Uni
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2020-10-02	Platnost tech. kont. do:	2026-09-27
Platnost měření emisí do:	2026-09-27	Stav tachometru:	62275 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 74 µm; LP blatník 85 µm; LP dveře 85 µm; LZ dveře 89 µm; LZ bok 97 µm; Z víko 79 µm; PZ bok 113 µm; PZ dveře 87 µm; PP dveře 88 µm; PP blatník 85 µm; Střecha 91 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Nexen	205/50 R 17	Letní	5
Pneu PP	Nexen	205/50 R 17	Letní	5
Pneu LZ	Nexen	205/50 R 17	Letní	5
Pneu PZ	Nexen	205/50 R 17	Letní	5

Disky první sady pneumatik

Hliník

Pneu rez.

Rezervní dojezdové kolo

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-08-15

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

P.č.	Poškozený díl
1	Víko motoru
2	Přední nárazník
3	Disk PZ kola
4	Víko zavazadlového prostoru
5	Zadní nárazník
6	Střecha
7	A sloupek pravý

Interiér (vnitřní prostor)

8	Hluková izolace víka motoru
---	-----------------------------

Ostatní

9	Motorový prostor
---	------------------

Druh poškození

Deformace
Deformace
Škrábance
Koroze
Škrábance
Škrábance
Poškození od odletujícího kamení

Závada

Znečištěno

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Okamžitě

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor




VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

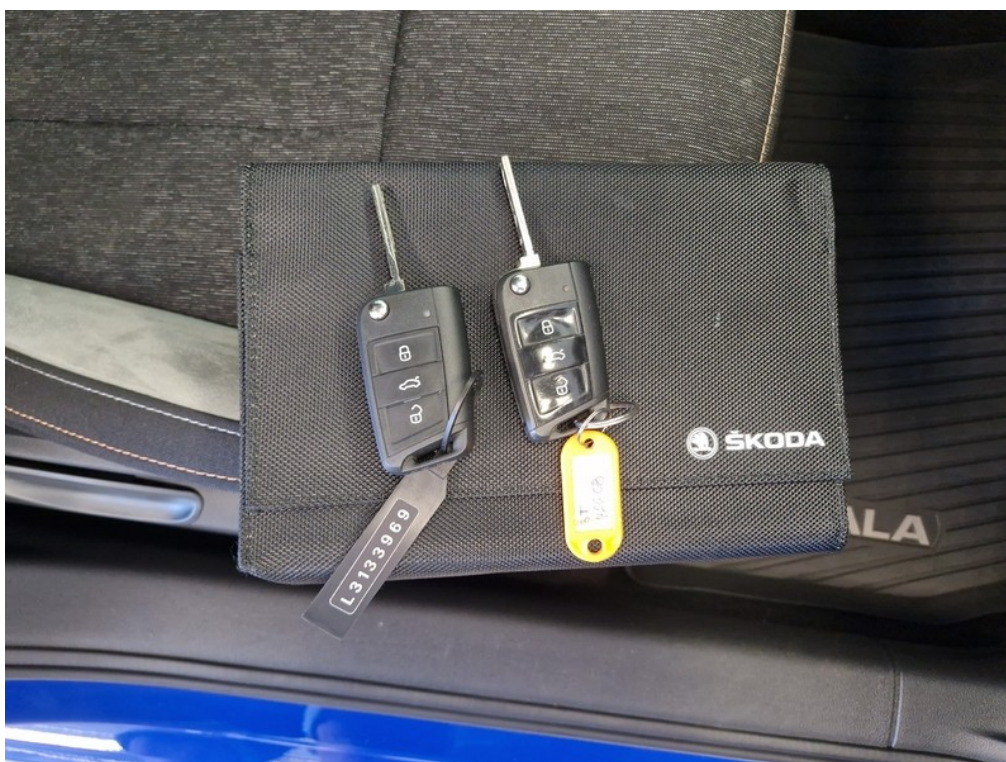

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Viko motoru - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2




3 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

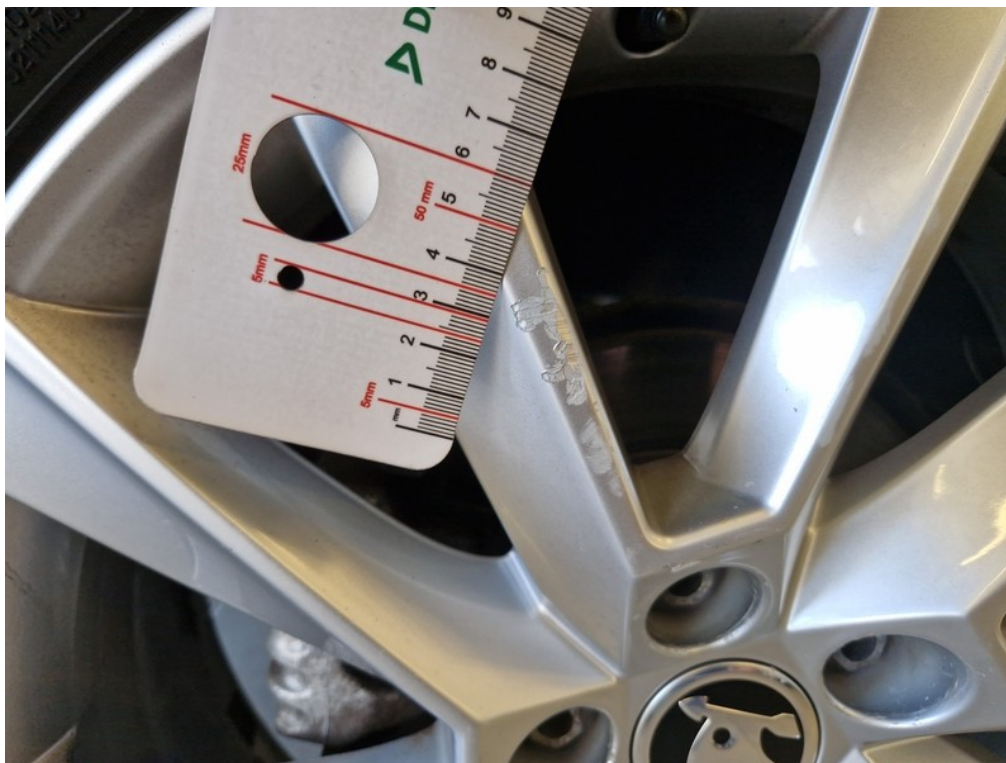

Viz popis k poškození č. 3



4 Víko zavazadlového prostoru - Koroze
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Střecha - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 A sloupek pravý - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Hluková izolace víka motoru - Závada
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



9 Motorový prostor - Znečištěno
Umístění: Ostatní

Poznámka: