

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

DEXTTER Košice

Poznámka: Vozidlo nepřipraveno k prohlídce



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT356EJ	VIN:	TMBJH9NPXN7052841
Model vozidla:	Škoda Superb Combi (3V5)(2015)	Provedení:	Sup.Com.FL 2.0TDI 150 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Stříbrná - metaliza
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-06-27	Platnost tech. kont. do:	2026-06-27
Platnost měření emisí do:	2026-06-27	Stav tachometru:	63084 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	0
Datum poslední prohlídky vozidla:	Neuvádí se	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 100 µm; LP blatník 103 µm; LP dveře 99 µm; LZ dveře 102 µm; LZ bok 105 µm; Z víko 114 µm; PZ bok 108 µm; PZ dveře 99 µm; PP dveře 100 µm; PP blatník 104 µm; Střecha 106 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (9x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Calounění kůže (Polokožený), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	215/55 R 17	Letní	5
Pneu PP	Michelin	215/55 R 17	Letní	5
Pneu LZ	Michelin	215/55 R 17	Letní	5
Pneu PZ	Michelin	215/55 R 17	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-08-31

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Hrana LP dveří	Škrábance
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Dveře zadní pravé	Deformace
4	Bočnice zadní pravá	Škrábance
5	Zadní nárazník	Škrábance
6	Dveře zadní levé	Deformace
Interiér (vnitřní prostor)		
7	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
8	Výplň PZ dveří	Škrábance
Ostatní		
9	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Okamžitě

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

Opotřebované nebo poškozené

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Hrana LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře zadní pravé - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Bočnice zadní pravá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

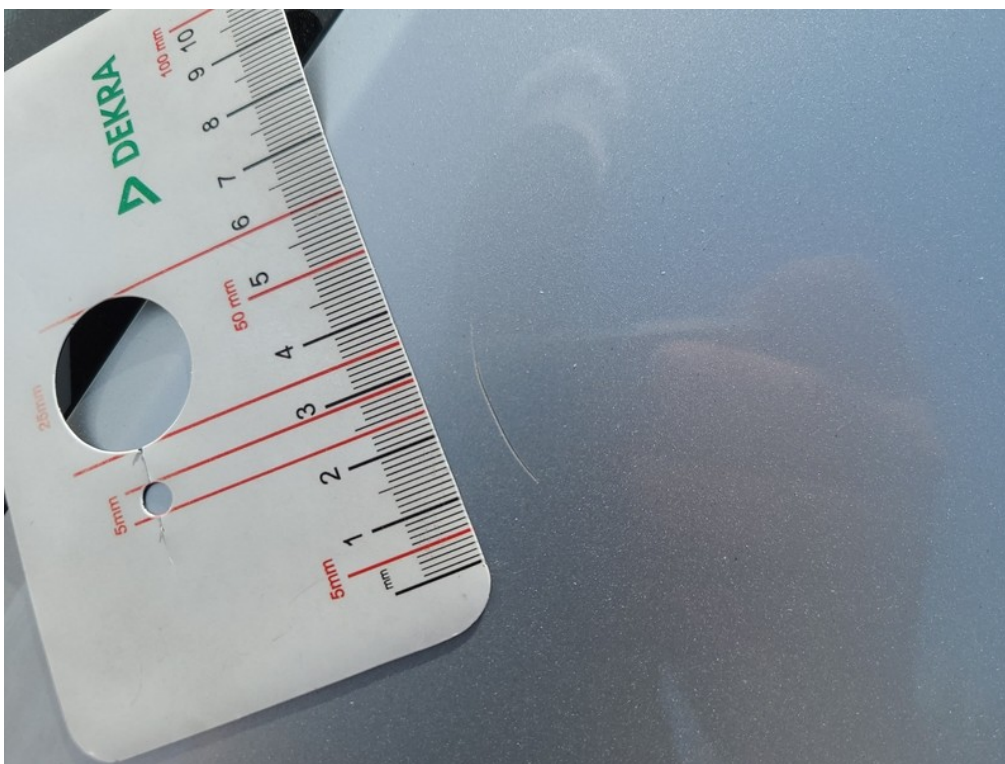

Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




5 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

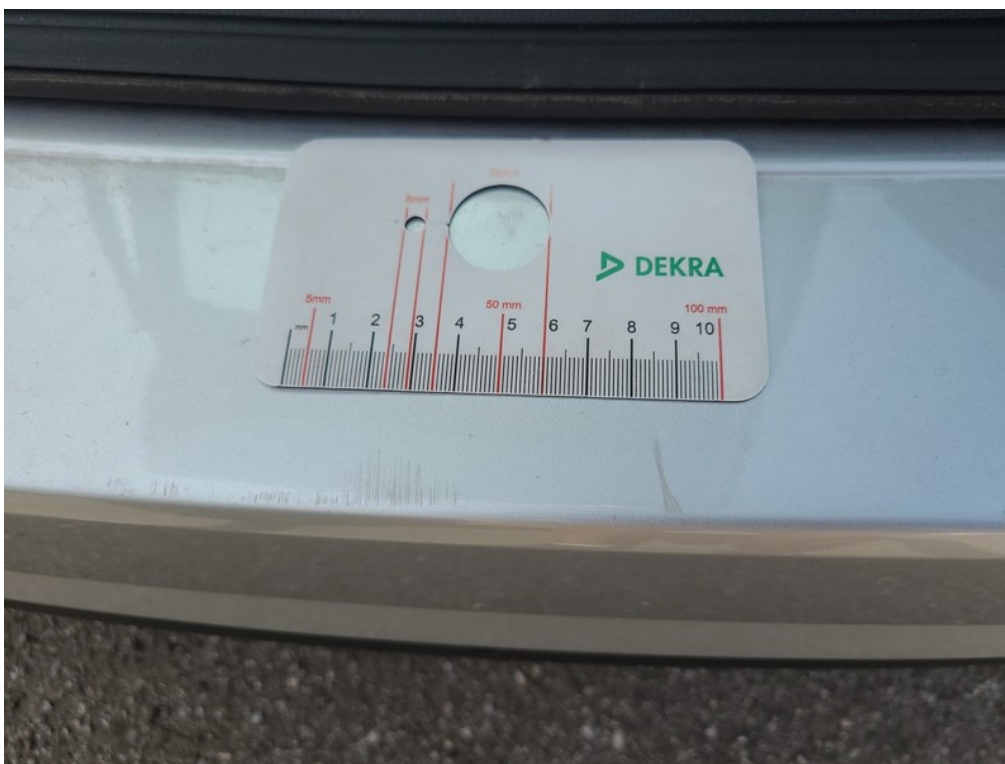

Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Dveře zadní levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 7


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

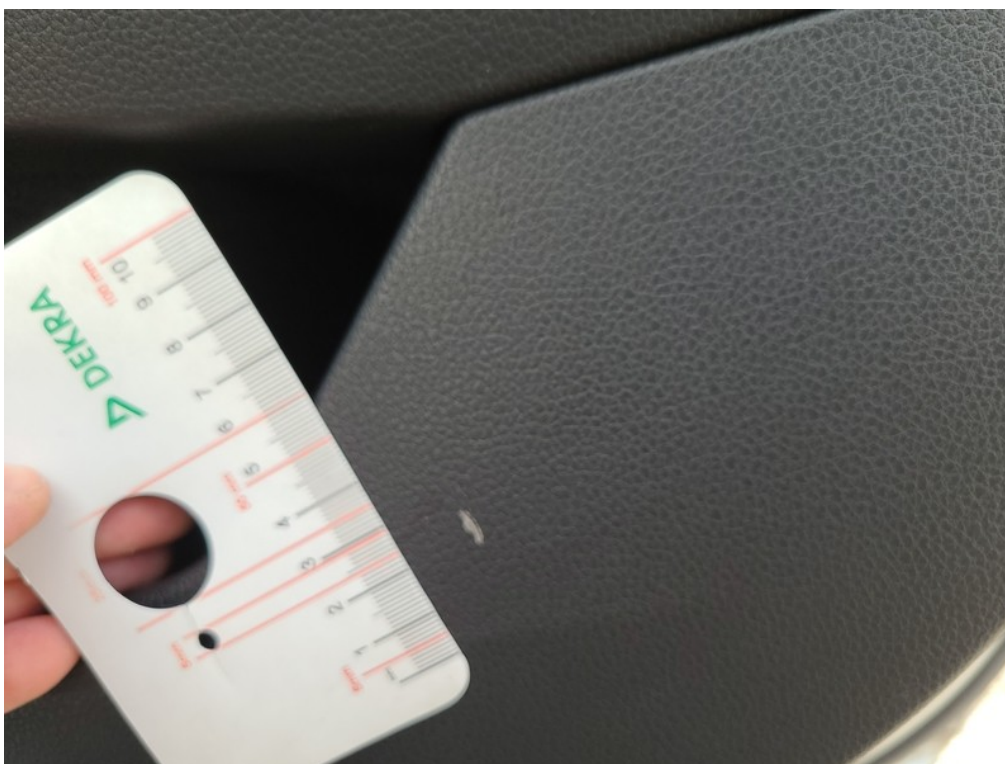

Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení

Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

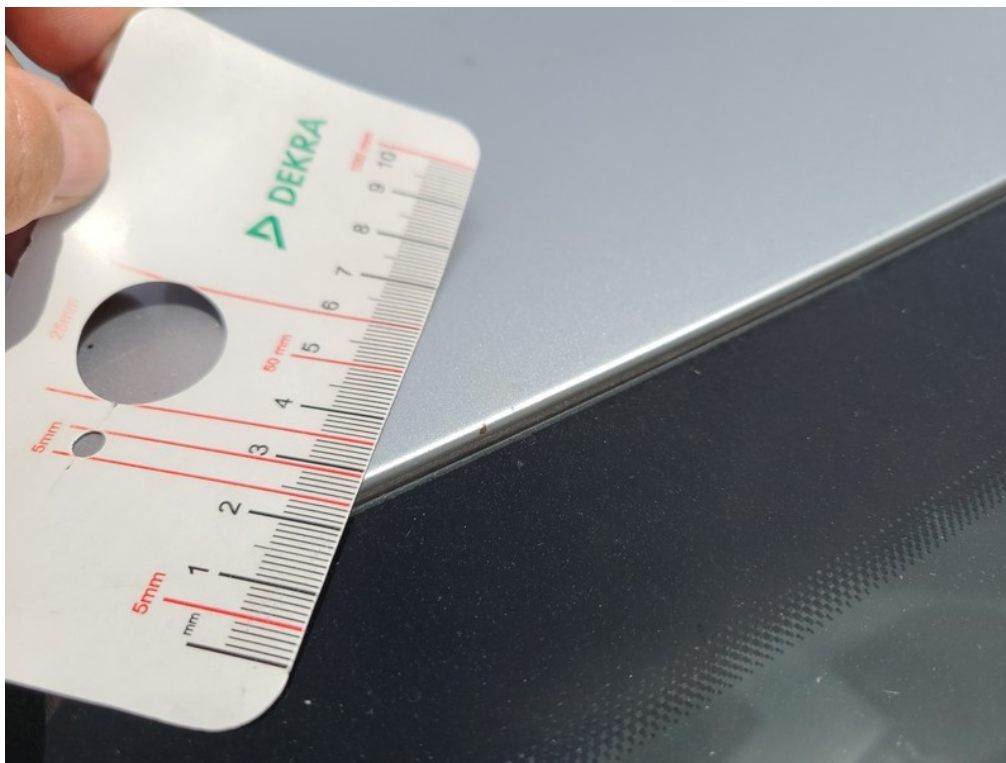

Viz popis k poškození č. 9