

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	7AV0970	VIN:	TMBJJ7NE8K0037248
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (5E5)(03.2017->)	Provedení:	Octavia Com TDI 110 Style AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Šedá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2019-09-09	Platnost tech. kont. do:	2025-08-31
Stav tachometru:	175388 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 103 µm; LP blatník 107 µm; LP dveře 108 µm; LZ dveře 109 µm; LZ bok 179 µm; Z víko 104 µm; PZ bok 301 µm; PZ dveře 152 µm; PP dveře 105 µm; PP blatník 107 µm; Střeška 97 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Ostřikovače světlometů, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Sava	205/55 R 16	Letní	6
Pneu PP	Sava	205/55 R 16	Letní	6
Pneu LZ	Sava	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PZ	Sava	205/55 R 16	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	205/55 R 16		7

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Přední nárazník	Škrábance
2	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
3	Blatník přední levý	Škrábance
4	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
5	Dveře přední levé	Škrábance
6	Práh levý	Škrábance
7	Dveře zadní levé	Jamka
	Poznámka: +škrábance	
8	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance
9	Disk LZ kola	Škrábance
10	Brzdové světlo střední	Prasklina
11	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
12	Zadní nárazník	Škrábance
13	C sloupek pravý	Škrábance
14	Dveře přední pravé	Škrábance
15	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
16	Vnitřní kryt pravého D-sloupku horní	Škrábance
17	Přídavný koberec LP	Opotřebení
18	Volant	Opotřebení
19	Řadicí páka	Opotřebení
20	Ruční brzda	Opotřebení
21	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
22	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
23	Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní	Škrábance
24	Výplň LZ dveří	Škrábance
25	Madlo výplně LZ dveří	Škrábance
26	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
27	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
28	Kryt zadního čela	Škrábance
29	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
30	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
31	Držák baterky osvětlení zavazadlového pr	Prasklina
32	Plastový kryt zadní L	Prasklina
33	Výplň PZ dveří	Škrábance
34	Madlo výplně PZ dveří	Škrábance
35	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
36	Stropnice	Prasklina
37	Madlo výplně PP dveří	Škrábance
38	Odkládací skříňka - víko	Škrábance
39	Štít přístrojů	Škrábance
40	Vnitřní kryt levého D-sloupku horní	Škrábance
Ostatní		
41	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
42	Celková plocha karoserie	Škrábance
43	Interiér	Znečištěno
44	Celková plocha karoserie	Znečištěno
	Poznámka: Asfalt	

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

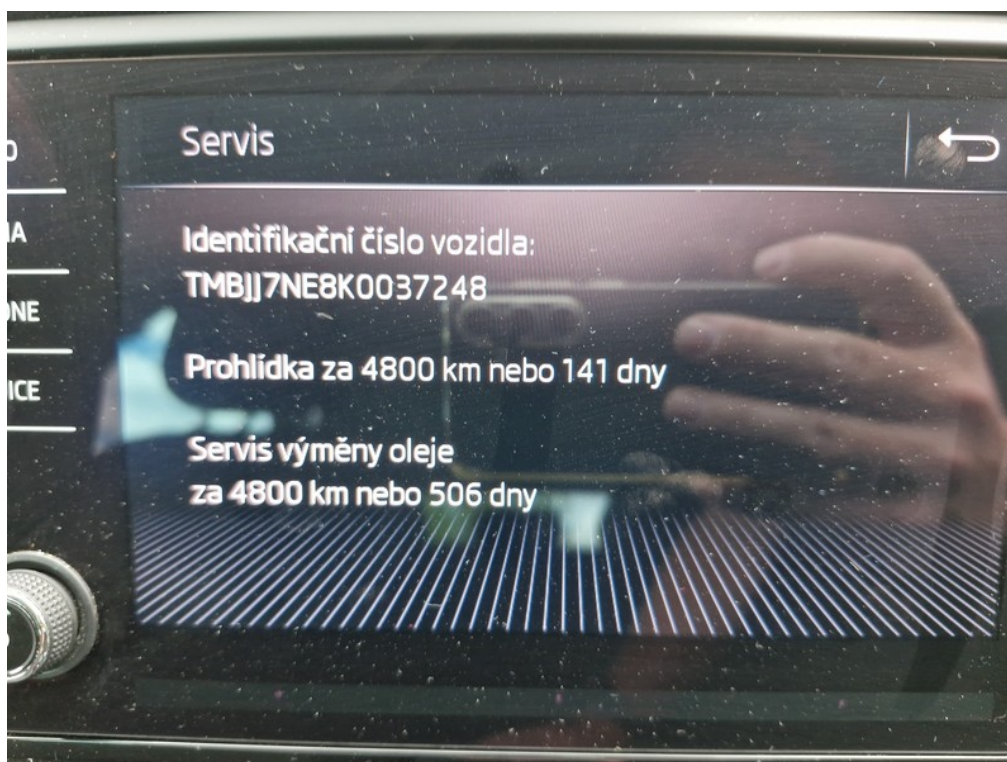


Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

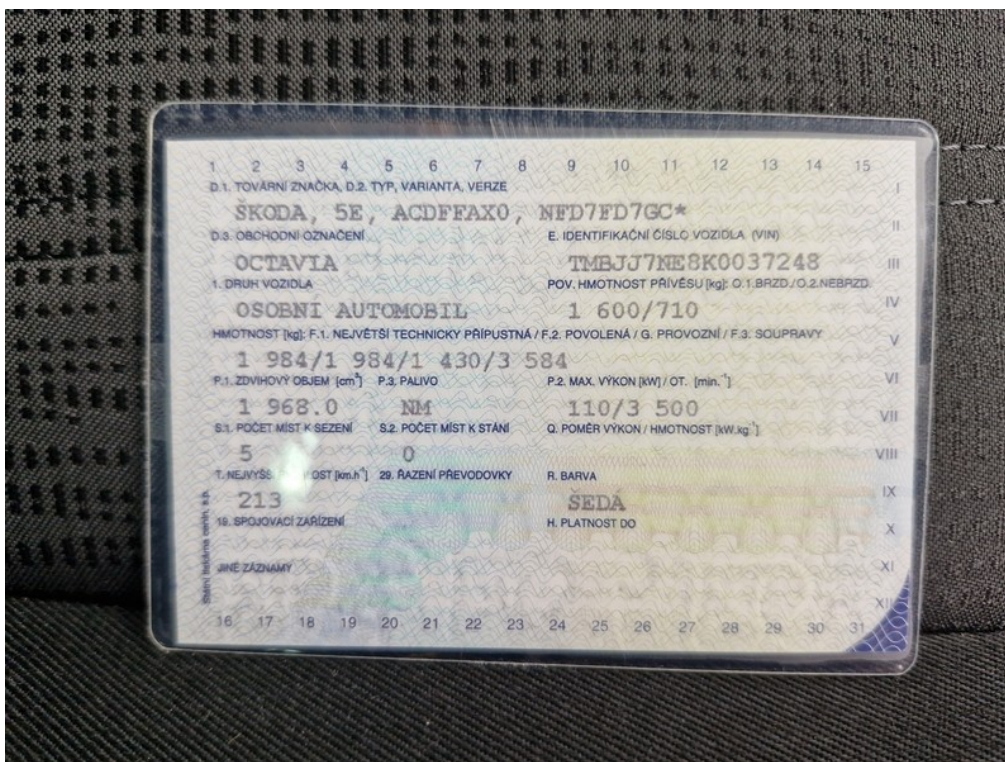

ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Blatník přední levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Madlo kliky LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře přední levé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Dveře zadní levé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: +škrábance



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

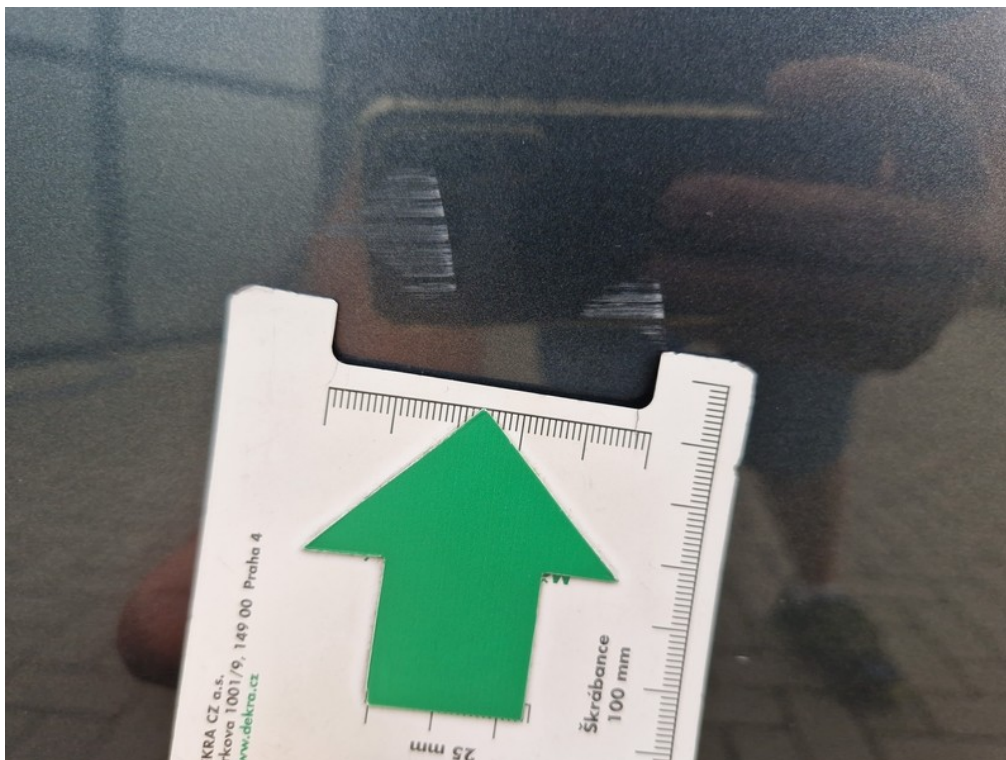

Viz popis k poškození č. 7



8 Madlo kliky LZ dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




10 Brzdové světlo střední - Prasklina

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

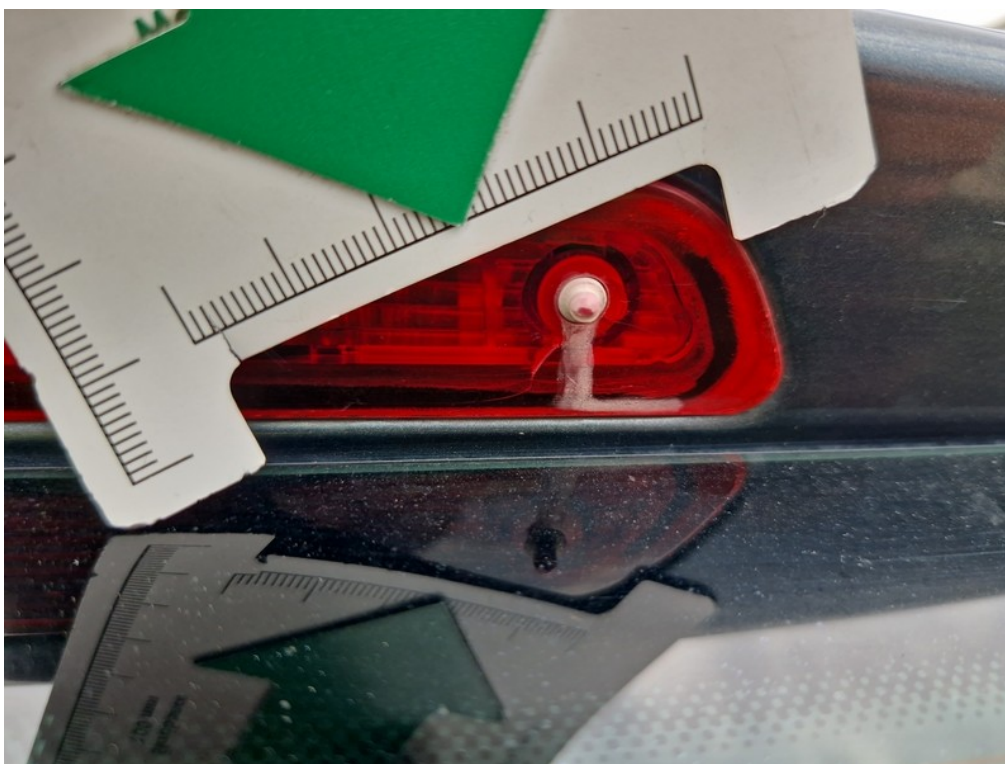

Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Víko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 C sloupek pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Vnitřní kryt pravého D-sloupku horní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Přídavný koberec LP - Opatření

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



18 Volant - Opatření

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Řadicí páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



20 Ruční brzda - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



22 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Madlo výplně LZ dveří - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



31 Držák baterky osvětlení zavazadlového pr - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




32 **Plastový kryt zadní L - Prasklina**

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

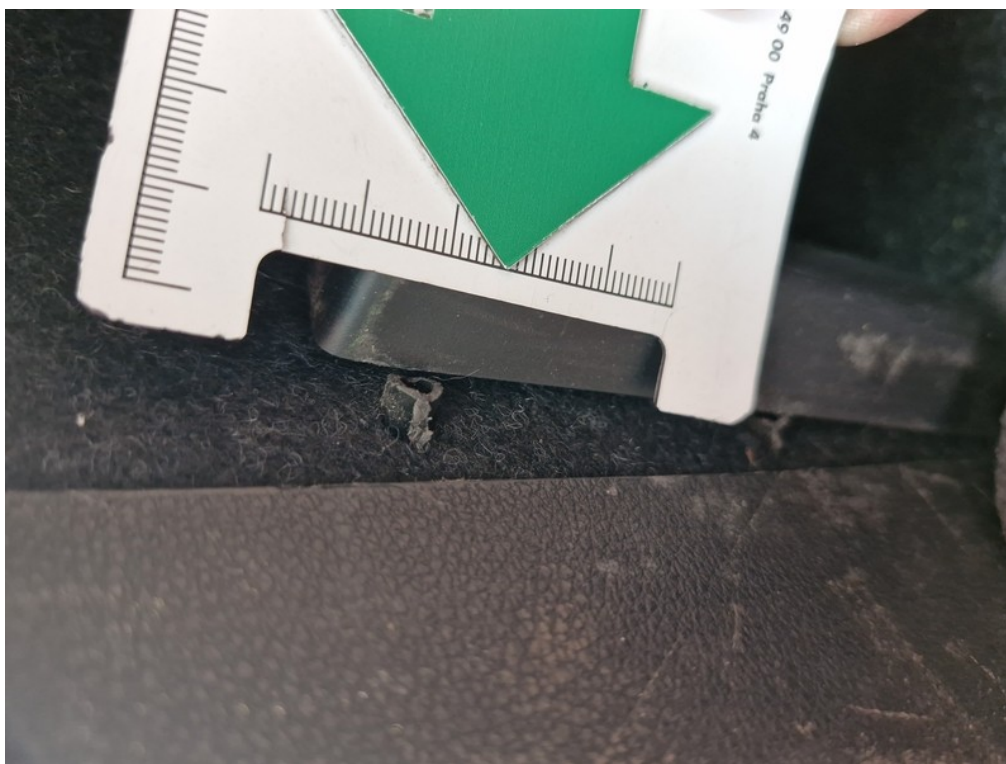

Viz popis k poškození č. 32

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



33 Výplň PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 33

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



34 **Madlo výplně PZ dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 34

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



35 Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 35


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



36 Stropnice - Prasklina
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

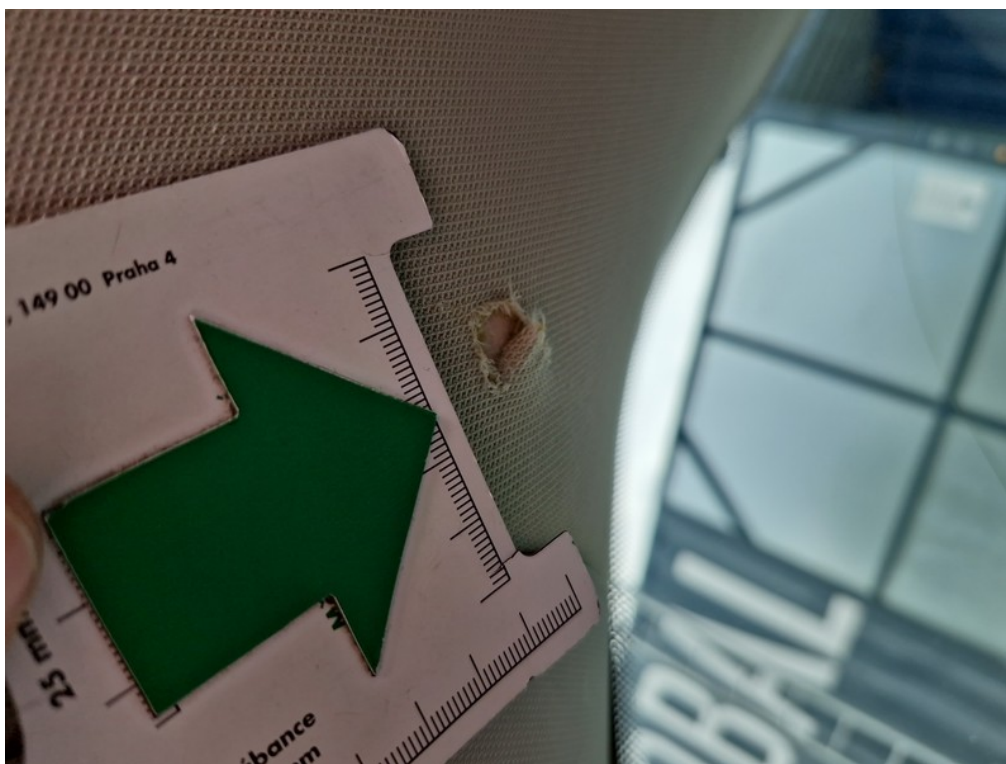

Viz popis k poškození č. 36

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



37 Madlo výplně PP dveří - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 37

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



38 Odkládací skříňka - víko - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 38


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



39 Štít přístrojů - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

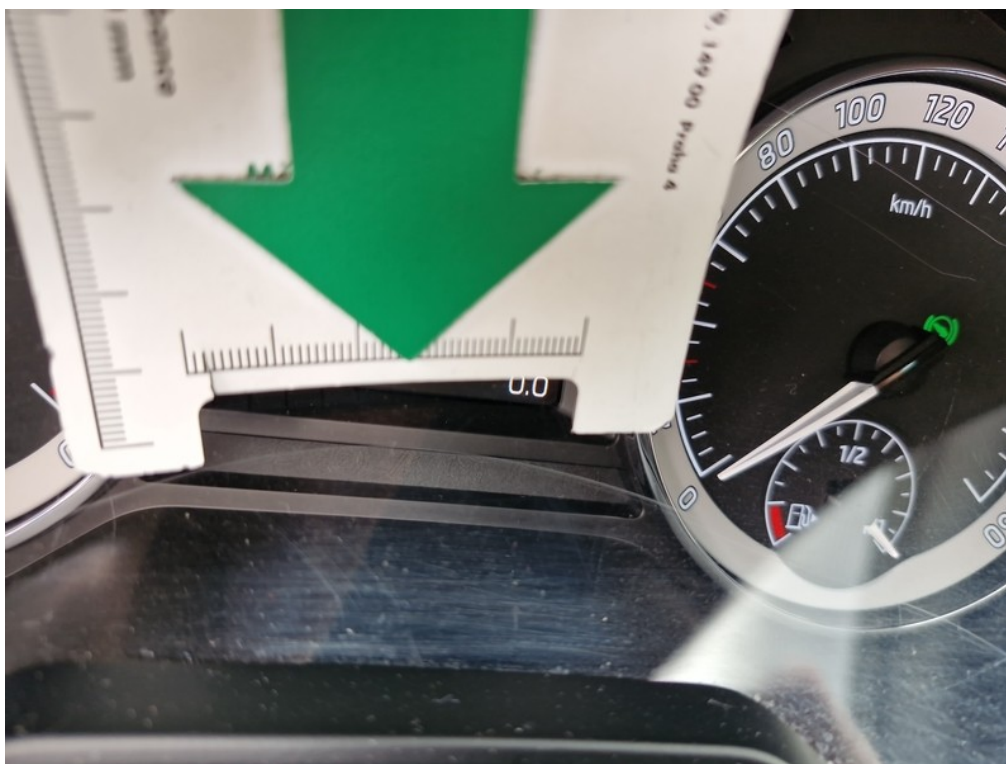

Viz popis k poškození č. 39

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 39



40 Vnitřní kryt levého D-sloupku horní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 40



41 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení

Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 41



42 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



43 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 43

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



44 Celková plocha karoserie - Znečištěno
Umístění: Ostatní

Poznámka: Asfalt



Viz popis k poškození č. 44

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 44



Viz popis k poškození č. 44

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 44



Viz popis k poškození č. 44