

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AT4553	VIN:	TMBJJ7NX0MY182693
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (NX3)(2020)	Provedení:	Oct.Combi 2.0TDI 110 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	6 stupňová	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-06-22	Platnost tech. kont. do:	2027-05-12
Stav tachometru:	150071 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 147 µm; LP blatník 122 µm; LP dveře 130 µm; LZ dveře 127 µm; LZ bok 124 µm; Z víko 141 µm; PZ bok 122 µm; PZ dveře 118 µm; PP dveře 124 µm; PP blatník 121 µm; Střeška 121 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	205/55 R 17	Letní	2
Pneu PP	Michelin	205/55 R 17	Letní	2
Pneu LZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	2
Pneu PZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	2
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Přední nárazník	Skrábance
3	Světlomet pravý	Opotřebení
4	Světlomet levý	Opotřebení
5	Víko motoru	Skrábance
6	Dveře přední levé	Skrábance
7	Zadní nárazník	Skrábance
8	Bočnice zadní pravá	Jamka
	Poznámka: Škrábance	
9	Dveře přední pravé	Škrábance
10	Disk kola ALU 1ks	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
11	Přídavný koberec LP	Opotřebení
12	Volant	Opotřebení
13	Řadicí páka	Opotřebení
14	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
15	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
16	Spodní kryt přístrojové desky	Nadstandardní prvek
17	Kryt zadního čela	Škrábance
18	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
19	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
20	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
21	Těsnění víka zav. prostoru	Závada
Ostatní		
22	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
23	Střední plocha karoserie	Polepy
24	Celková plocha karoserie	Škrábance
25	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava




Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér

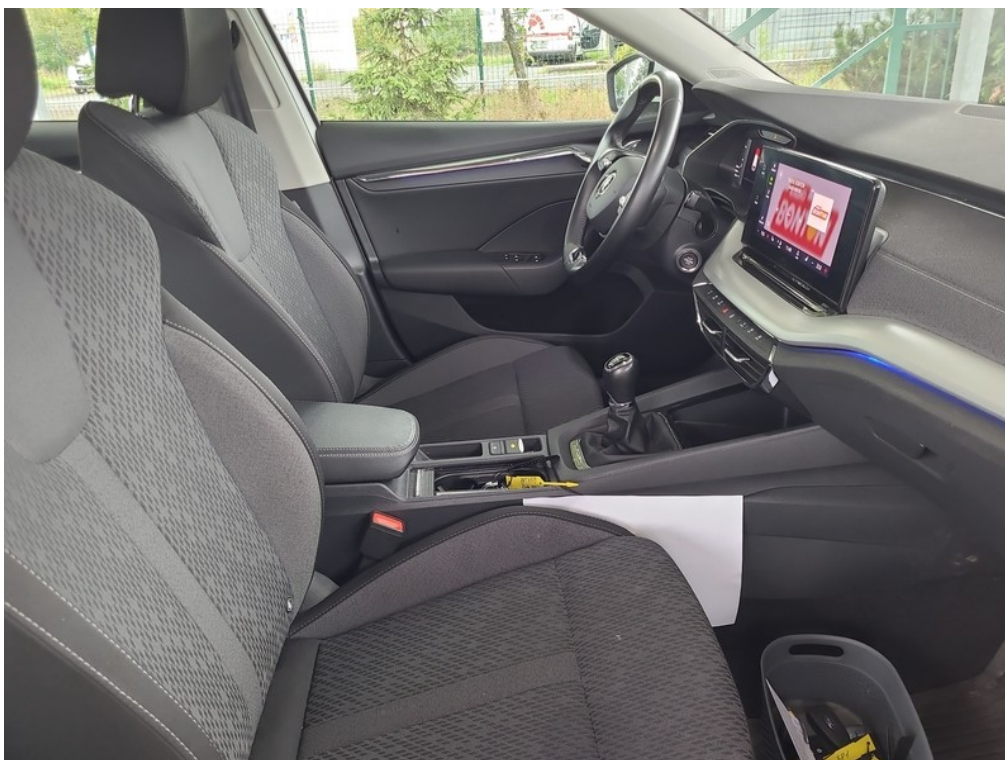

Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Štěp
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

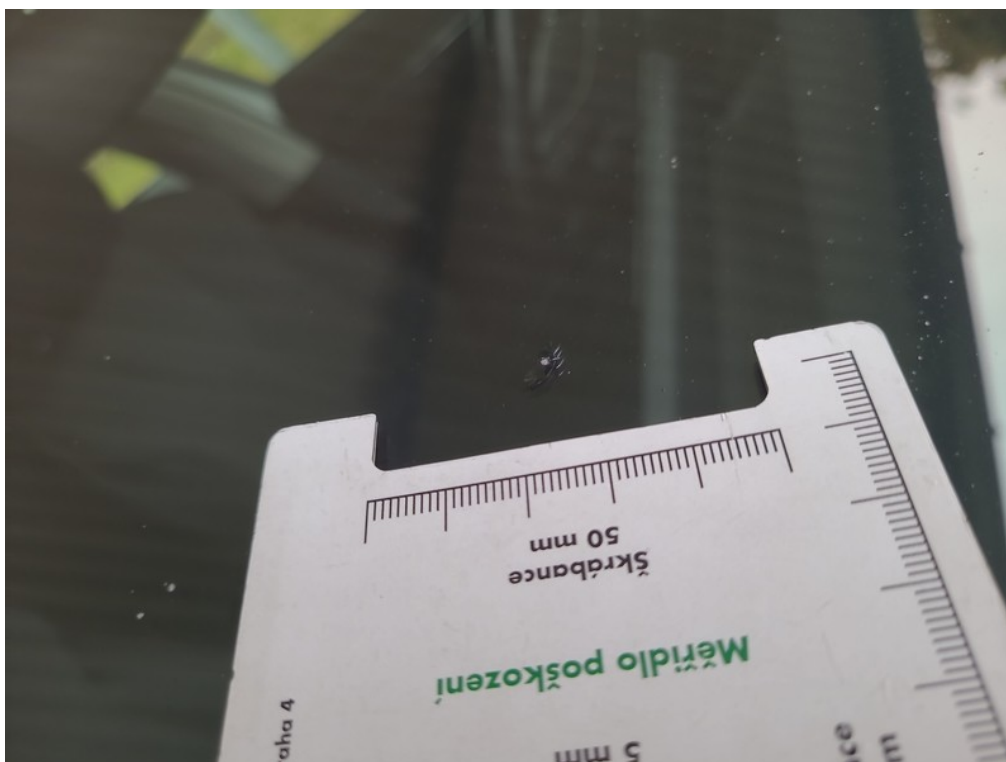


Viz popis k poškození č. 1

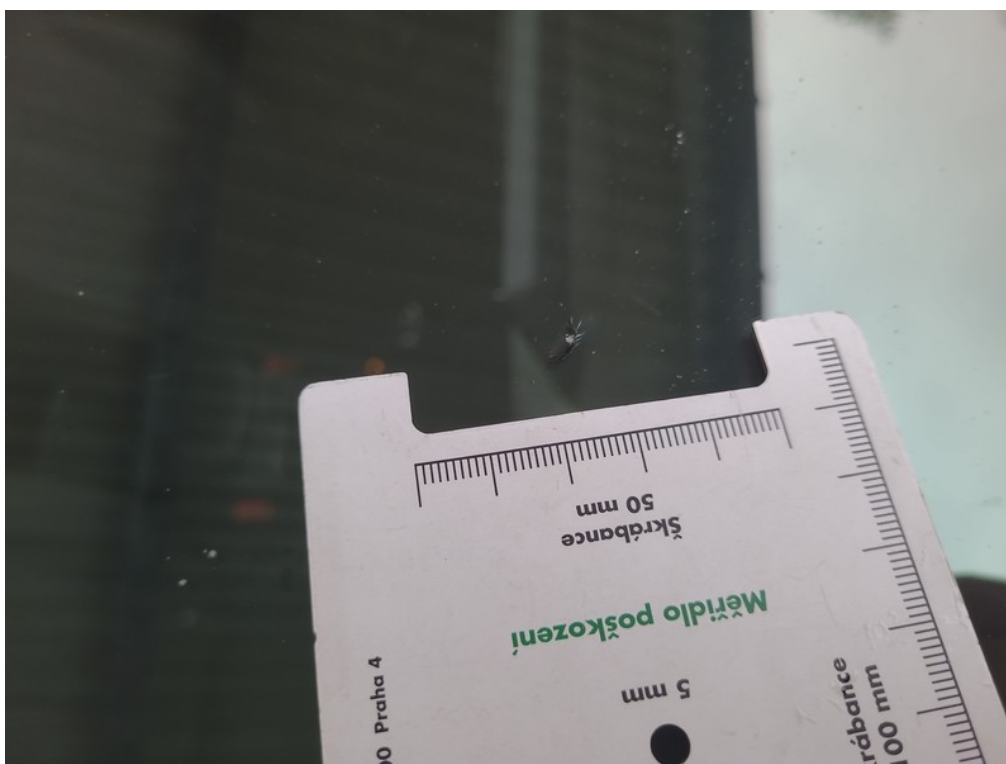

Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

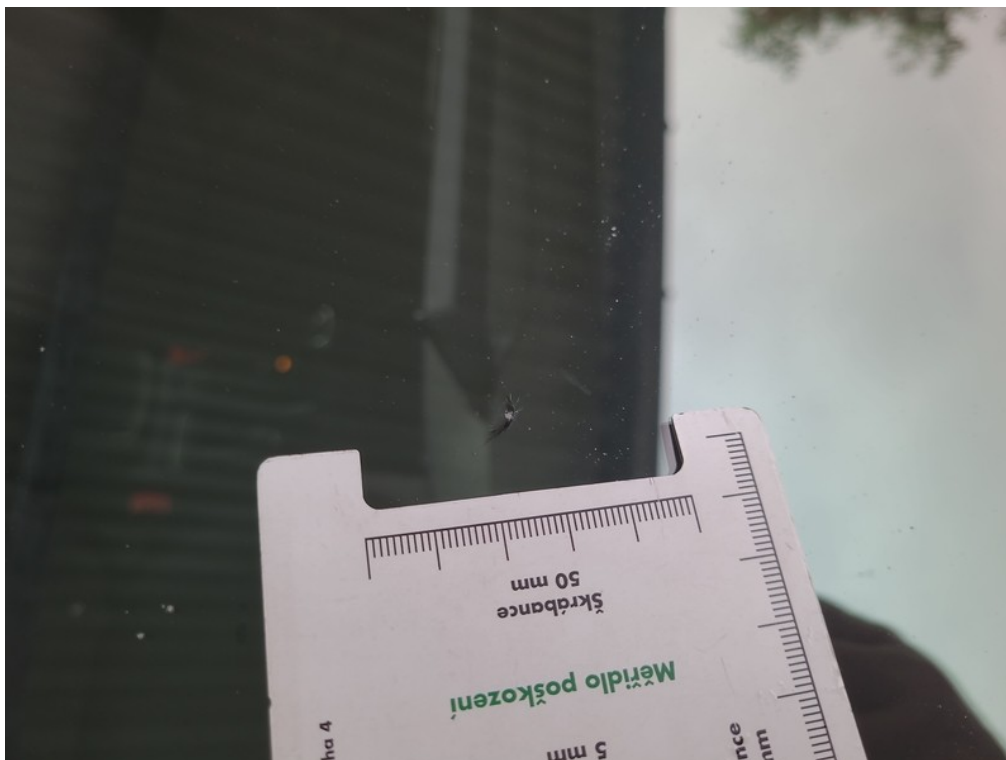

Viz popis k poškození č. 1



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2

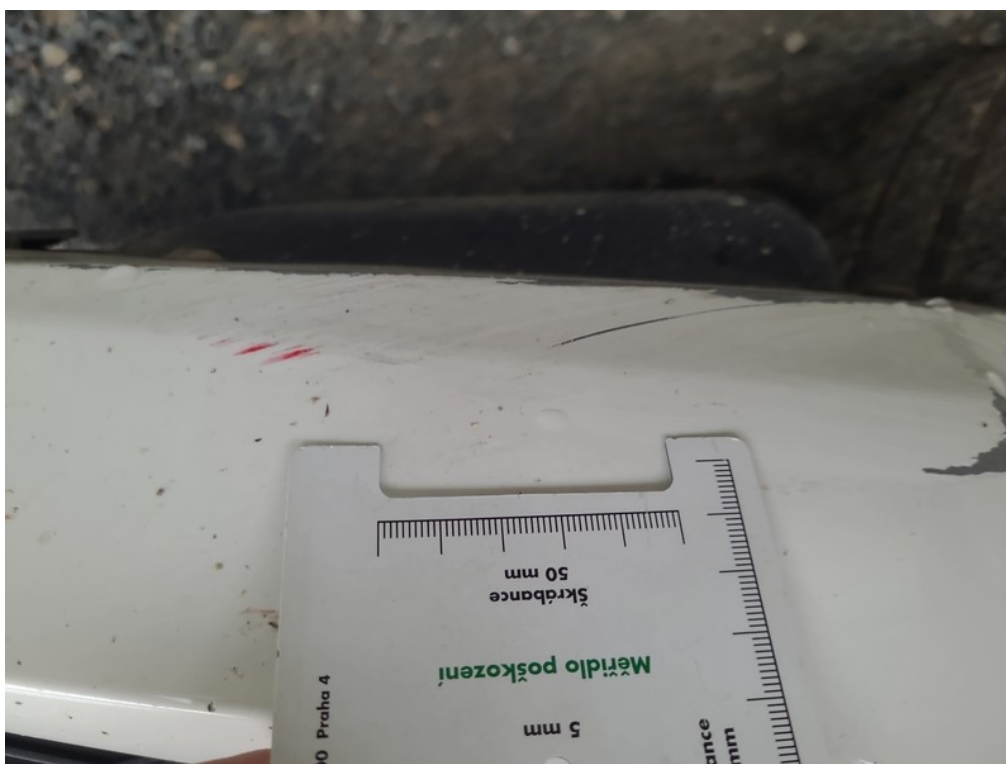

Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Světlo met pravý - Opatření
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

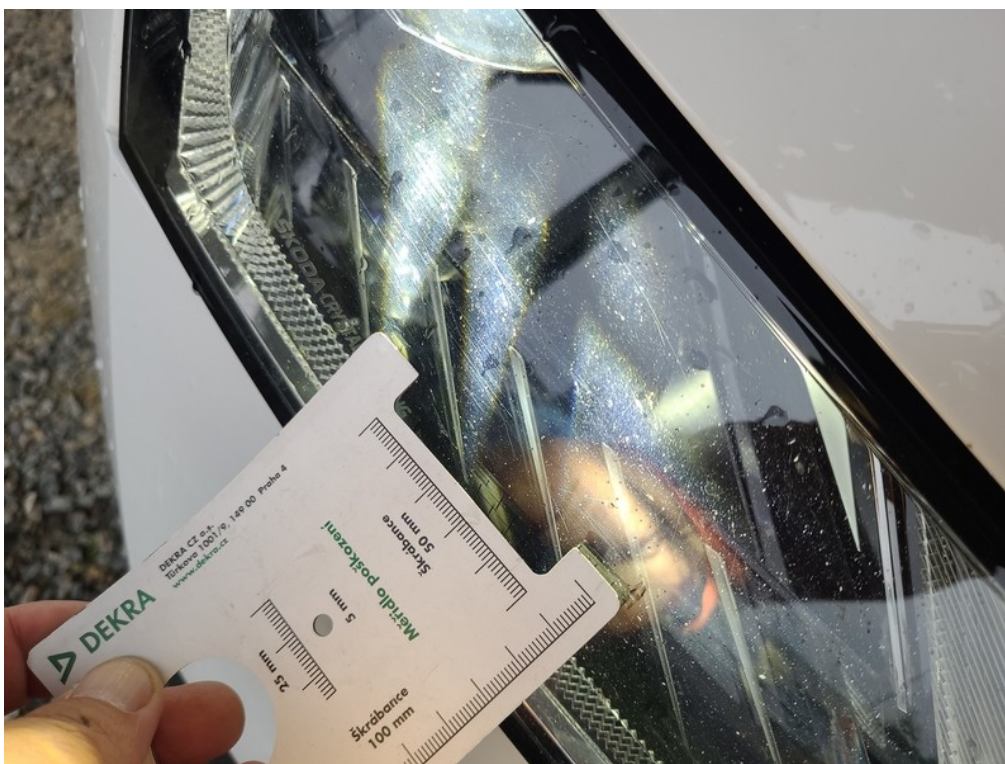

Viz popis k poškození č. 3


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Světlomet levý - Opotřebení
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

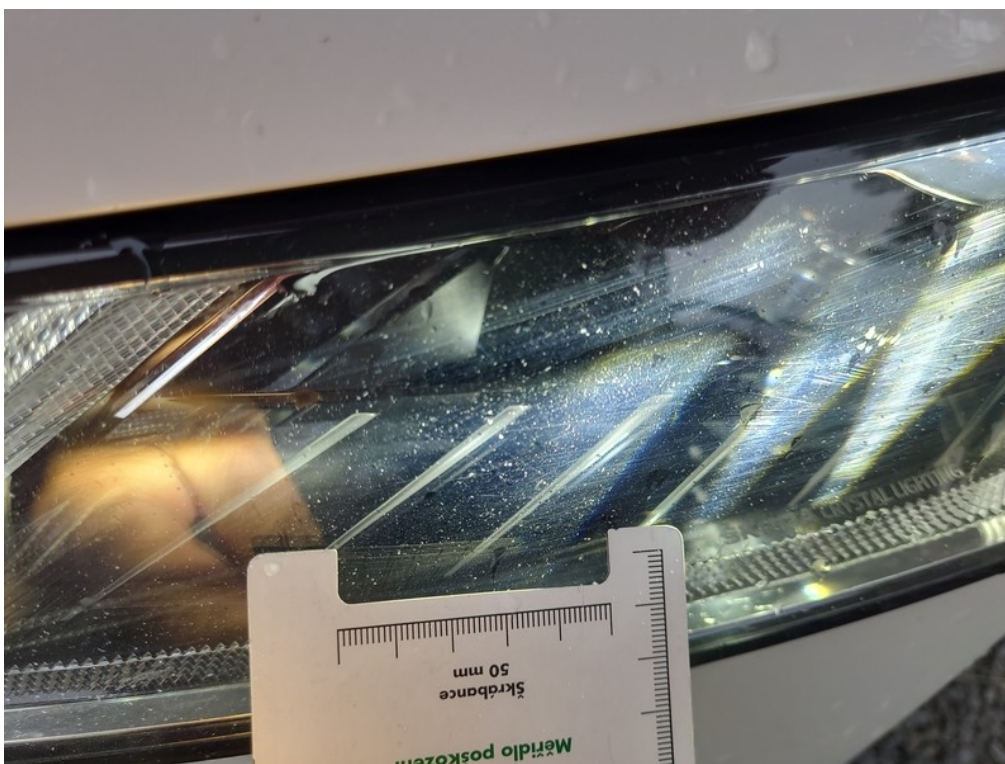

Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Víko motoru - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

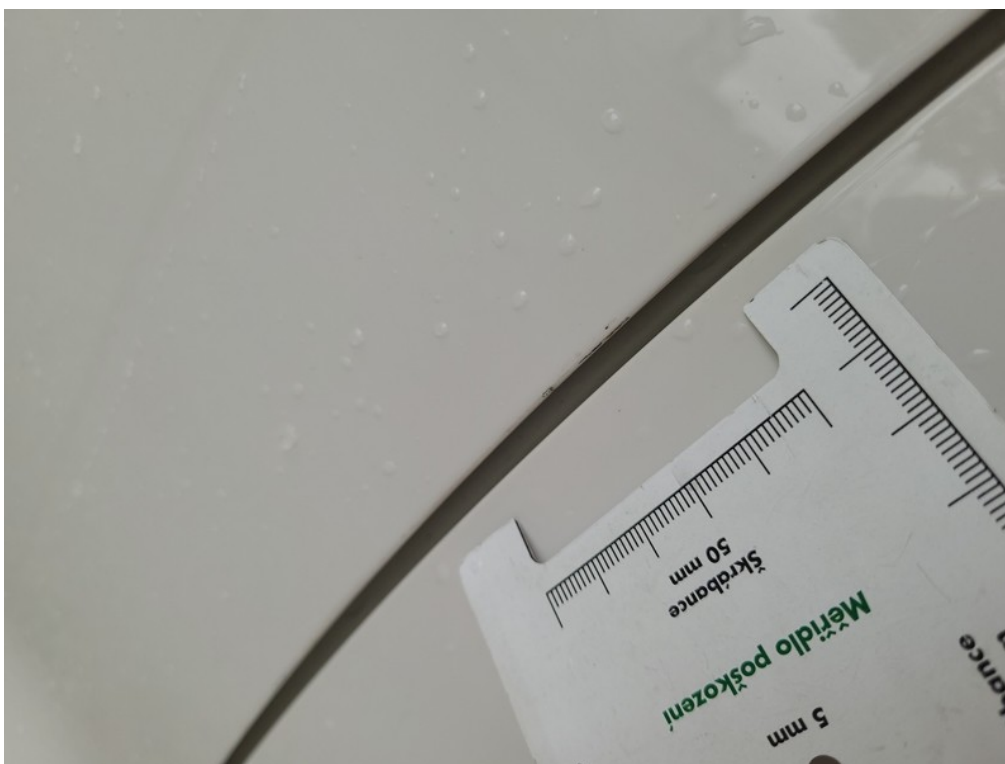

Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




7 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

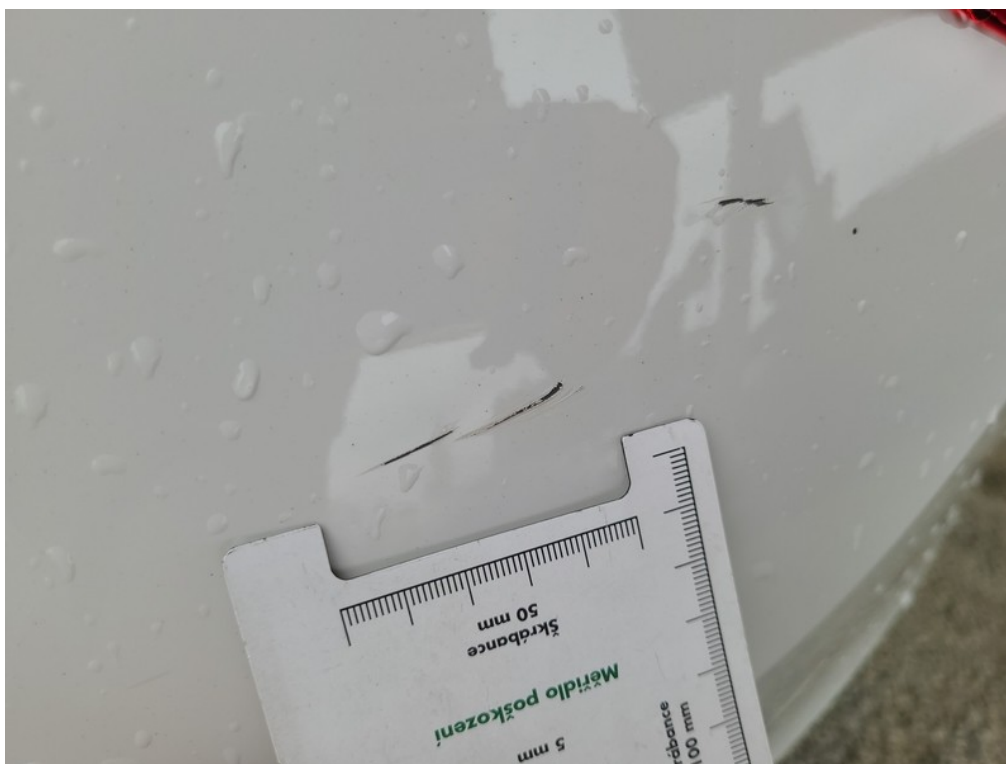

Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

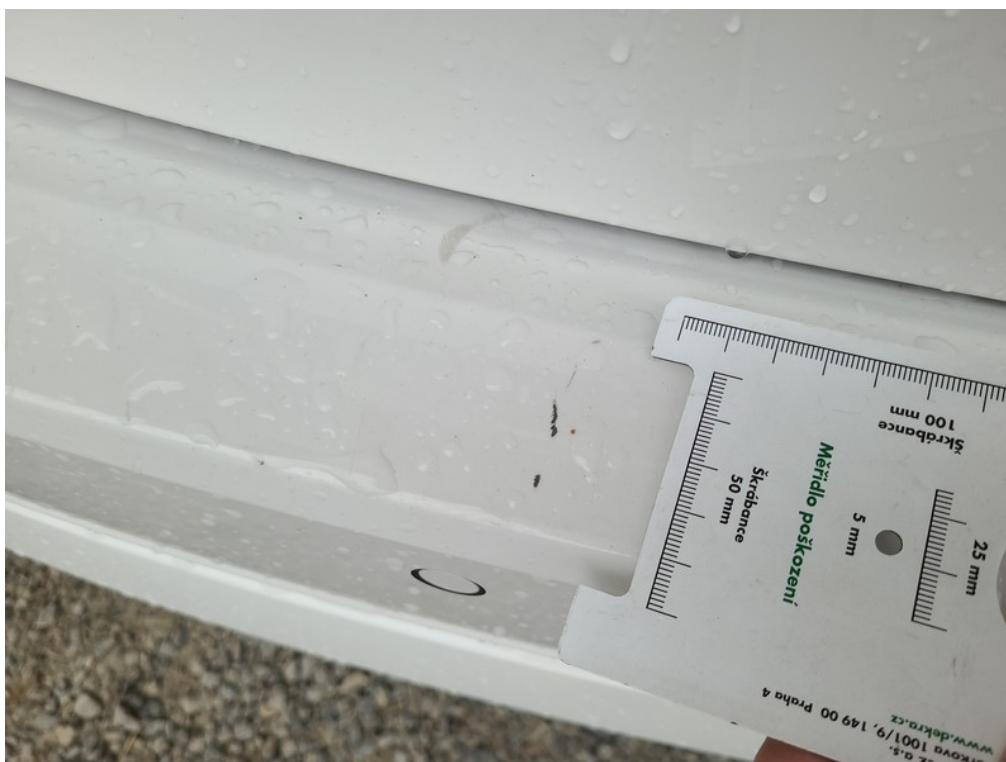

Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Bočnice zadní pravá - Jamka
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Škrábance

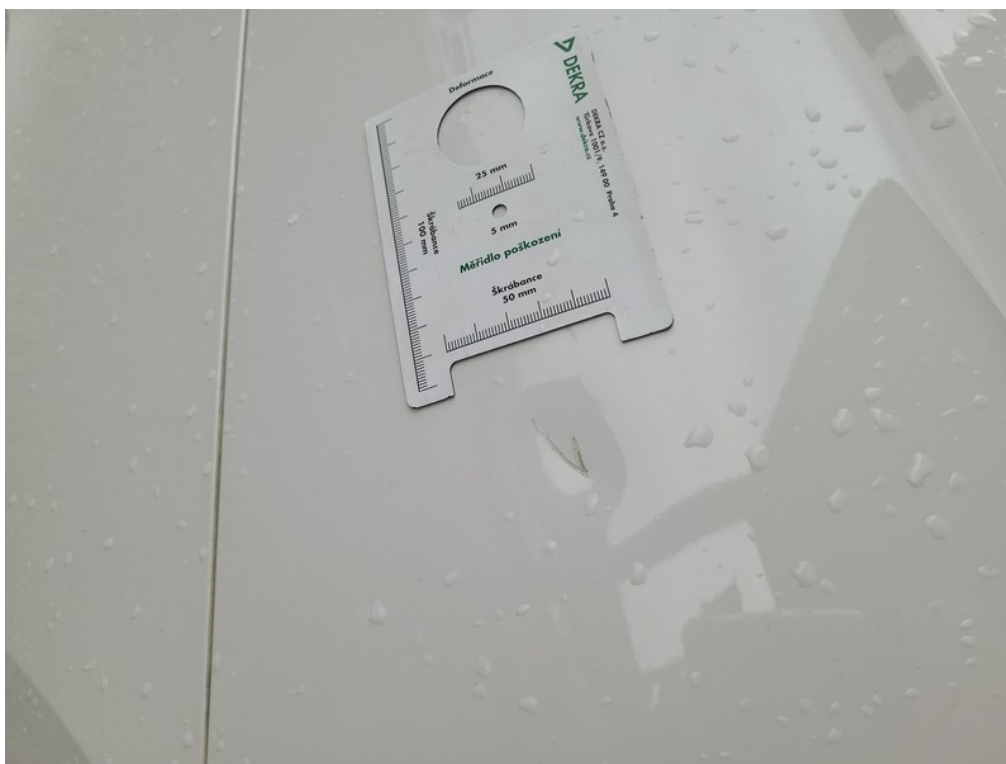


Viz popis k poškození č. **8**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

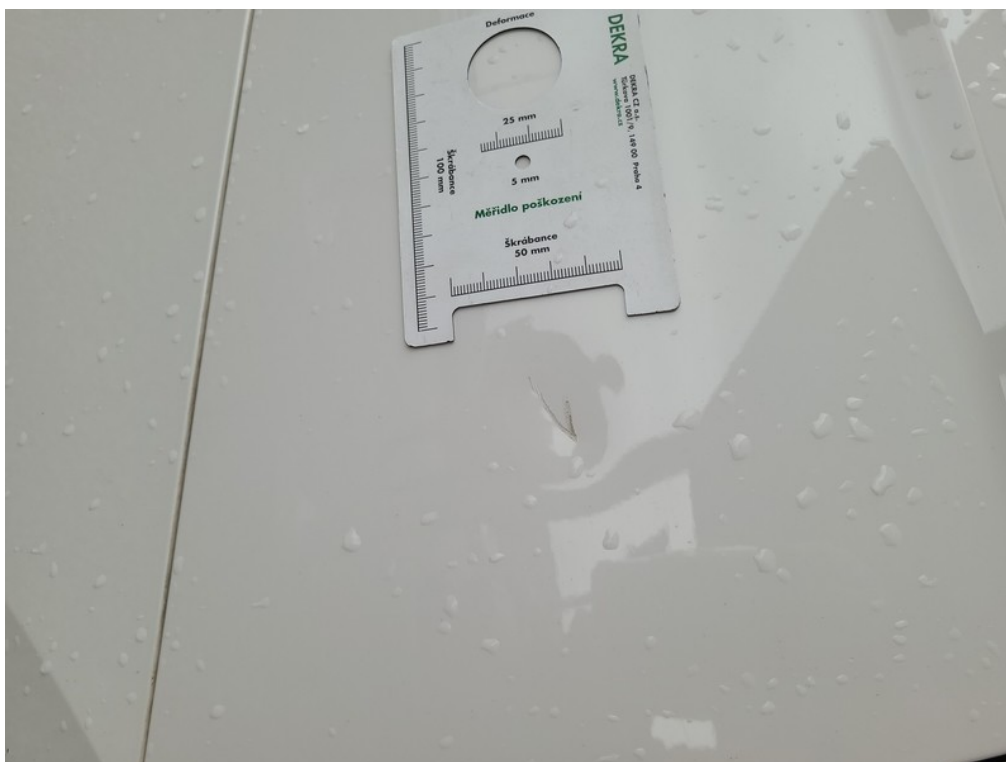

Viz popis k poškození č. 8

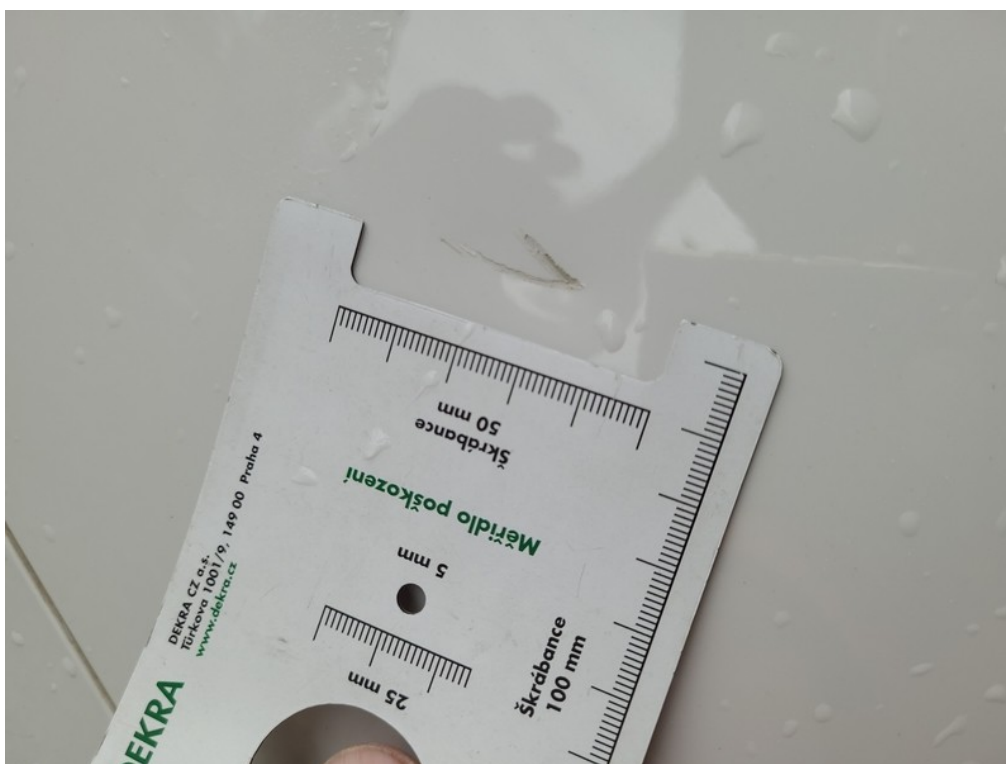

Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




9 Dveře přední pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

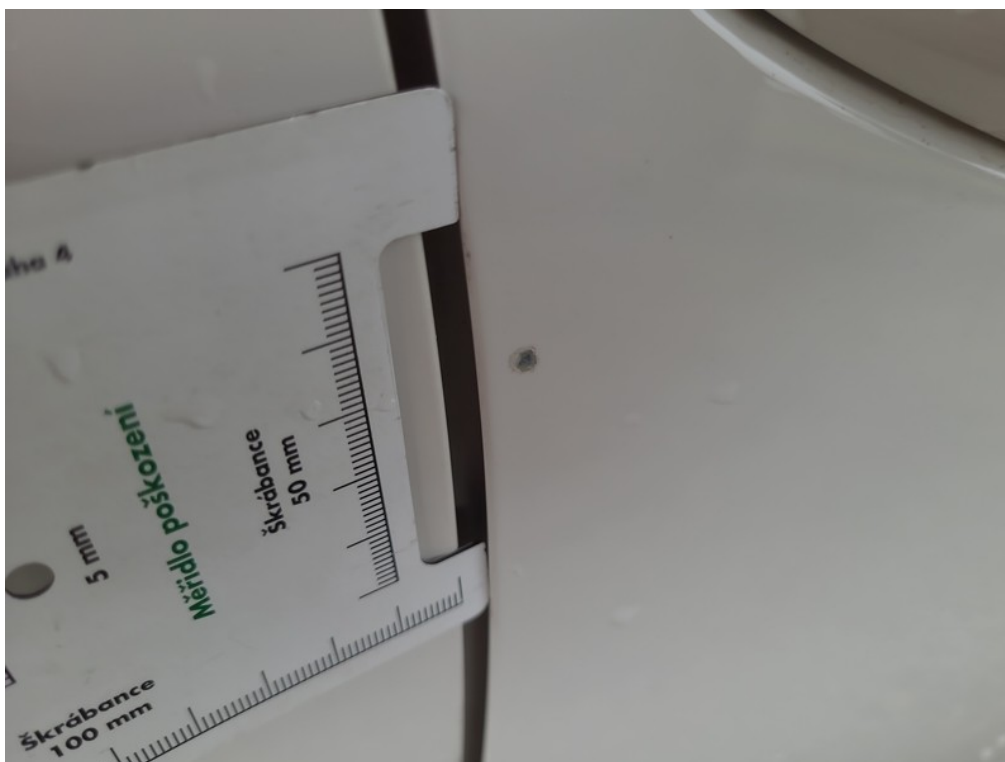

Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Disk kola ALU 1ks - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



12 **Volant - Opotřebení**

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Řadící páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21 Těsnění vika zav. prostoru - Závada
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22




23 Střední plocha karoserie - Polepy
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23

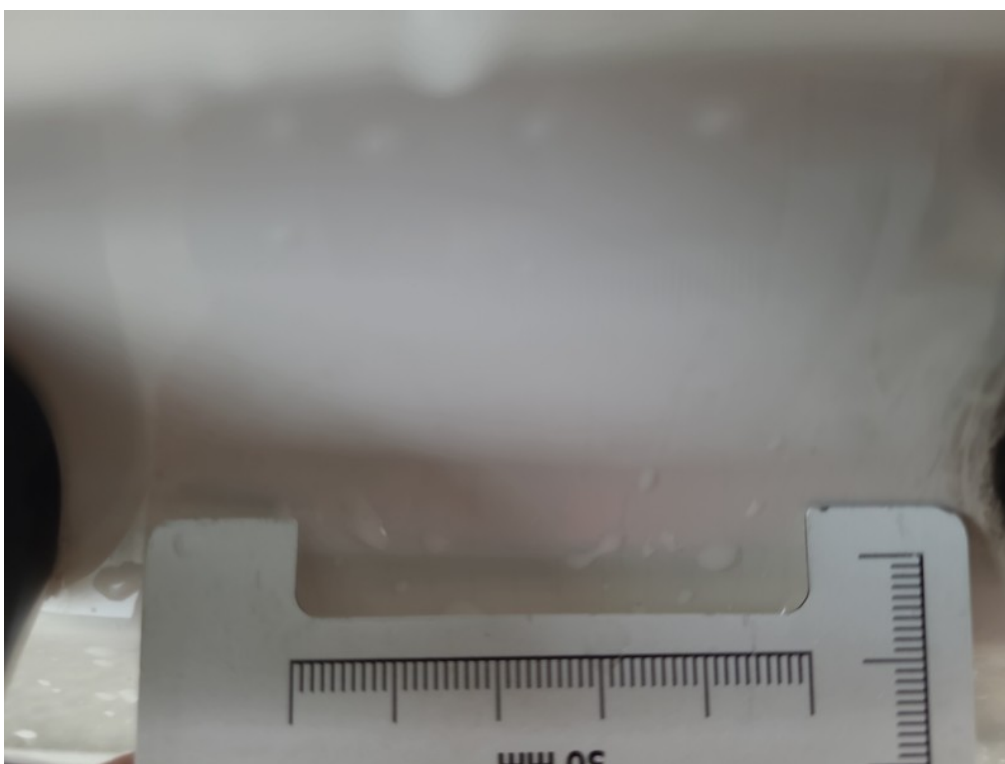

24 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



Viz popis k poškození č. 25