

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AR0931	VIN:	TMBJP6NJ6MZ082516
Model vozidla:	Skoda Fabia Combi (2015)	Provedení:	Fabia Com.1.0TSI 70 Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Modrá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-04-14	Platnost tech. kont. do:	2027-04-10
Stav tachometru:	170629 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 113 µm; LP blatník 116 µm; LP dveře 123 µm; LZ dveře 116 µm; LZ bok 112 µm; Z víko 117 µm; PZ bok 114 µm; PZ dveře 116 µm; PP dveře 118 µm; PP blatník 110 µm; Střecha 129 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Telefon (Autotelefon), Centrální zamykání, Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Barum	185/60 R 15	Letní	5
Pneu PP	Barum	185/60 R 15	Letní	5
Pneu LZ	Barum	185/60 R 15	Letní	5
Pneu PZ	Barum	185/60 R 15	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Dunlop	185/60 R 15		6
2. sada pneu	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu 1	Barum	185/60 R 15	Zimní	4
Pneu 2	Barum	185/60 R 15	Zimní	4
Pneu 3	Barum	185/60 R 15	Zimní	4
Pneu 4	Barum	185/60 R 15	Zimní	4
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
3	Dveře přední levé	Škrábance
4	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
5	Dveře zadní levé	Škrábance
6	Zadní nárazník	Škrábance
	Poznámka: Částečně rozleštitelné	
7	Víko zavazadlového prostoru	Koroze
8	Madlo kliky víka zav. prostoru	Prasklina
9	Dveře zadní pravé	Škrábance
	Poznámka: Jamka	
10	Dveře přední pravé	Škrábance
11	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
12	Kryt PP kola	Chybí
13	Kryt LP kola	Chybí
Interiér (vnitřní prostor)		
14	Přídavný koberec LP	Opotřebení
15	Volant	Opotřebení
16	Řadicí páka	Opotřebení
17	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
18	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
19	Ruční brzda	Opotřebení
20	Těsnění LP dveří	Prasklina
21	Spodní kryt přístrojové desky	Nadstandardní prvek
22	Výplň LP dveří	Škrábance
23	Opěrka hlavy zadní střední	Prasklina
24	Kryt zadního čela	Škrábance
25	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
26	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
27	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
28	Stropnice	Nekompletní
29	Přístrojová deska	Škrábance
Ostatní		
30	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
31	Celková plocha karoserie	Škrábance
32	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů




Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1

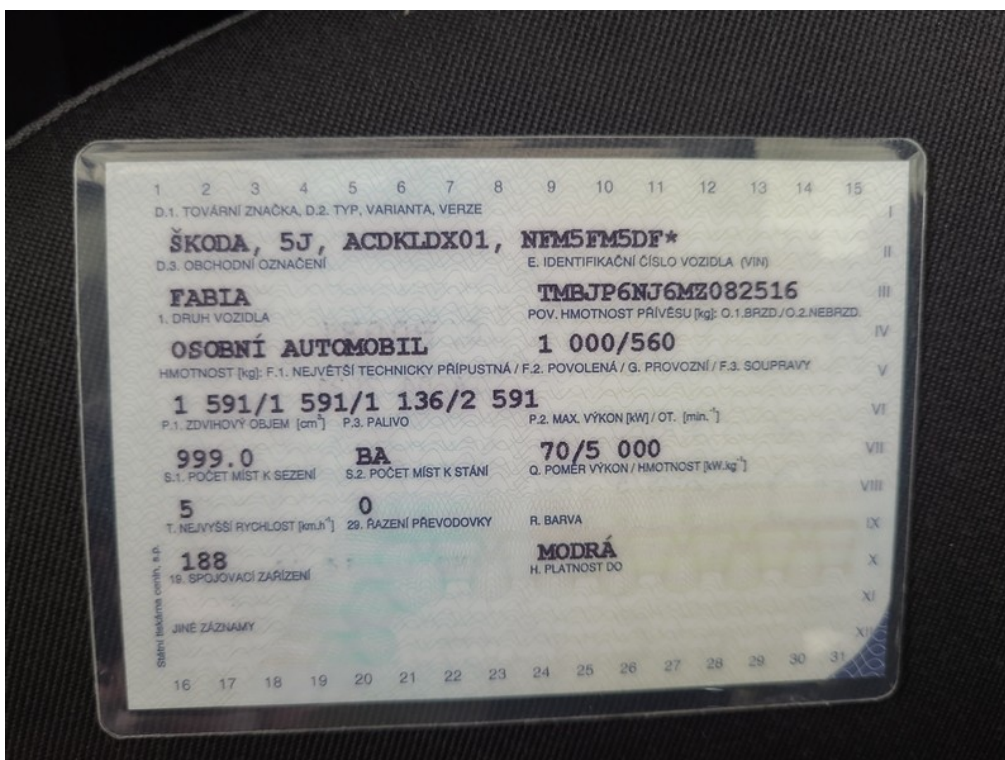

ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

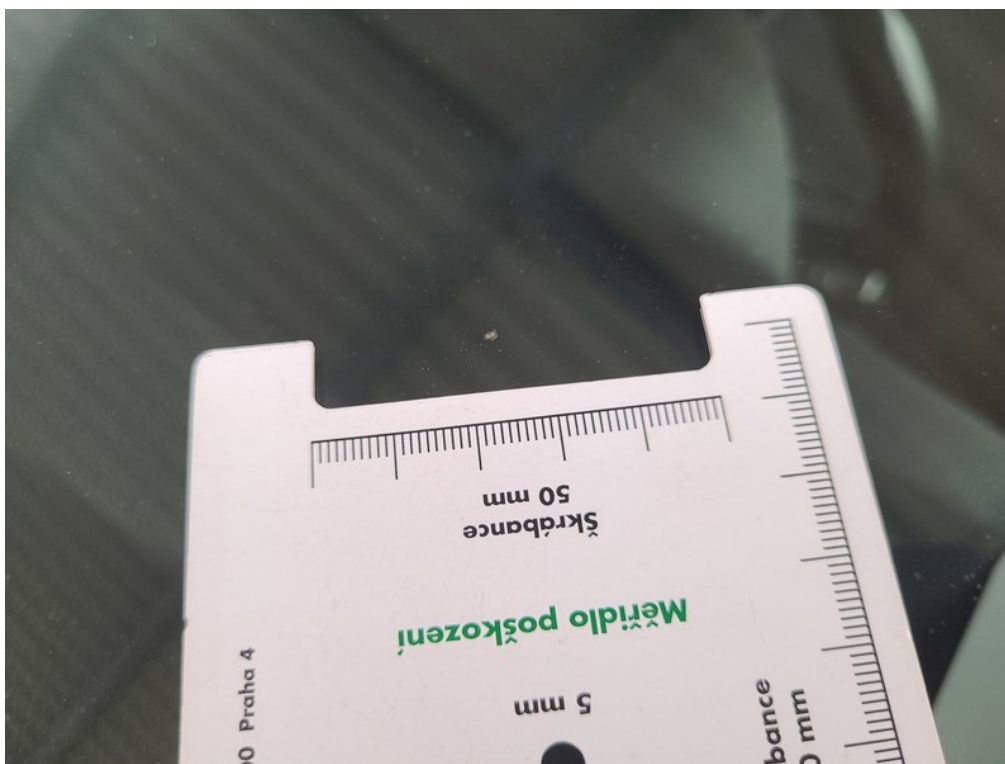

Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Madlo kliky LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Částečně
rozlešitelné



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Víko zavazadlového prostoru - Koroze
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Madlo kliky vika zav. prostoru - Prasklina
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Dveře zadní pravé - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Jamka

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9

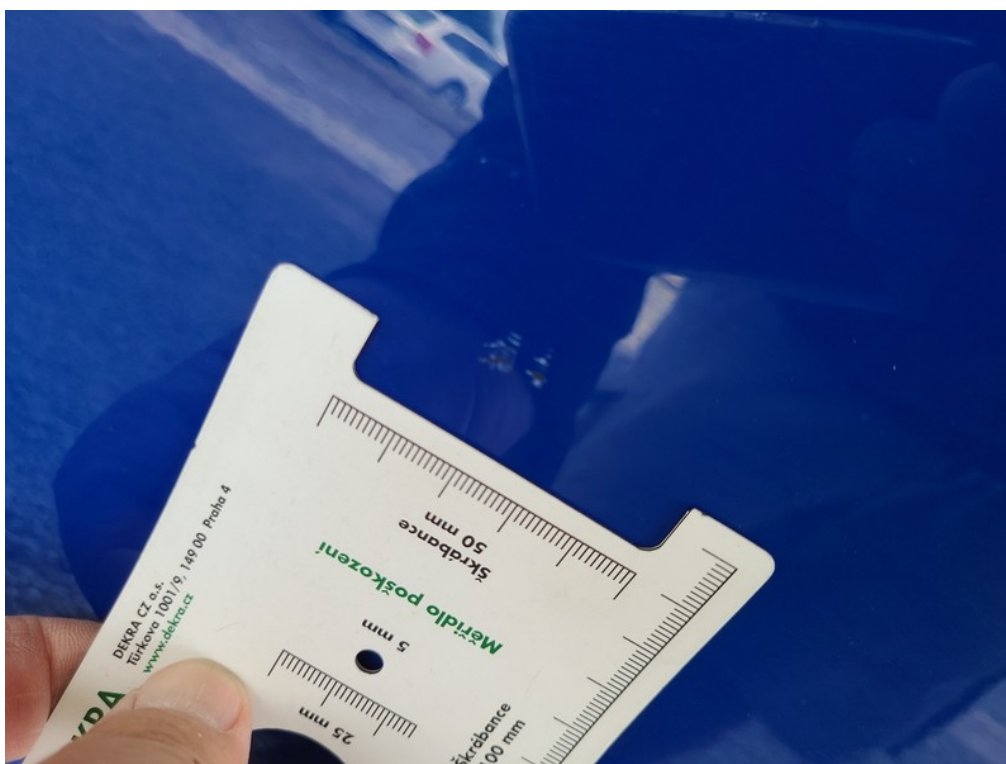

Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9




10 Dveře přední pravé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

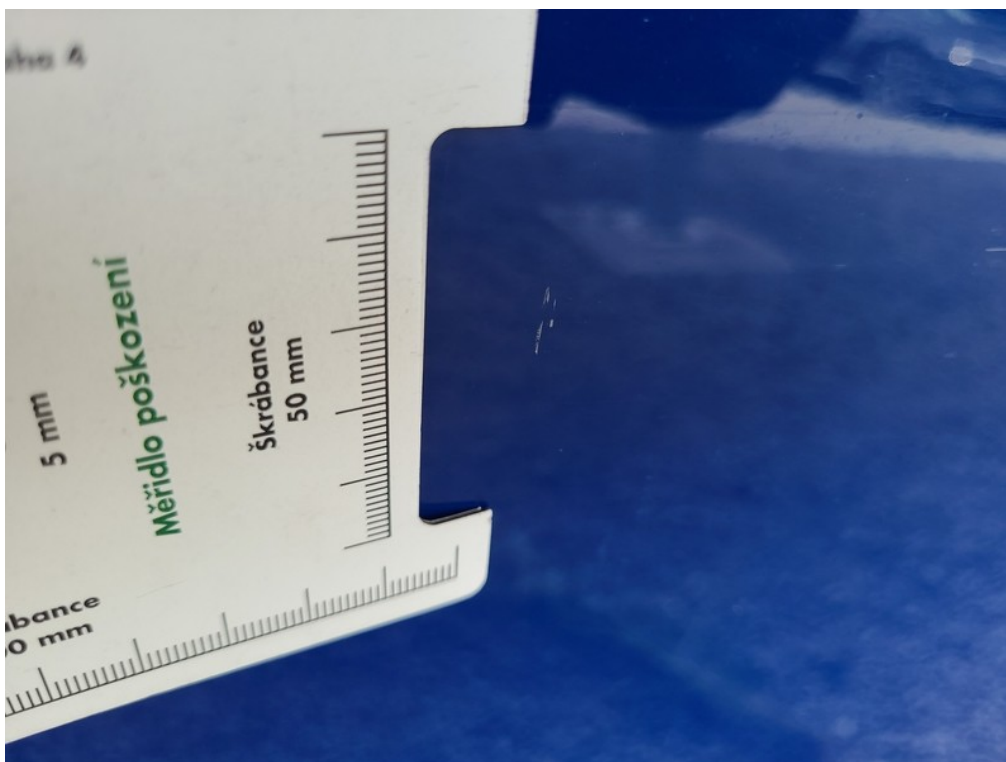

Viz popis k poškození č. 10



11 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Kryt PP kola - Chybí**
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Kryt LP kola - Chybí
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Přídavný koberec LP - Opatření**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Volant - Opatřeni
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



17 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17




18 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18

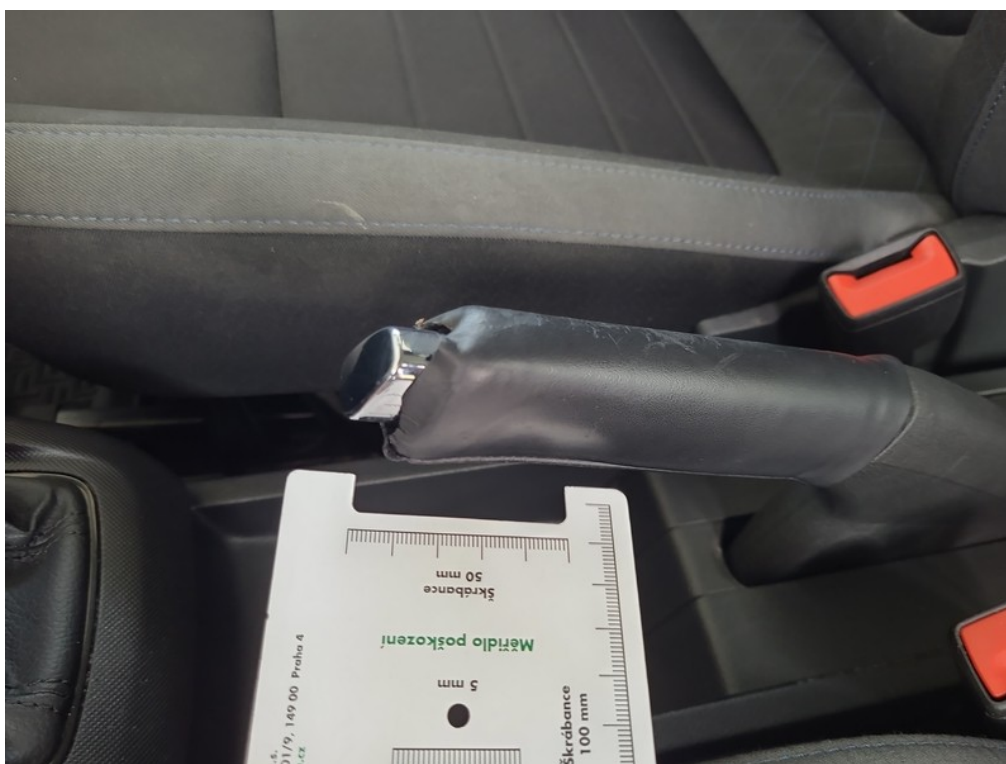

19 Ruční brzda - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




20 Těsnění LP dveří - Prasklina

Umístění:


Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

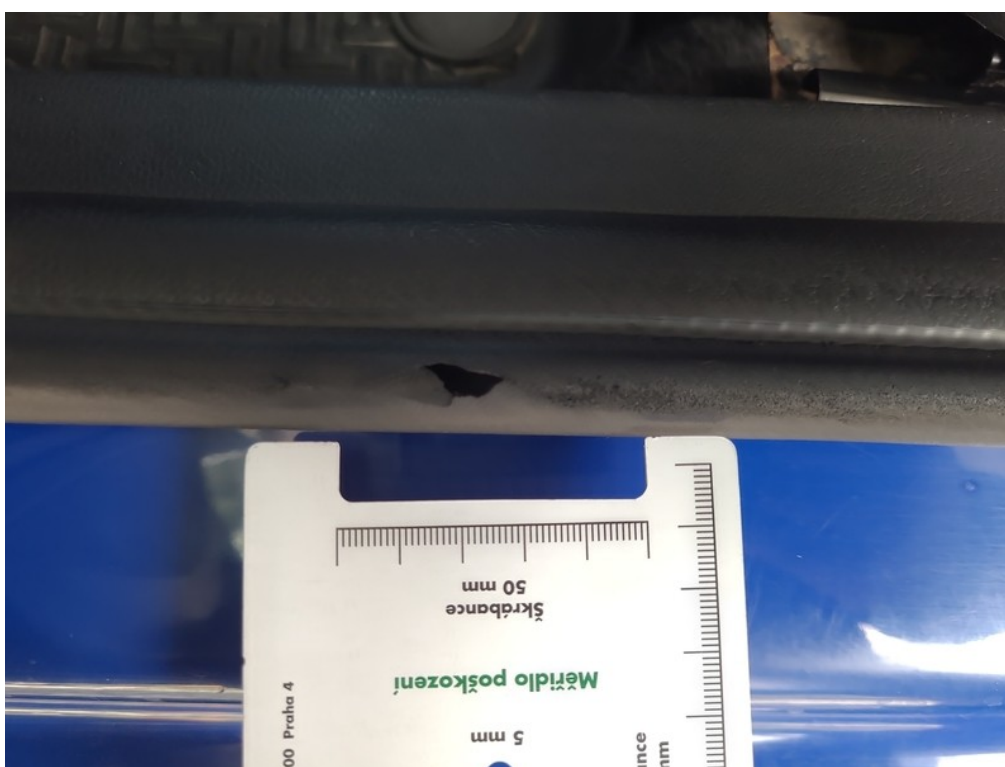

Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

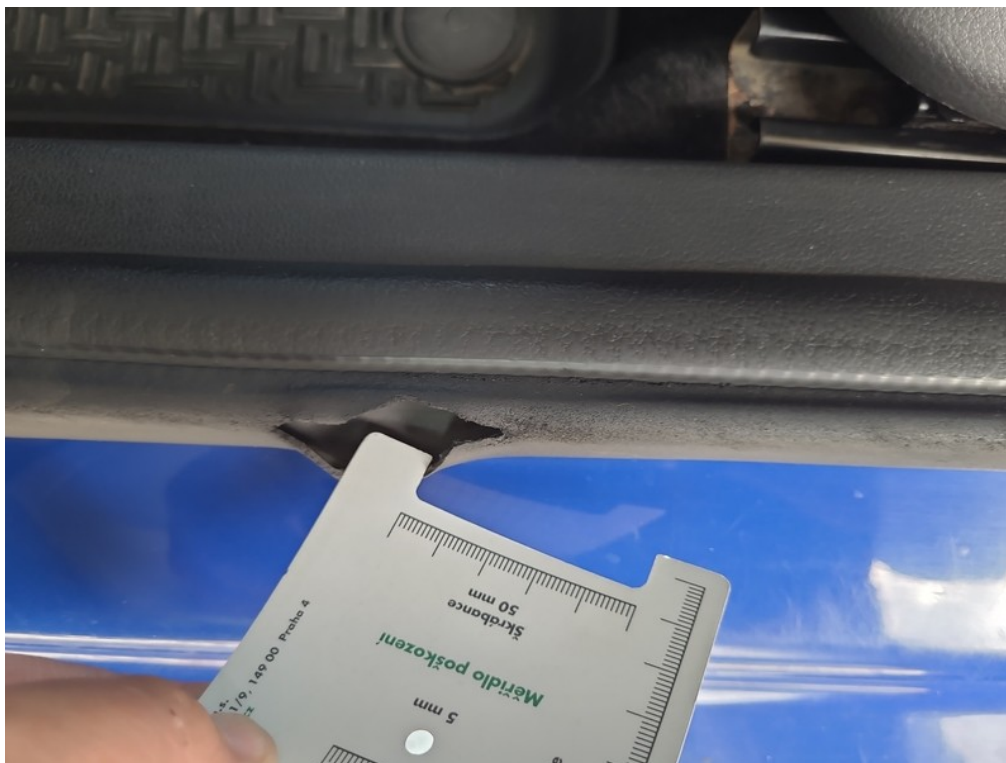


Viz popis k poškození č. 20



21 Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

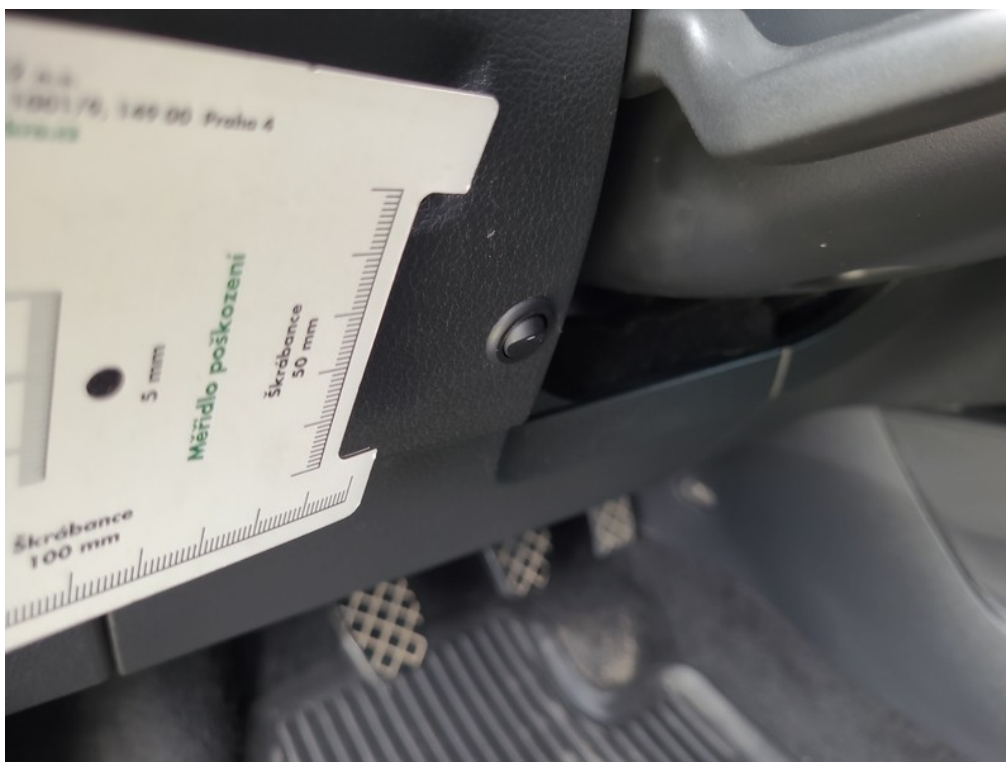

Viz popis k poškození č. 21



22 Výplň LP dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



23 Opěrka hlavy zadní střední - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

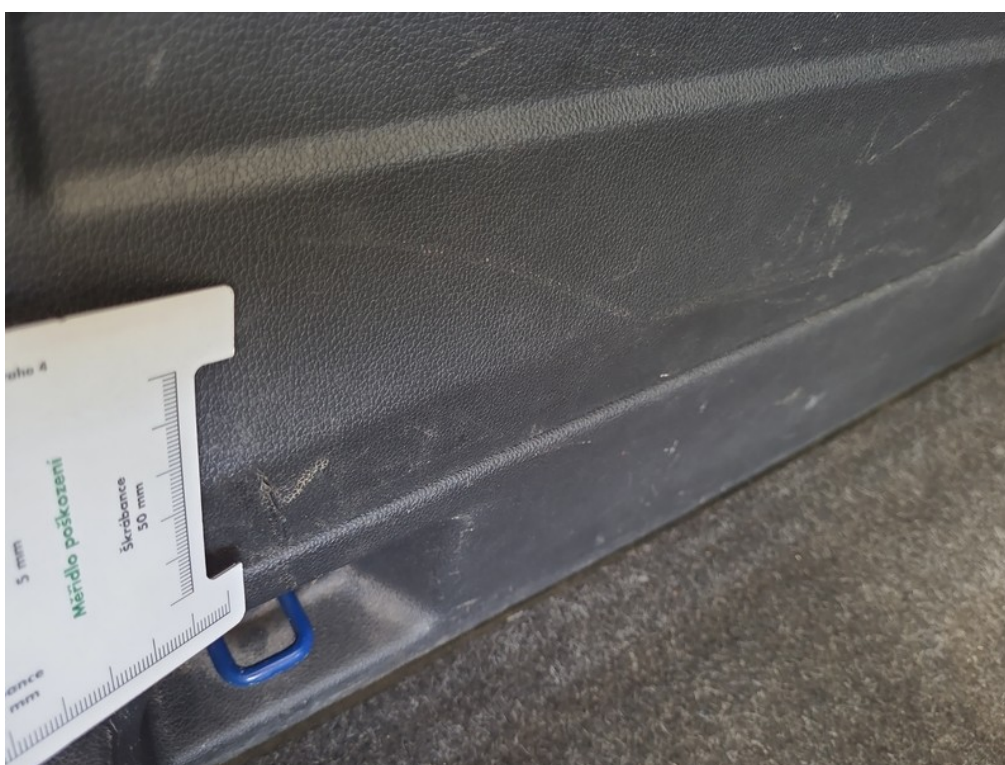

Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 Stropnice - Nekompletní
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 Přístrojová deska - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




30 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

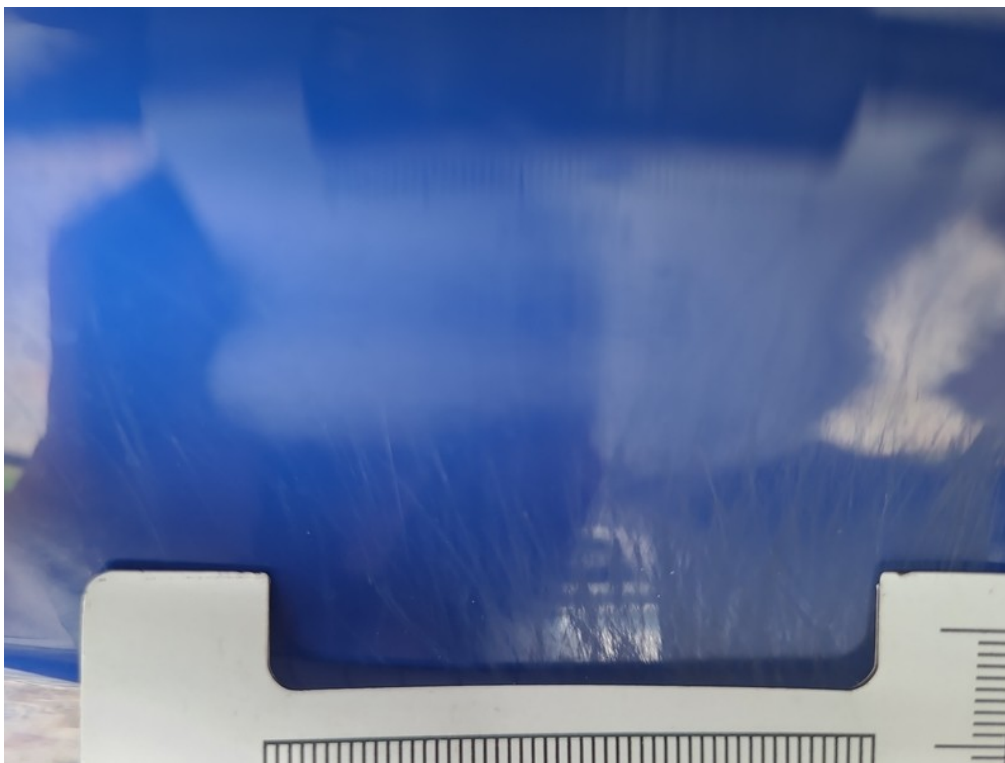

31 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



32 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 32



Viz popis k poškození č. 32

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

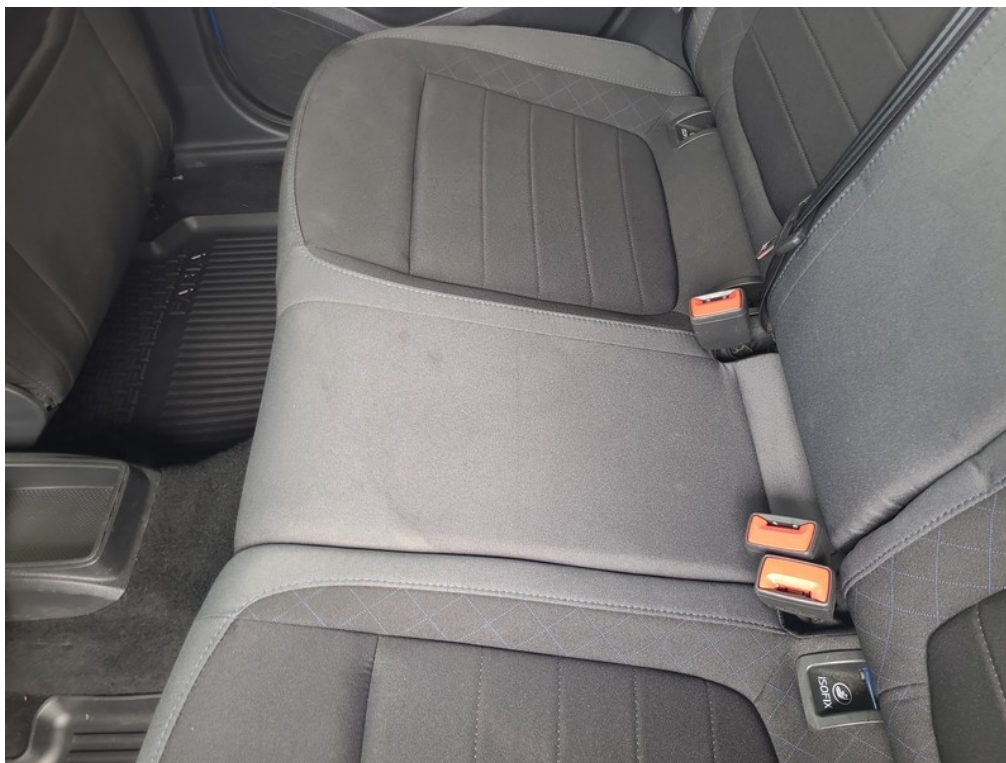

Viz popis k poškození č. 32