

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Darex



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT640DO	VIN:	TMBJP6NJ7MZ083741
Model vozidla:	Škoda Fabia Combi (2015)	Provedení:	Fab.Com.1.0TSI 70 Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Modrá - Uni
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-05-26	Platnost tech. kont. do:	2027-04-04
Platnost měření emisí do:	2027-04-04	Stav tachometru:	101265 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 80 µm; LP blatník 76 µm; LP dveře 76 µm; LZ dveře 79 µm; LZ bok 83 µm; Z víko 79 µm; PZ bok 82 µm; PZ dveře 84 µm; PP dveře 80 µm; PP blatník 80 µm; Střecha 90 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zrcátka, Posilovač řízení, Telefon (Hands free), Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Vyhřívaná vnější zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Dunlop	185/60 R 15	Letní	5
Pneu PP	Dunlop	185/60 R 15	Letní	5
Pneu LZ	Barum	185/60 R 15	Letní	7
Pneu PZ	Barum	185/60 R 15	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Dunlop	185/60 R 15		7

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-07-03

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Přední nárazník
2	Čelní sklo
3	Disk PP kola
4	Madlo klíky PP dveří
5	Dveře zadní pravé
6	Bočnice zadní pravá
7	Zadní nárazník
8	Víko zavazadlového prostoru
9	Sklo víka zavazadlového prostoru
10	Zadní stěrač
11	Spojler víka zav. prostoru
12	Bočnice zadní levá
13	Dveře zadní levé
14	Práh levý
15	Dveře přední levé
16	Rám dveří levý
17	Blatník přední levý
18	Střecha

Interiér (vnitřní prostor)

19 Výplň PP dveří

Ostatní

20 Střední plocha karoserie

Poškozený díl

Druh poškození

Škrábance
Neodborná oprava
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Závada
Znečištěno
Znečištěno
Škrábance
Škrábance
Deformace
Deformace
Deformace
Znečištěno

Škrábance

Polepy

Poznámka: Reálne náklady na odstránenie reklamných polepov z vozidla budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

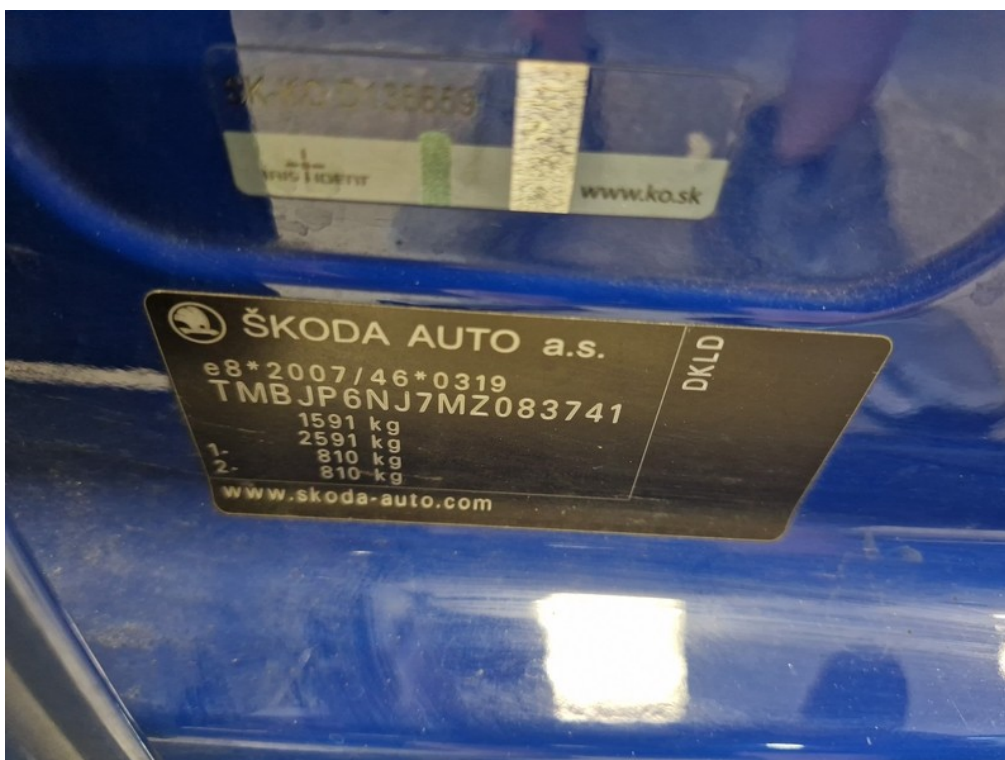

VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Čelní sklo - Neodborná oprava
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

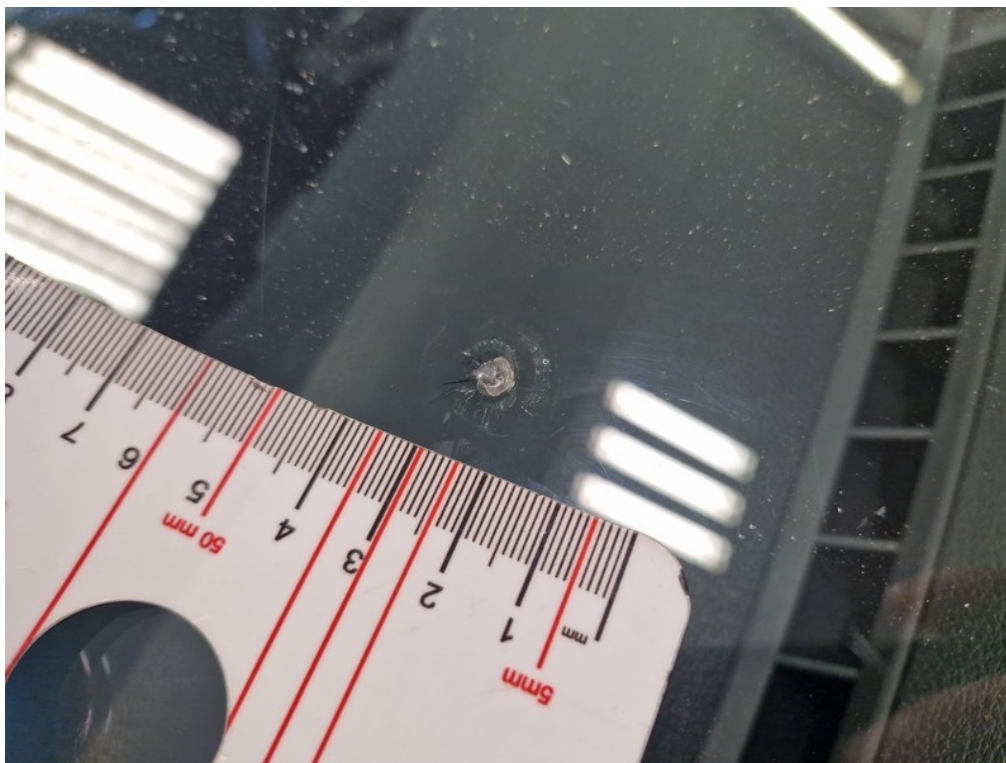

Viz popis k poškození č. 2



3 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Madlo kliky PP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

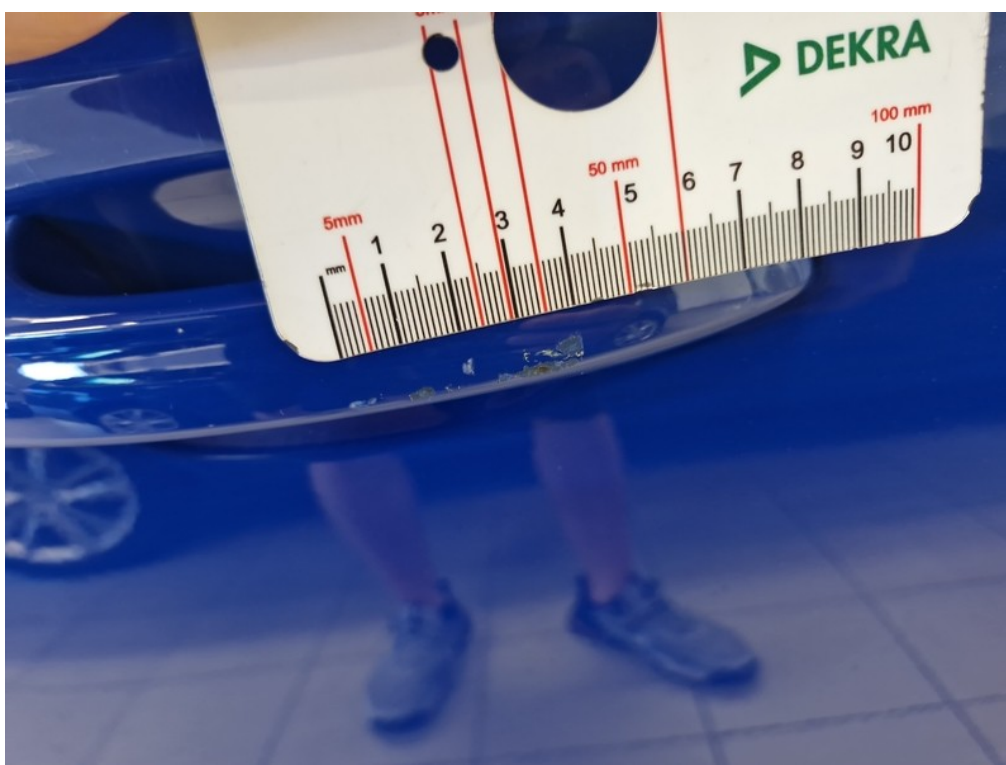

Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




5 Dveře zadní pravé - Škrábance

Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

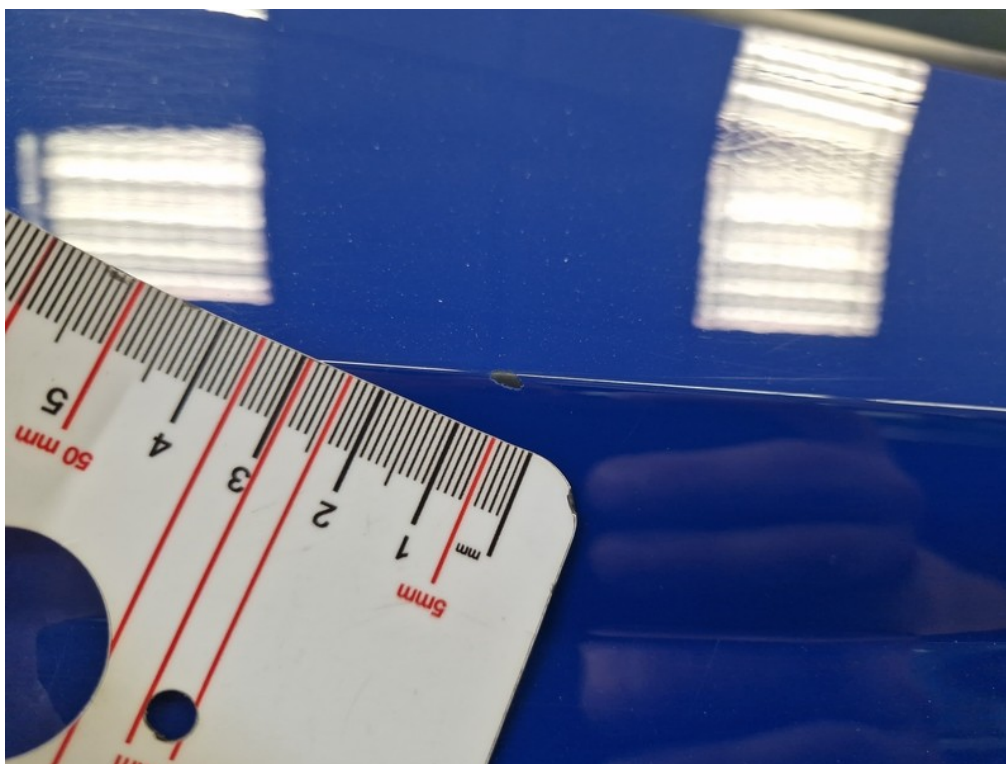

Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

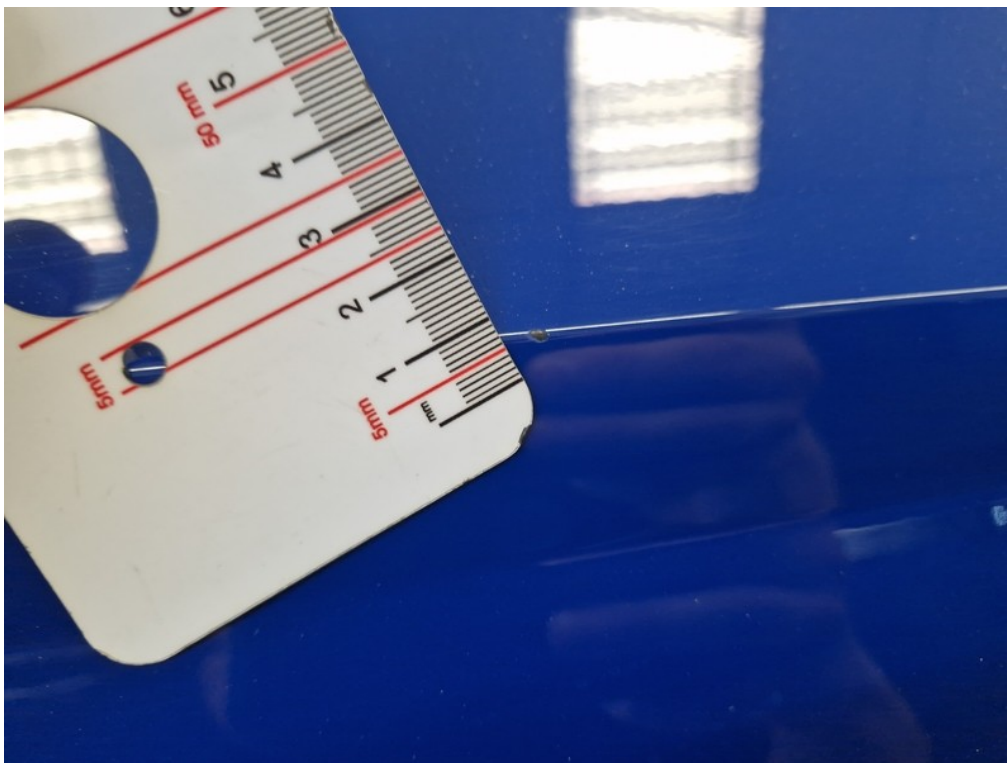

Viz popis k poškození č. 5



6


Bočnice zadní pravá - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

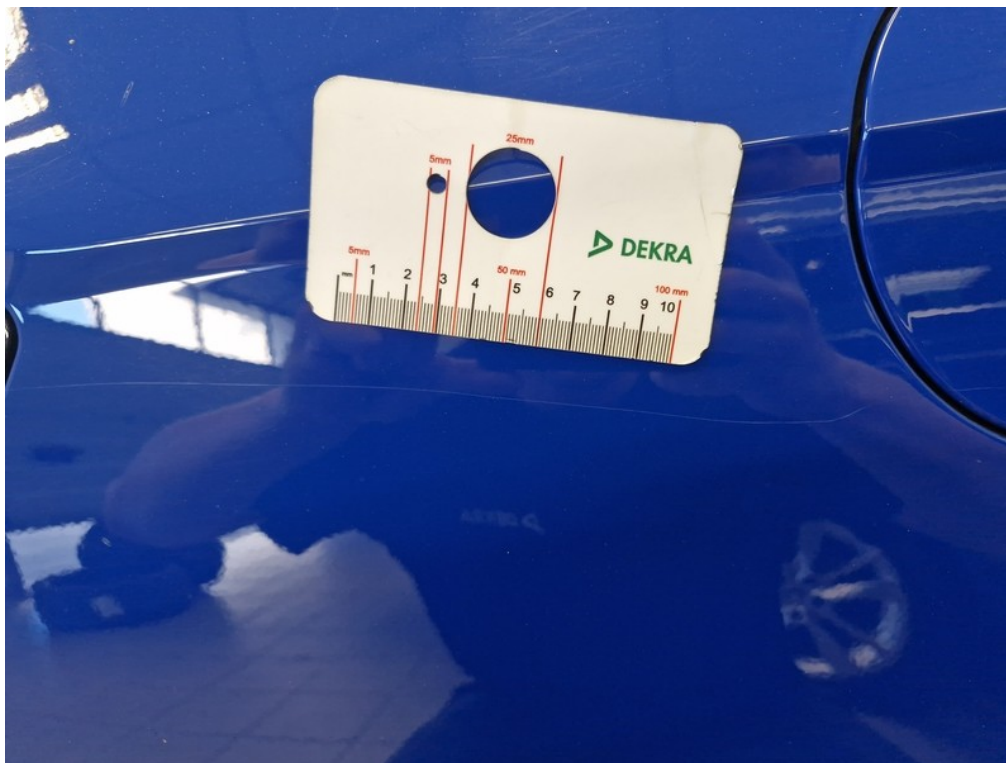

Viz popis k poškození č. 6



7 Zadní nárazník - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7

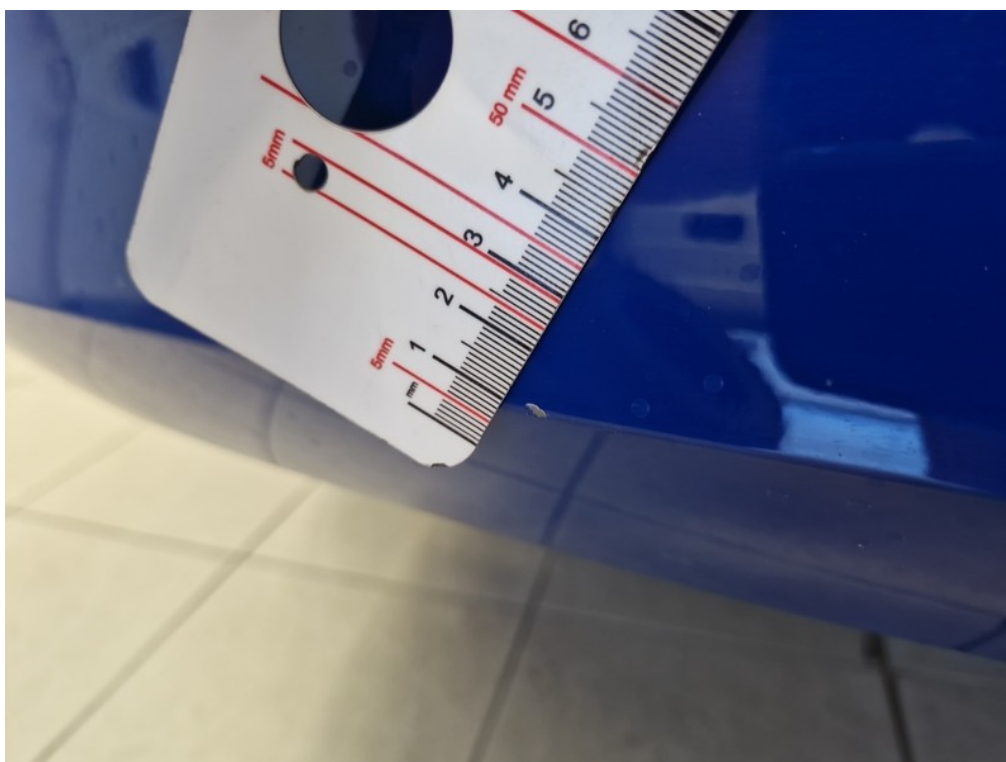


Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7

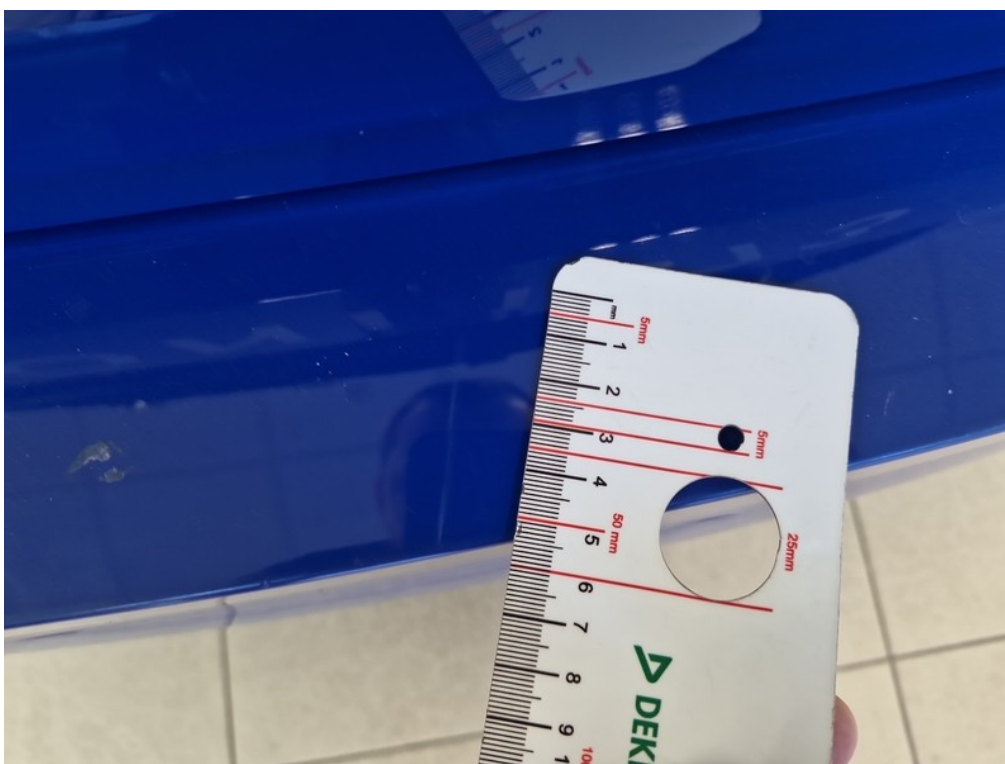

Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




8 Víko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

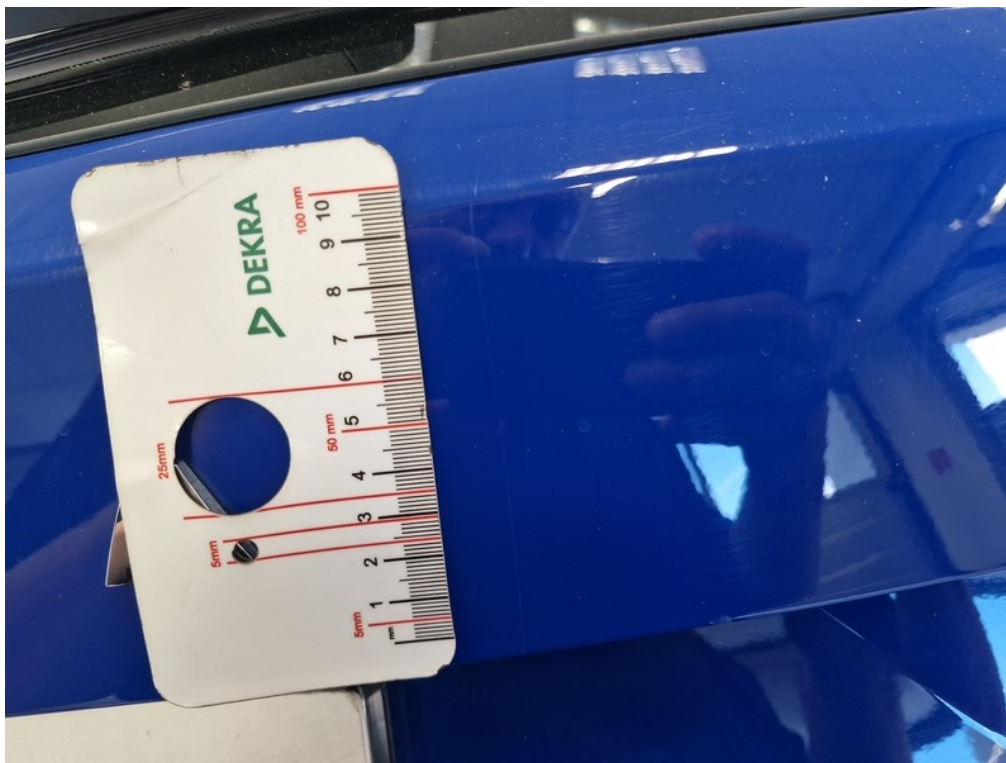

Viz popis k poškození č. 8



9

Sklo víka zavazadlového prostoru - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Zadní stěrač - Závada

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 10




11 Spojler víka zav. prostoru - Znečištěno
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

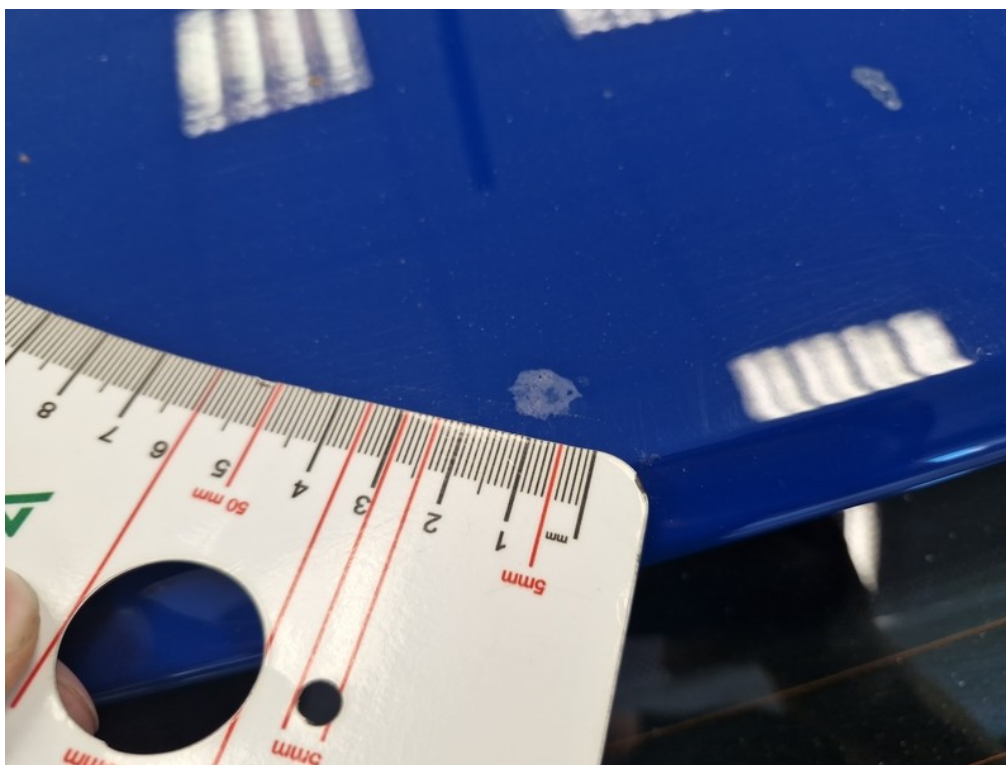


Viz popis k poškození č. 11

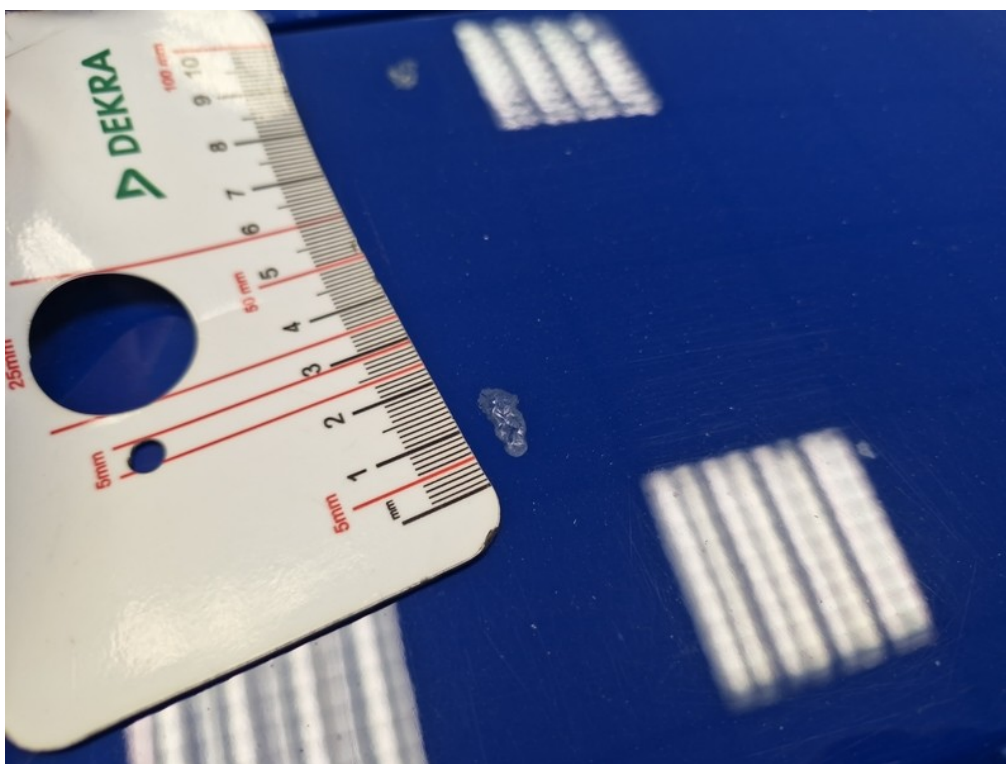

Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

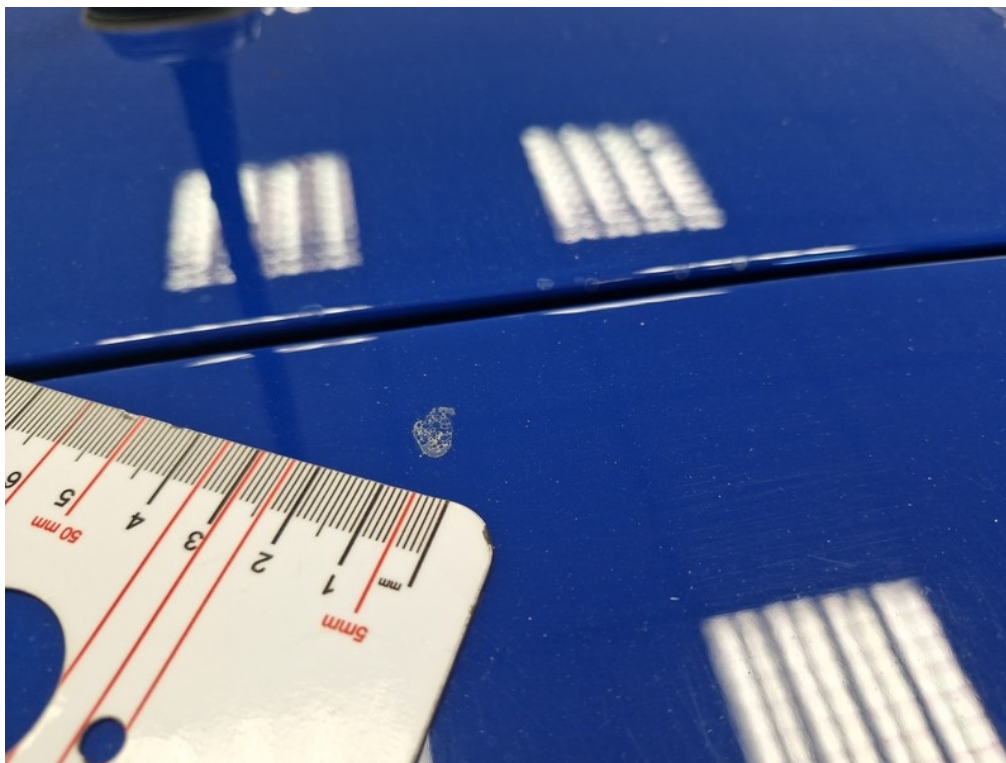

Viz popis k poškození č. 11



12 Bočnice zadní levá - Znečištěno
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Dveře přední levé - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15




Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15

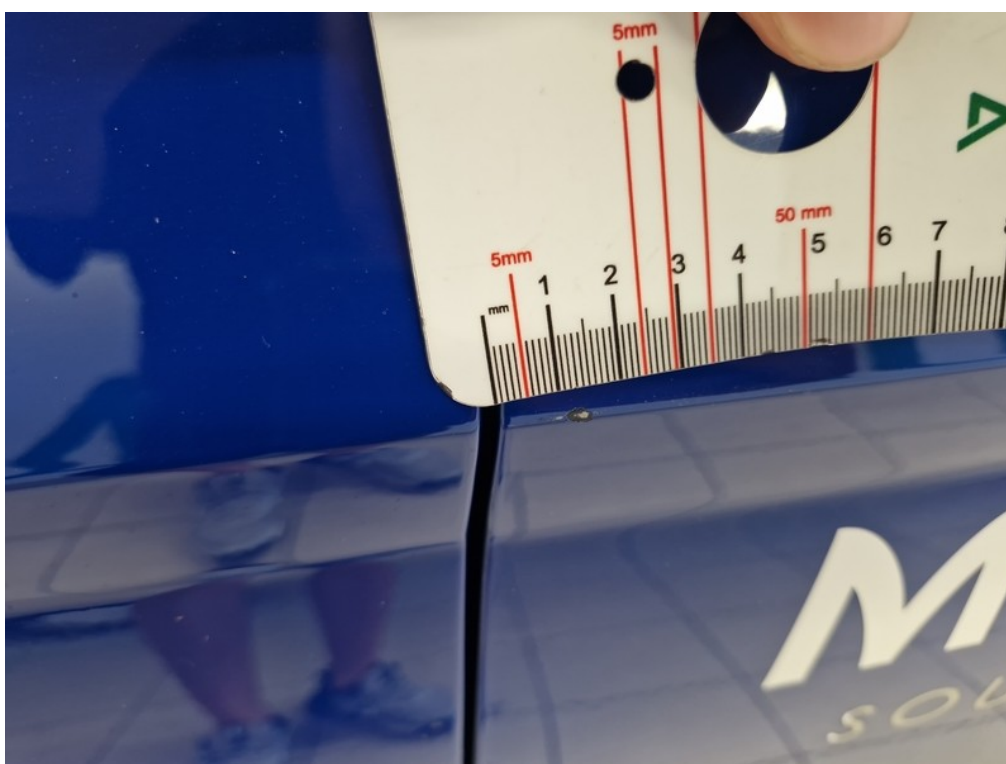

Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 Rám dveří levý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Blatník přední levý - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Střecha - Znečištěno
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

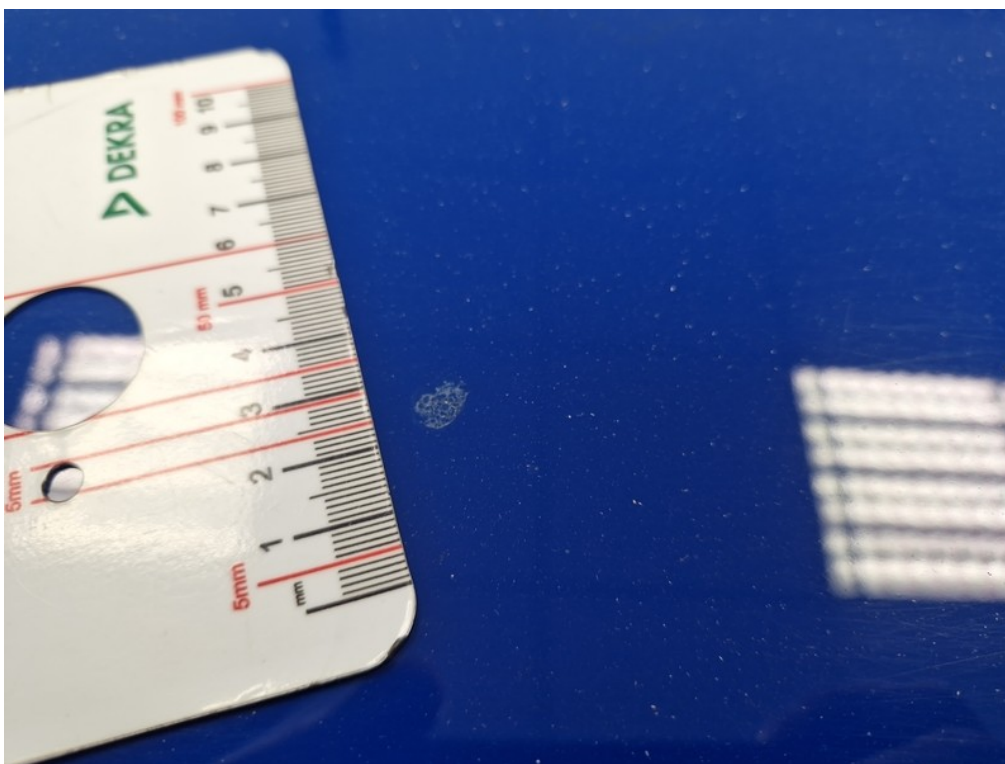


Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

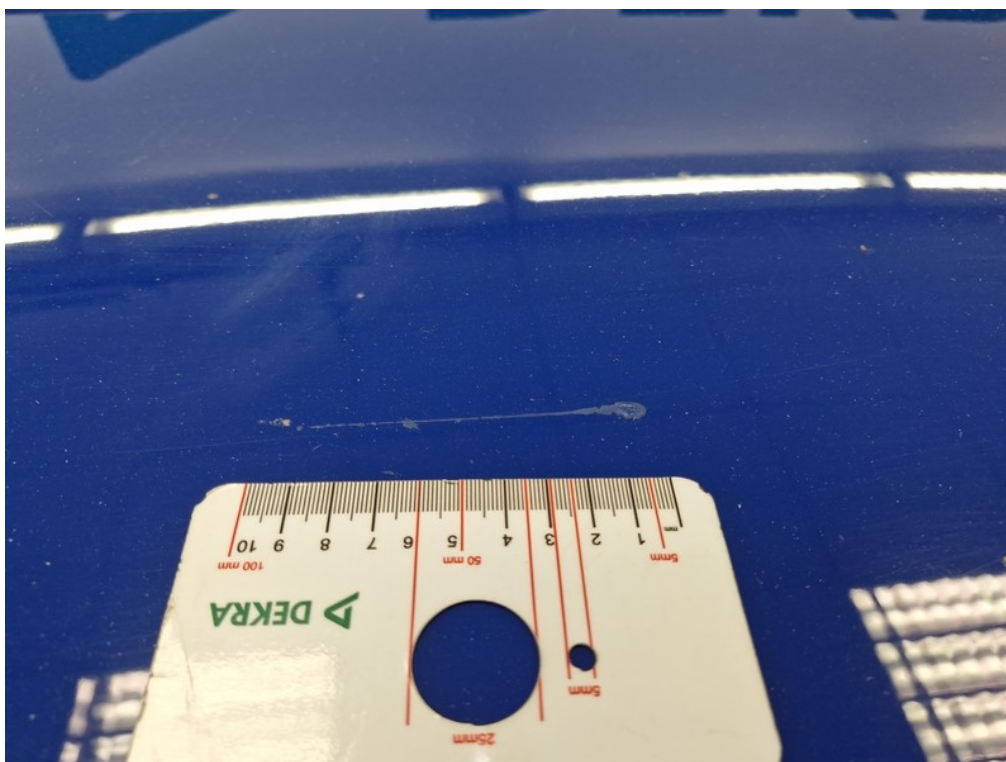

Viz popis k poškození č. 18

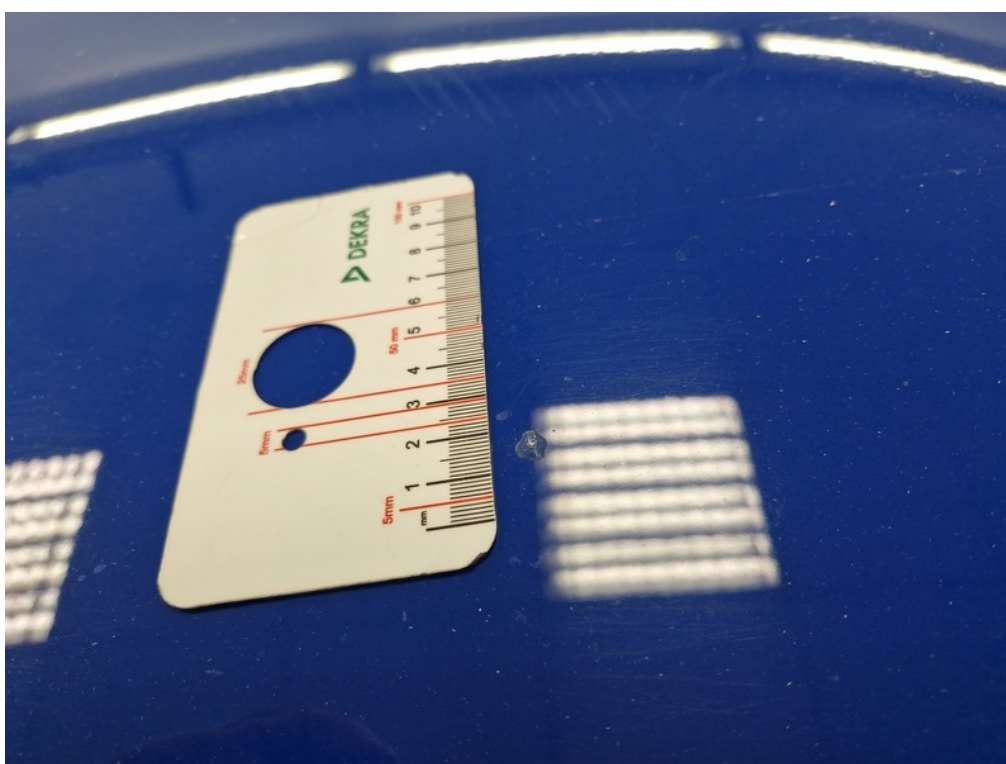

Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Výplň PP dveří - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Střední plocha karoserie - Polepy

20 Umístění:

Ostatní

Poznámka: Reálne náklady na odstránenie reklamných polepov z vozidla budú vyčíslené spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20