

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Darex



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BL175ZK	VIN:	TMBJR7NE2L0103352
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (5E5)(03.2017->)	Provedení:	Oct.Com.1.5TSI 150 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá - metaliza
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2019-12-17	Platnost tech. kont. do:	2025-12-13
Platnost měření emisí do:	2025-12-13	Stav tachometru:	172369 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 106 µm; LP blatník 103 µm; LP dveře 108 µm; LZ dveře 100 µm; LZ bok 102 µm; Z víko 97 µm; PZ bok 101 µm; PZ dveře 103 µm; PP dveře 107 µm; PP blatník 106 µm; Střeška 109 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový senzor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Hankook	225/45 R 17	Letní	4
Pneu PP	Hankook	225/45 R 17	Letní	4
Pneu LZ	Hankook	225/45 R 17	Letní	5
Pneu PZ	Hankook	225/45 R 17	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-08-13

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Víko motoru
2	Mřížka čelní masky
3	Madlo kliky PP dveří
4	Bočnice zadní pravá
5	Zadní nárazník
6	Bočnice zadní levá
7	Dveře zadní levé
8	Dveře přední levé
9	Kryt L zpětného zrcátka
10	Střecha
11	Střecha

Ostatní

12

Poškozený díl

Interiér

Poznámka: +zápach

Druh poškození

Poškození od odletujícího kamení
Opotřebení
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Deformace
Deformace
Škrábance
Poškození od odletujícího kamení
Lak

Znečištěno

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Zjištěný silný zápach, případně silná vůně, která by zápach překrývala

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

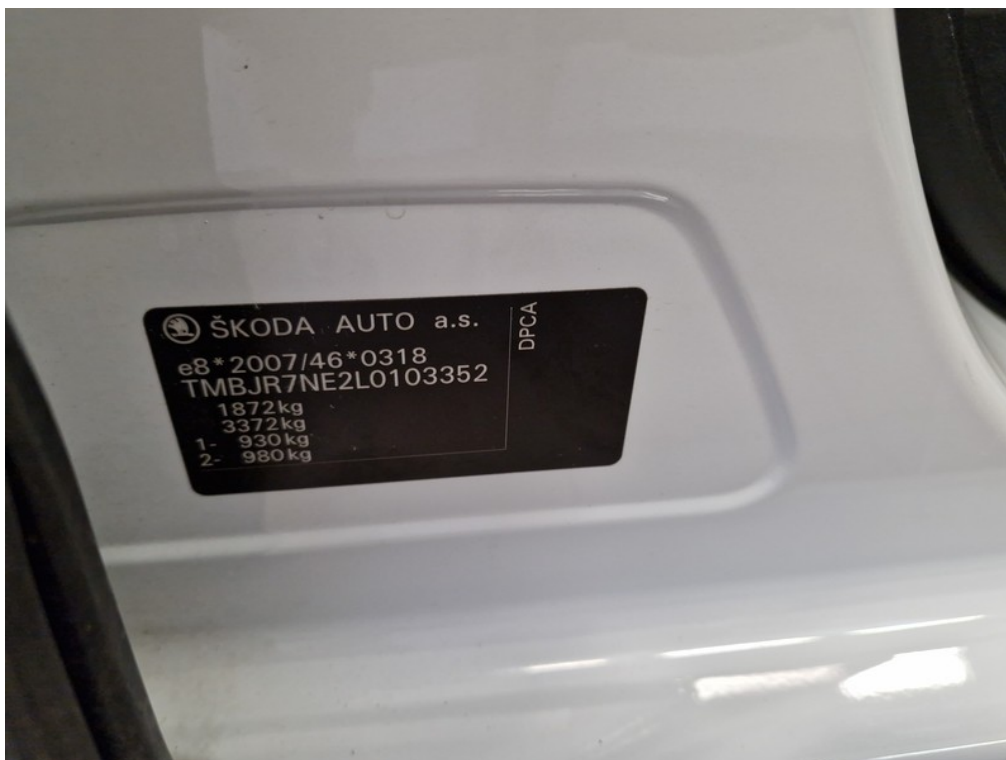


VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

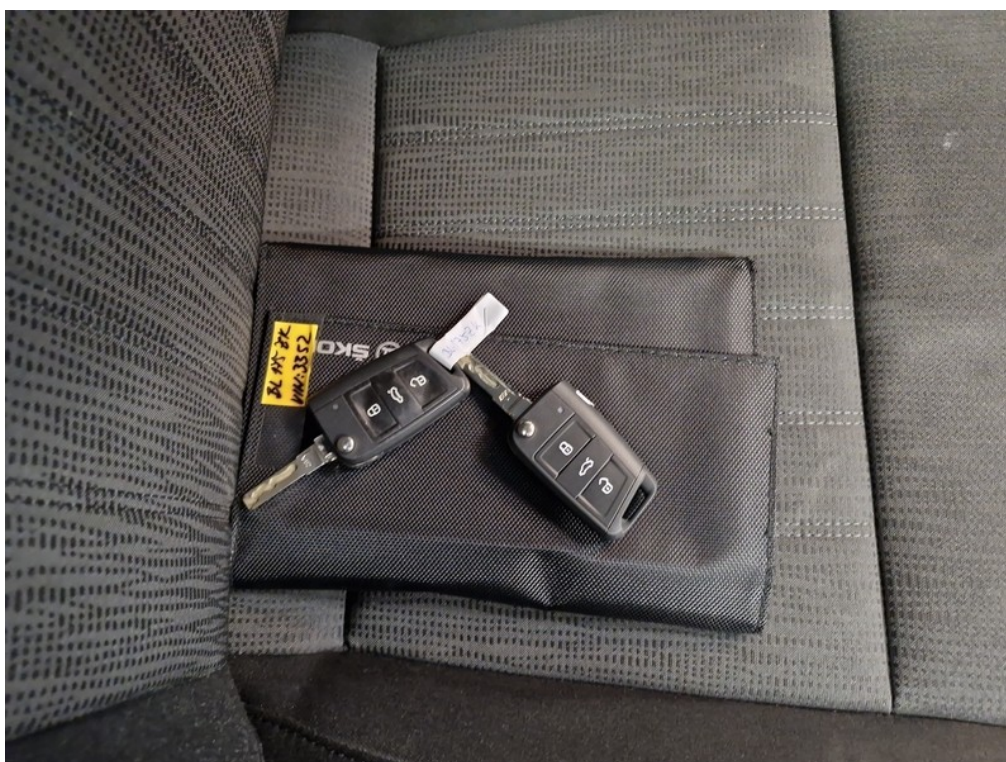

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Víko motoru - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Mřížka čelní masky - Opotřebení

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Madlo kliky PP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Bočnice zadní pravá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

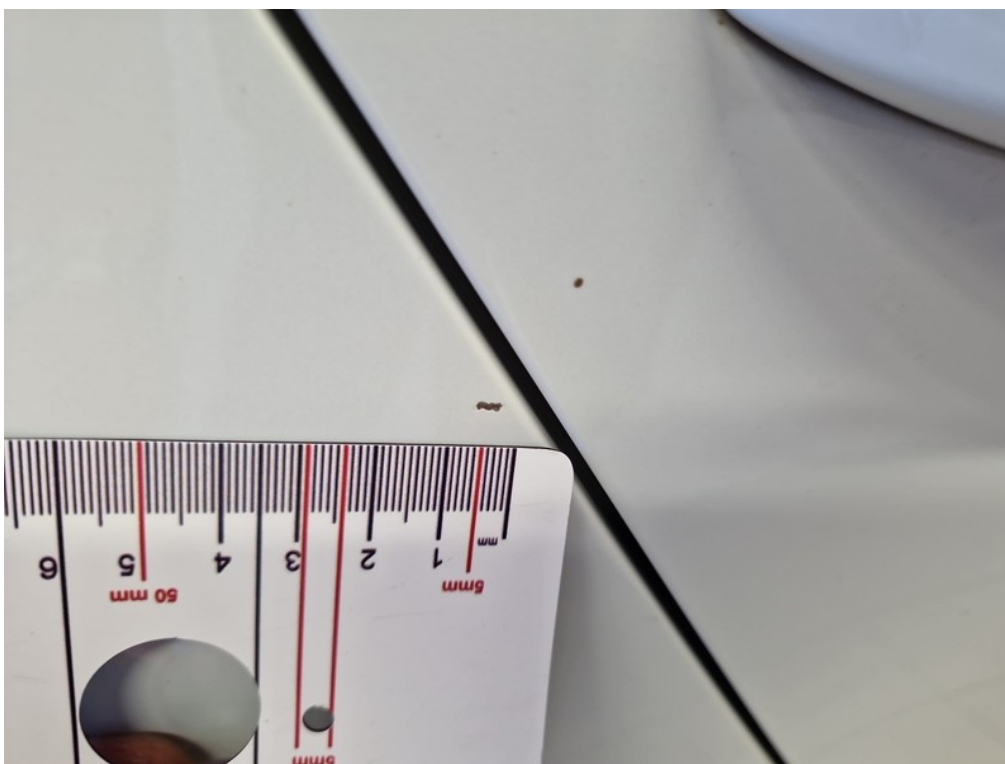

Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




5 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

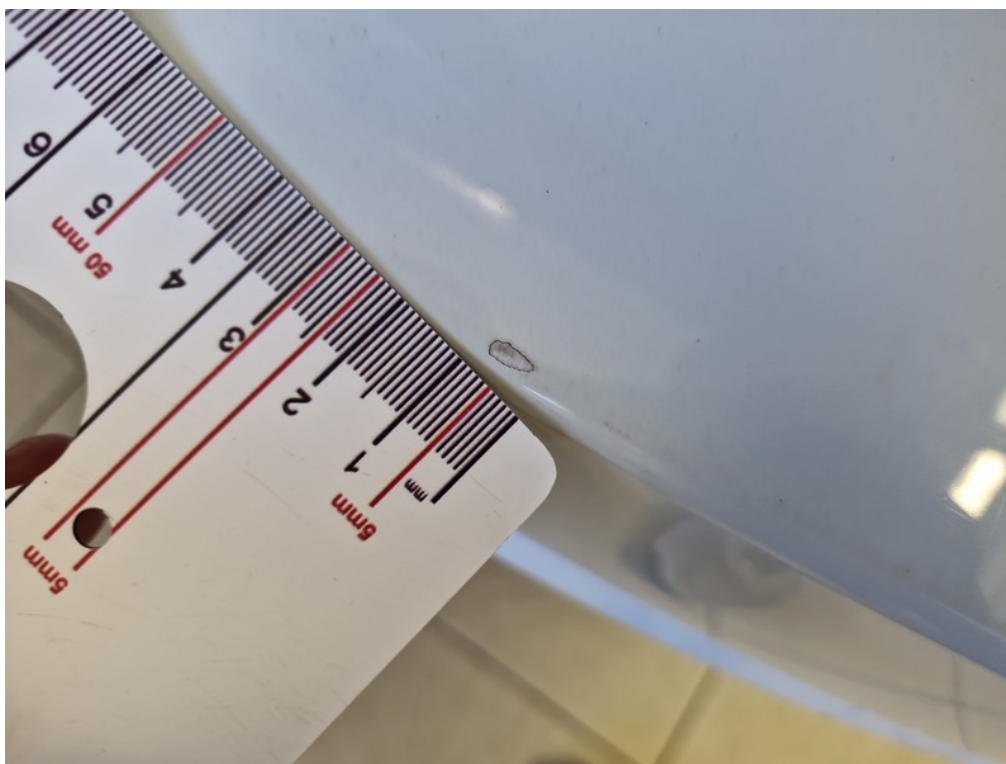

Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Bočnice zadní levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Dveře zadní levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Dveře přední levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8

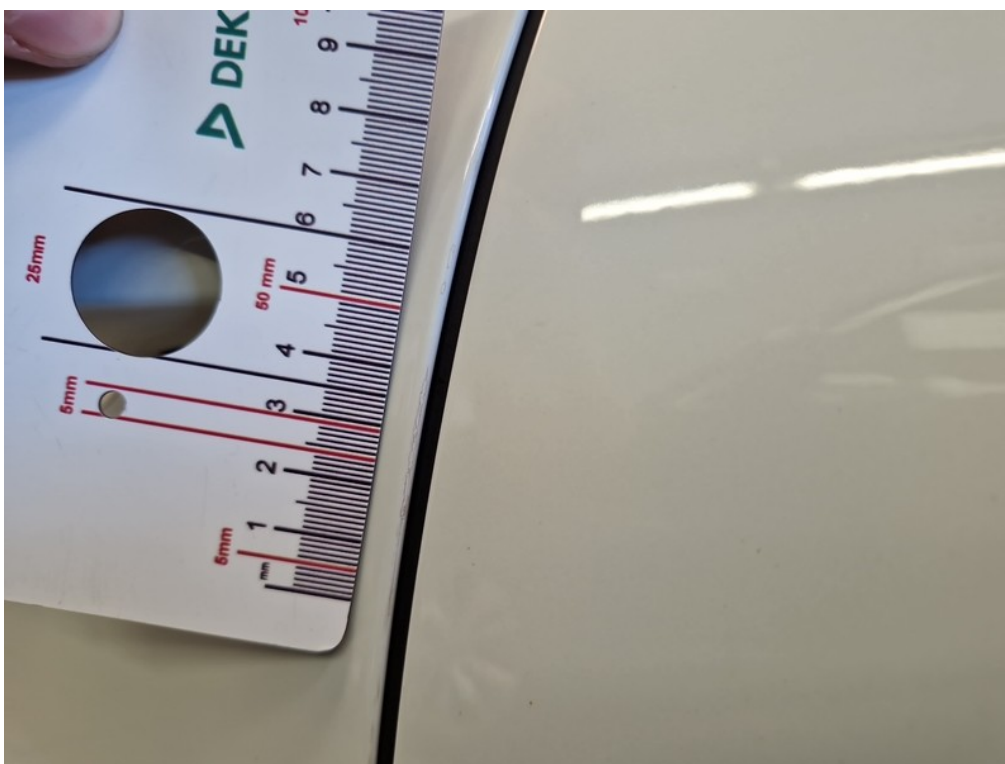

Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 9



10 **Střecha - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

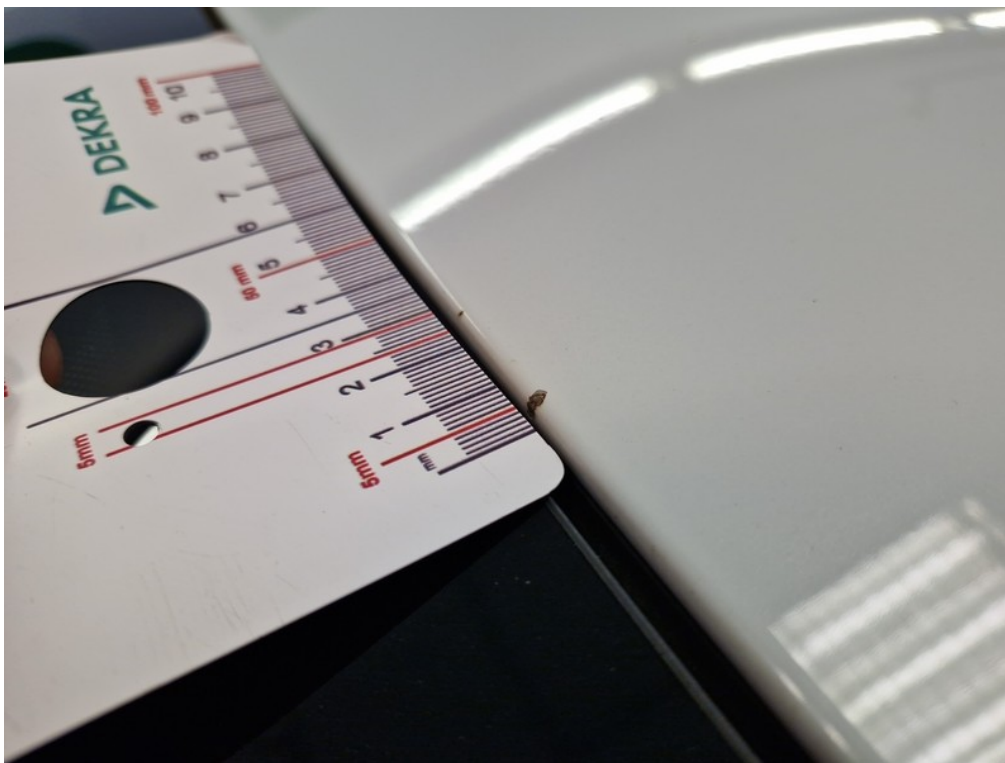

Viz popis k poškození č. 10




11 Střecha - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

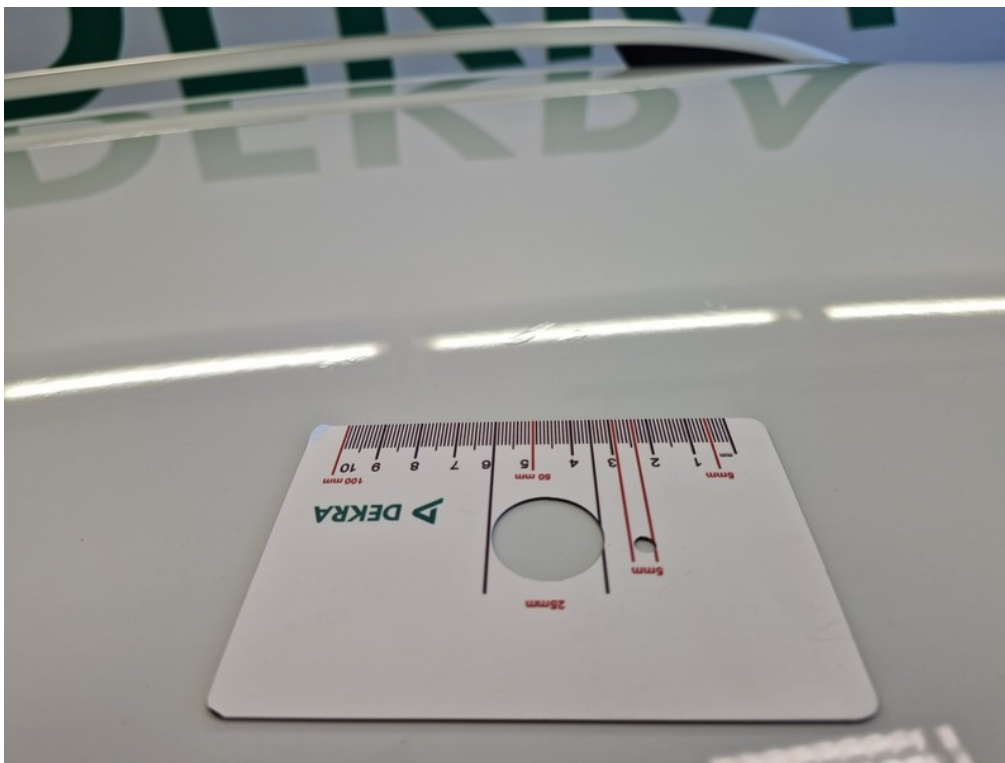

Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka: +zápach



Viz popis k poškození č. 12