

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AL9193	VIN:	TMBJR7NX9MY093620
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (NX3)(2020)	Provedení:	Oct.Combi 1.5TSI 110 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-01-11	Platnost tech. kont. do:	2027-01-08
Stav tachometru:	231198 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 133 µm; LP blatník 115 µm; LP dveře 115 µm; LZ dveře 122 µm; LZ bok 108 µm; Z víko 107 µm; PZ bok 196 µm; PZ dveře 127 µm; PP dveře 180 µm; PP blatník 113 µm; Střeška 269 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (4x), ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	BFGoodrich	205/55 R 17	Letní	4
Pneu PP	BFGoodrich	205/55 R 17	Letní	4
Pneu LZ	BFGoodrich	205/55 R 17	Letní	4
Pneu PZ	BFGoodrich	205/55 R 17	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Goodyear	205/55 R 16		7

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
2	Dveře přední levé	Škrábance
3	Práh levý	Škrábance
4	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance
5	Dveře zadní levé	Škrábance
6	Disk LZ kola	Škrábance
7	Madlo kliky PZ dveří	Škrábance
8	Střecha	Deformace
9	Poznámka: Po opravě	Opotřebení
10	Rámeček čelní masky	Škrábance
11	Práh pravý	Deformace
	Víko motoru	
	Poznámka: +jamka	
Interiér (vnitřní prostor)		
12	Hluková izolace víka motoru	Ke slícování
13	Těsnění LP dveří	Opotřebení
14	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
15	Kryt zadního čela	Škrábance
16	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
17	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
18	Stropnice	Škrábance
19	Výplň LZ dveří	Škrábance
20	Přídavný koberec LP	Opotřebení
21	Volant	Opotřebení
22	Spodní kryt přístrojové desky	Nadstandardní prvek
Ostatní		
23	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
24	Celková plocha karoserie	Škrábance
	Poznámka: +smůla	
25	Interiér	Znečištěno

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu

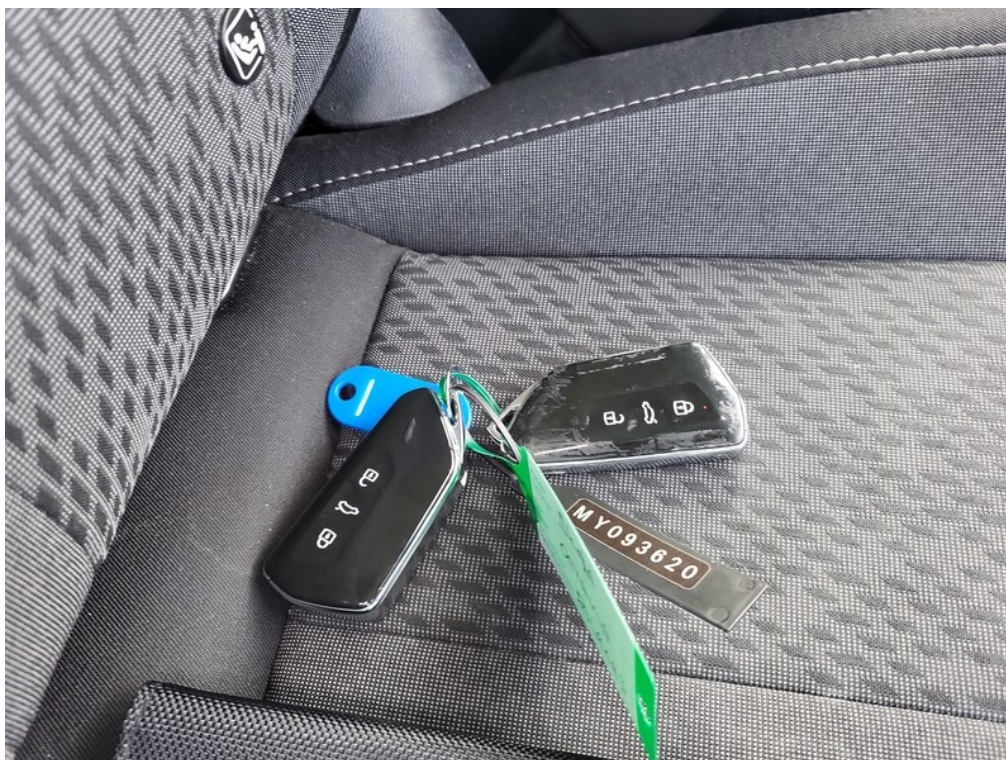

Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

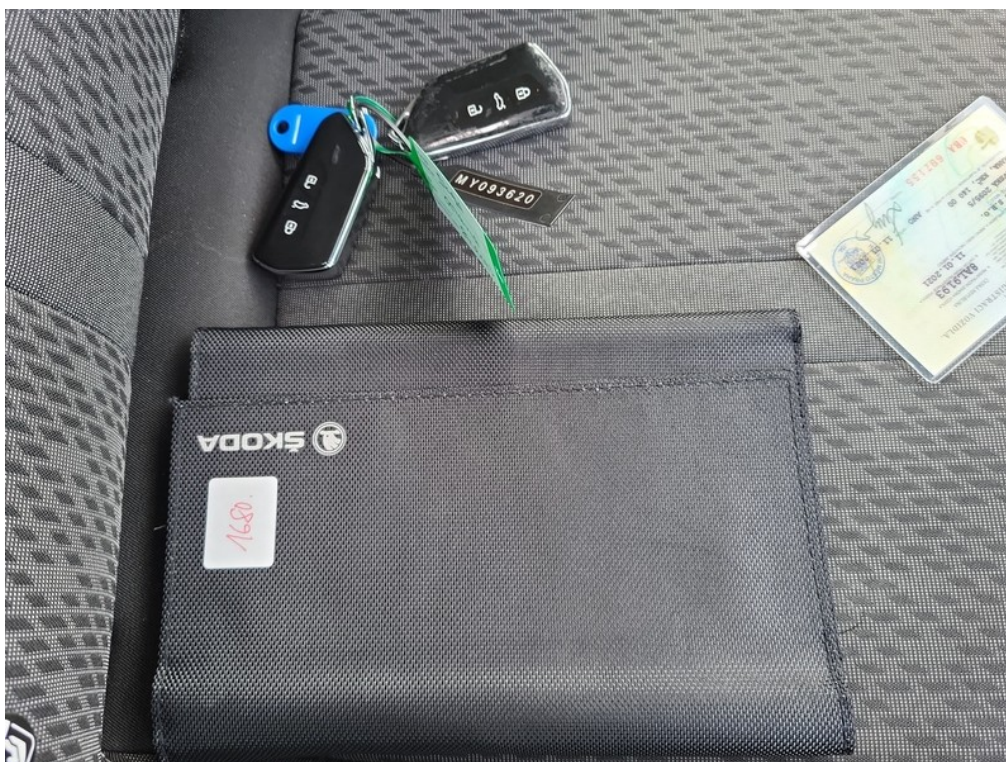

Servisní knížka




Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1

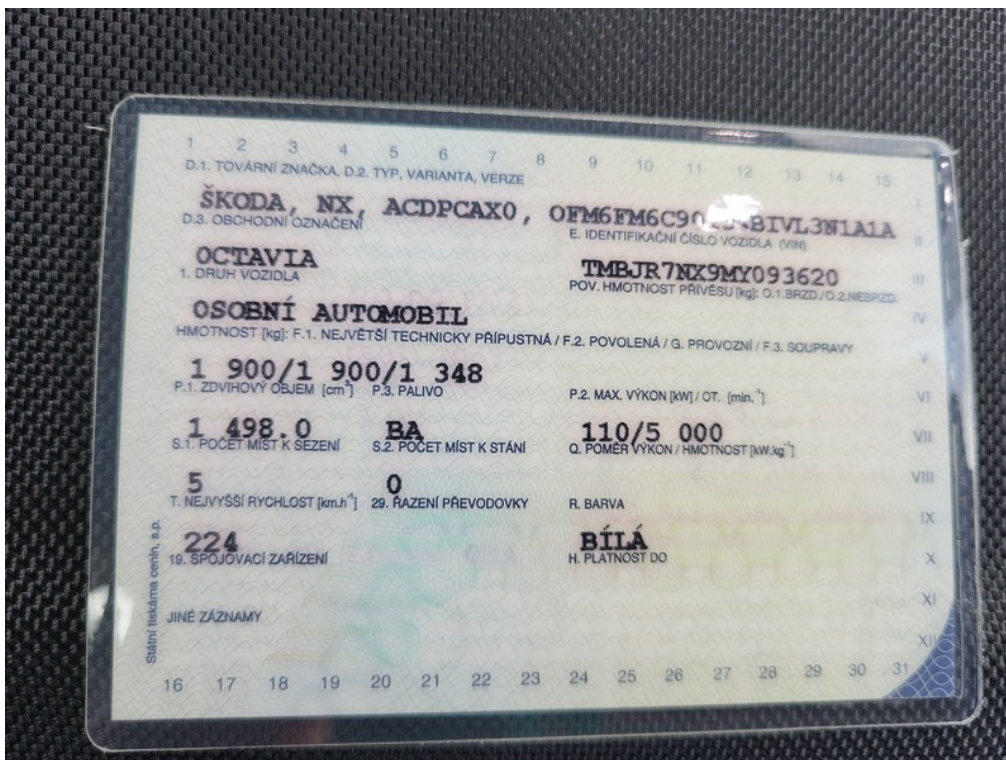

ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Madlo kliky LP dveří - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



2 Dveře přední levé - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



4 Madlo kliky LZ dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



6 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Madlo kliky PZ dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



8 Střecha - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Po opravě

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Rámeček čelní masky - Opotřebení

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



10 Práh pravý - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Víko motoru - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: +jamka




Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11

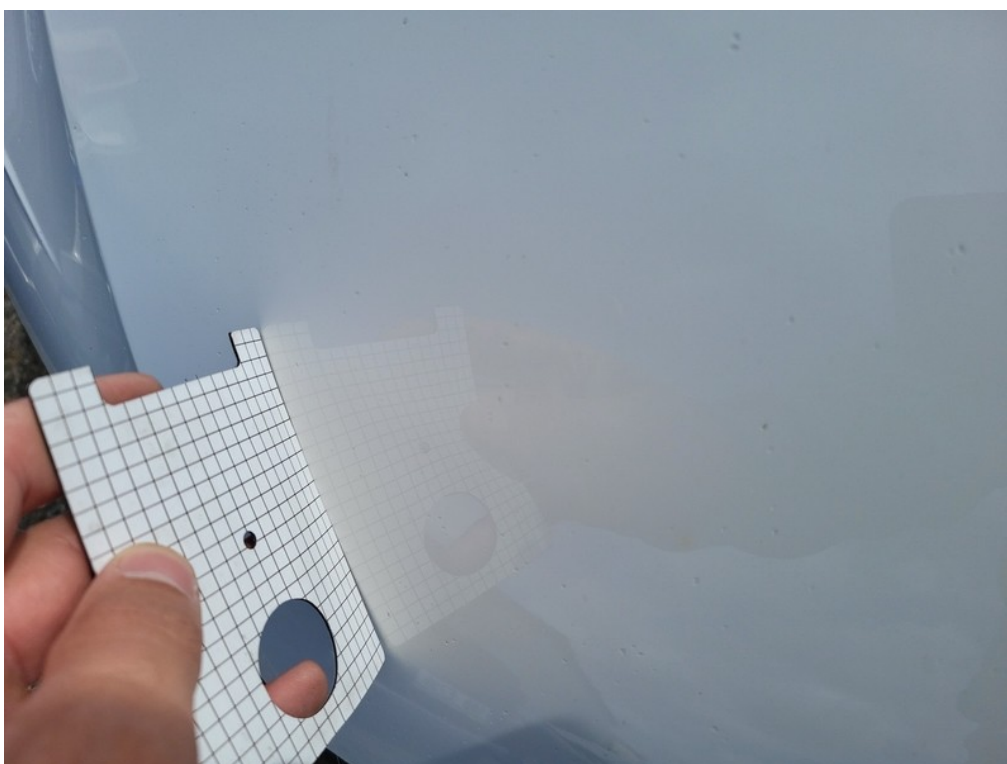

Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Hluková izolace víka motoru - Ke slícování
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Těsnění LP dveří - Opotřebení

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



14 Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Kryt zadního čela - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



16 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



18 Stropnice - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Přídavný koberec LP - Opatření**

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



21 **Volant - Opatření**

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



23 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka: +smůla



25 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



Viz popis k poškození č. 25