

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AM4922	VIN:	TMBJR7NXXMY100090
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (NX3)(2020)	Provedení:	Oct.Combi 1.5TSI 110 Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Převodovka:	6 stupňová	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-01-27	Platnost tech. kont. do:	2027-01-22
Stav tachometru:	140387 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 134 µm; LP blatník 128 µm; LP dveře 117 µm; LZ dveře 125 µm; LZ bok 123 µm; Z víko 127 µm; PZ bok 105 µm; PZ dveře 124 µm; PP dveře 117 µm; PP blatník 116 µm; Střecha 376 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Fulda	205/55 R 17	Letní	4
Pneu PP	Fulda	205/55 R 17	Letní	4
Pneu LZ	Hankook	205/55 R 17	Letní	5
Pneu PZ	Hankook	205/55 R 17	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Goodyear	205/60 R 16		6

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Přední nárazník	Škrábance
2	Disk LP kola	Škrábance
3	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Práh levý	Škrábance
6	Disk LZ kola	Škrábance
7	Bočnice zadní levá	Jamka
8	Zadní nárazník	Škrábance
9	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
10	Bočnice zadní pravá	Škrábance
11	Disk PZ kola	Škrábance
12	Dveře přední pravé	Škrábance
13	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
14	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
15	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
16	Volant	Opotřebení
17	Řadicí páka	Opotřebení
18	Spodní kryt přístrojové desky	Nadstandardní prvek
19	Startovací tlačítko	Prasklina
20	Výplň LZ dveří	Škrábance
21	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
22	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
23	Kryt zadního čela	Škrábance
24	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
25	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
26	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
Ostatní		
27	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
28	Celková plocha karoserie	Škrábance
29	Interiér	Znečištěno
30	Celková plocha karoserie	Jamky od krup

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Rezervní kolo / sada na opravu

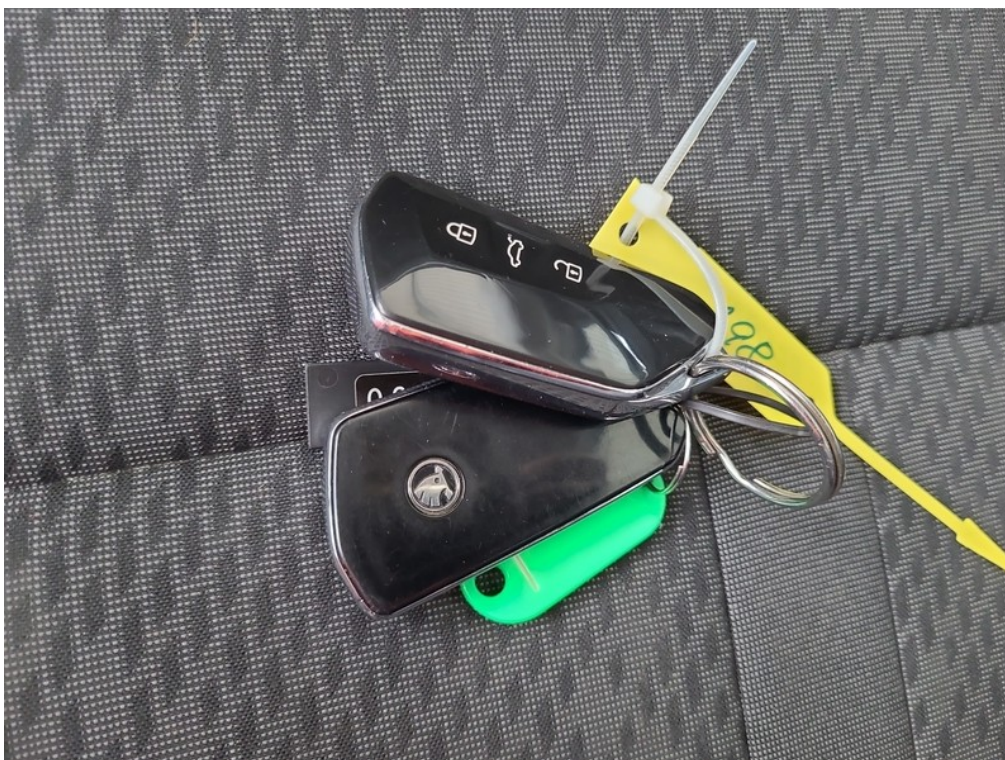

Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

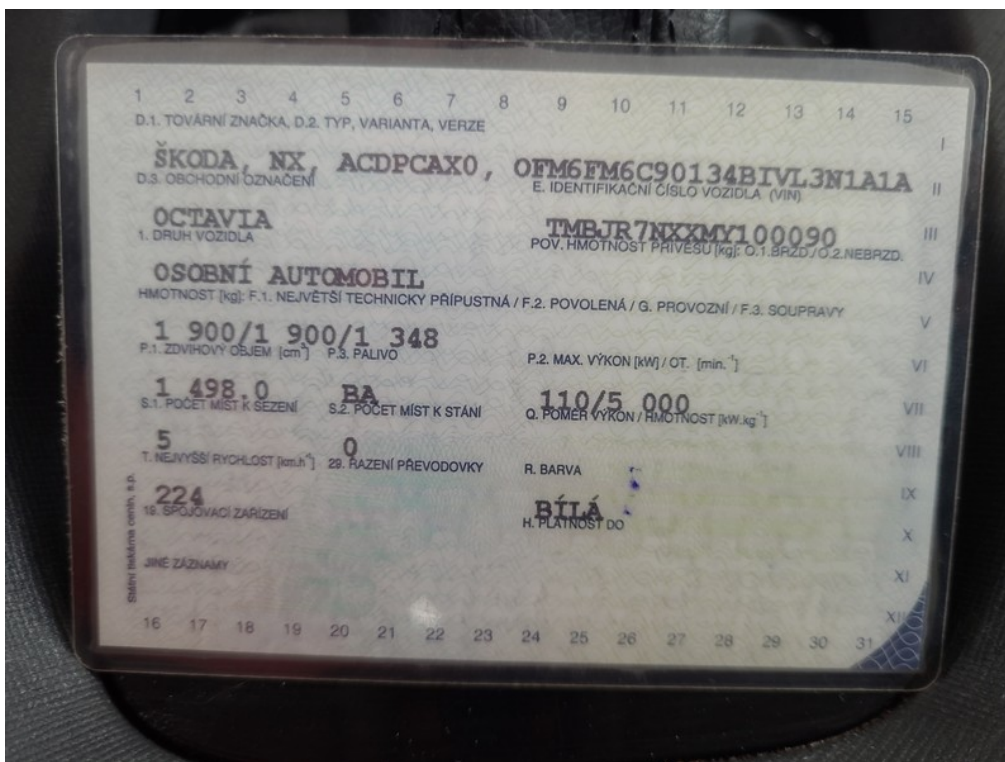

ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

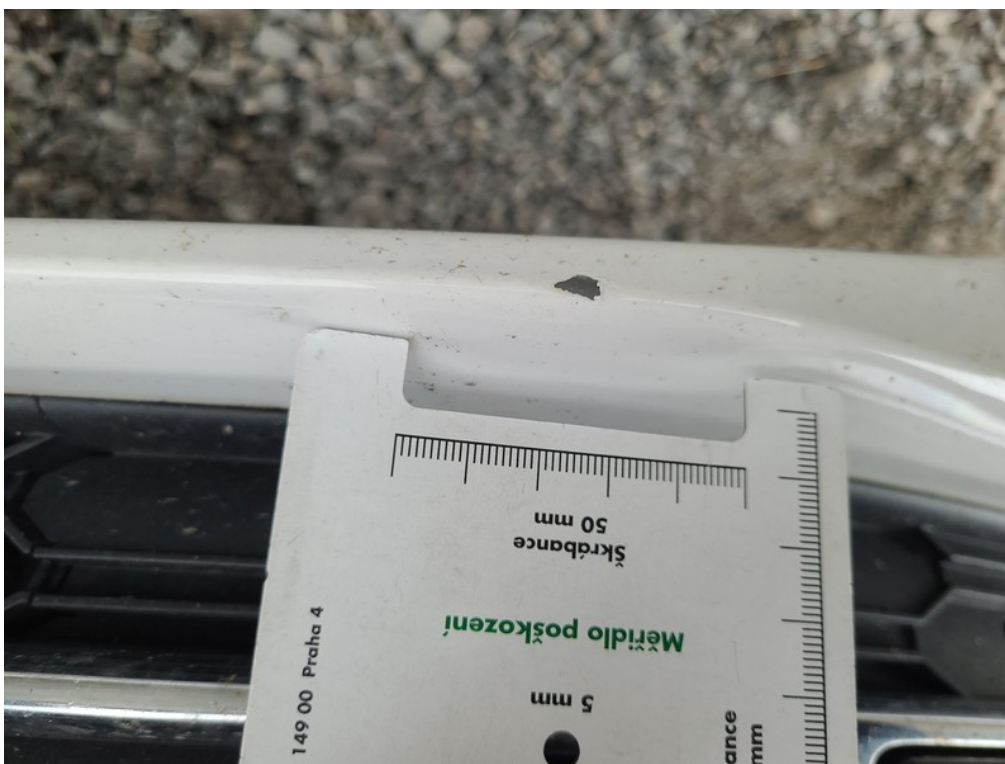

Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Bočnice zadní levá - Jamka
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7

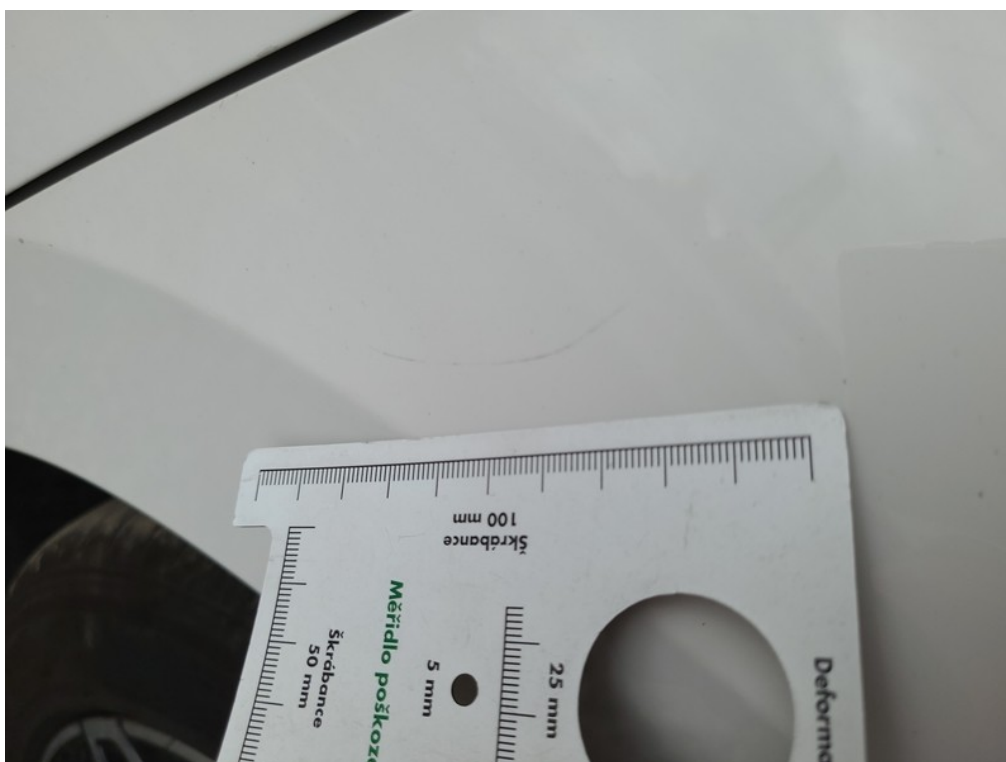

Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

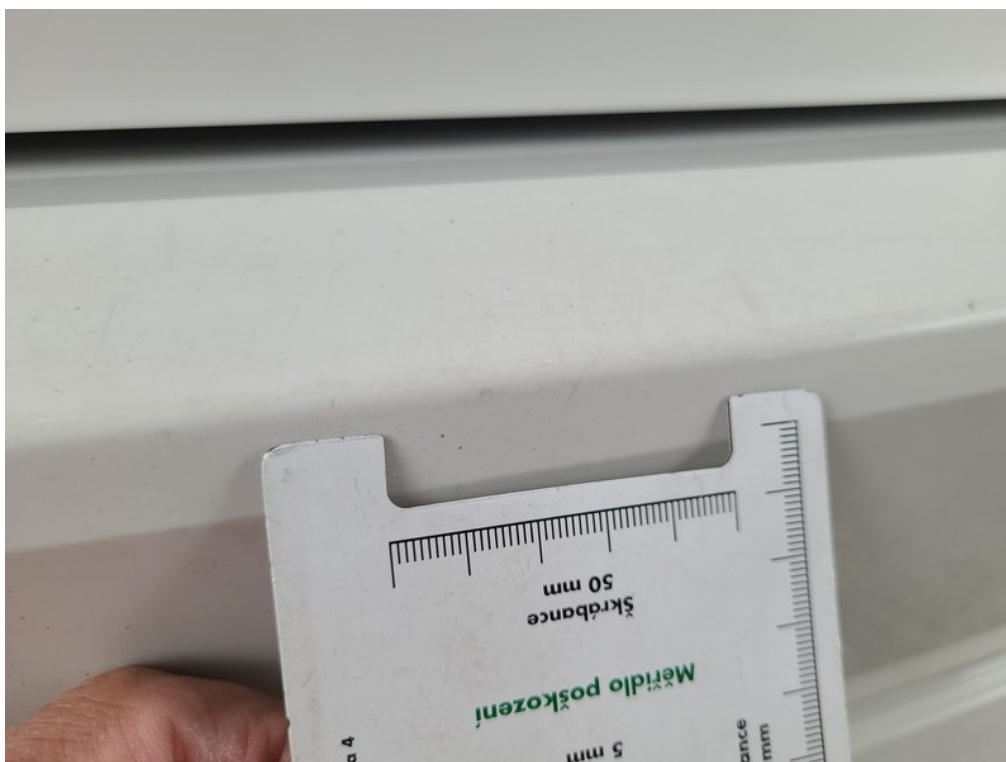

Viz popis k poškození č. 8




Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




9 Viko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

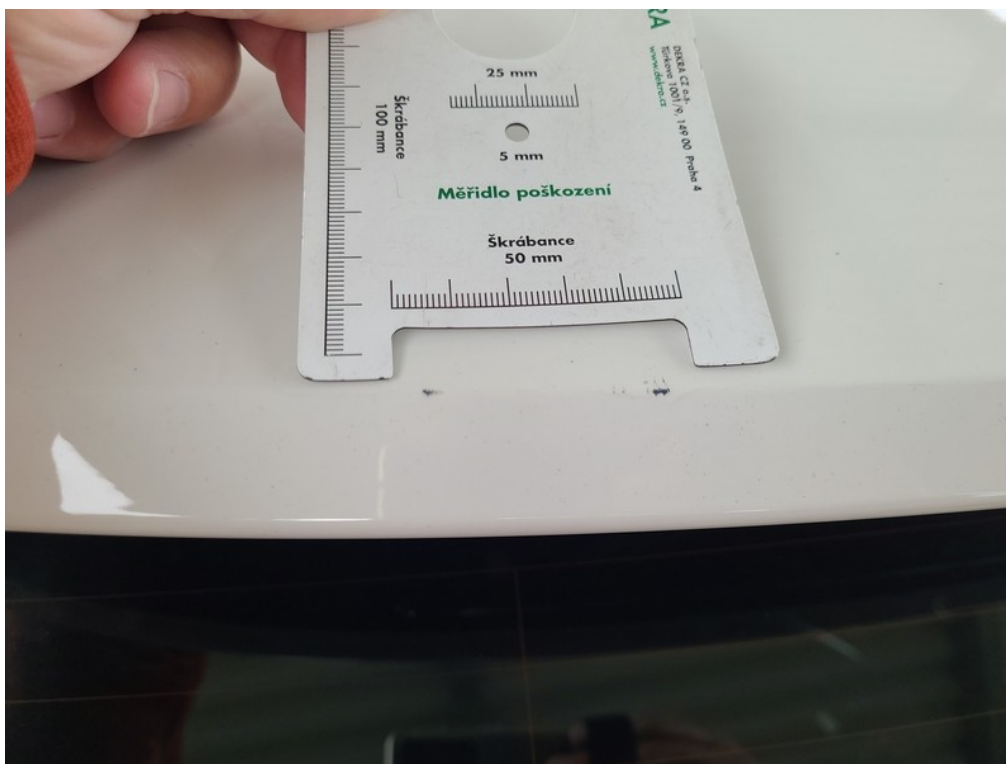

Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

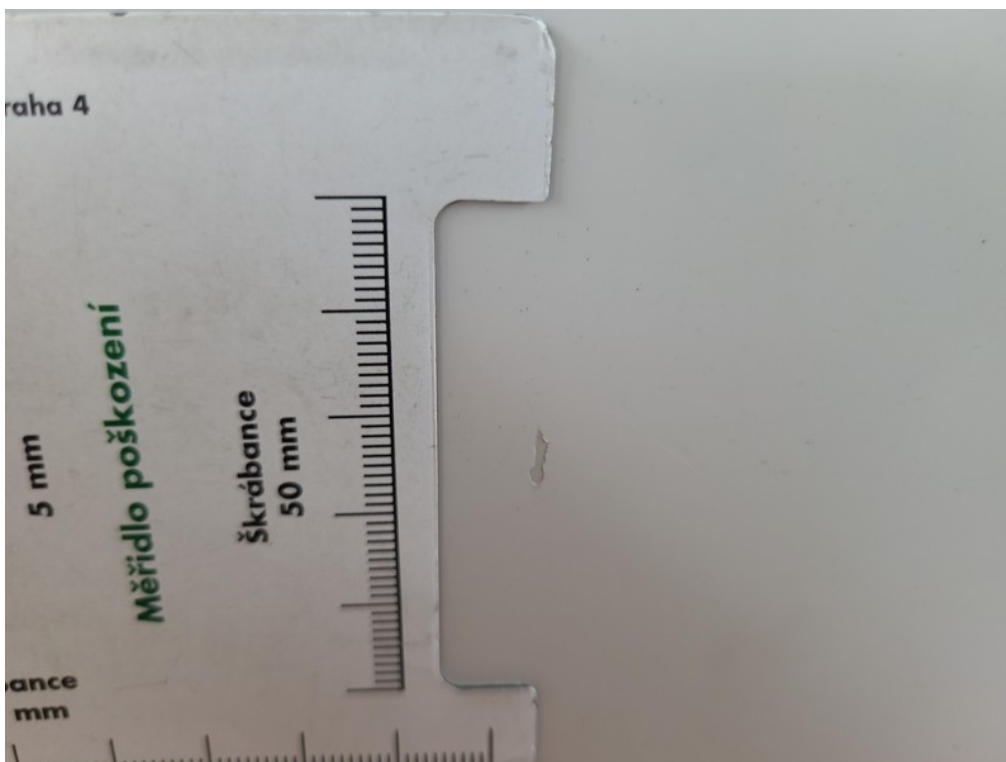


Viz popis k poškození č. 9



10 **Bočnice zadní pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

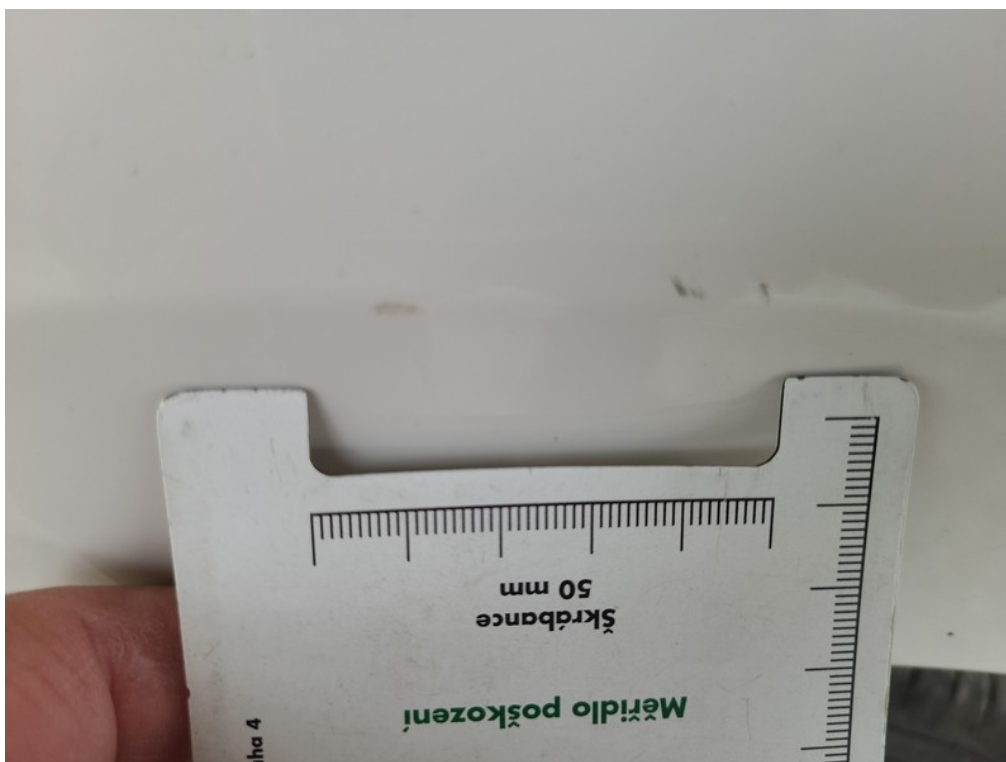

Viz popis k poškození č. 10



11 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11




12 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

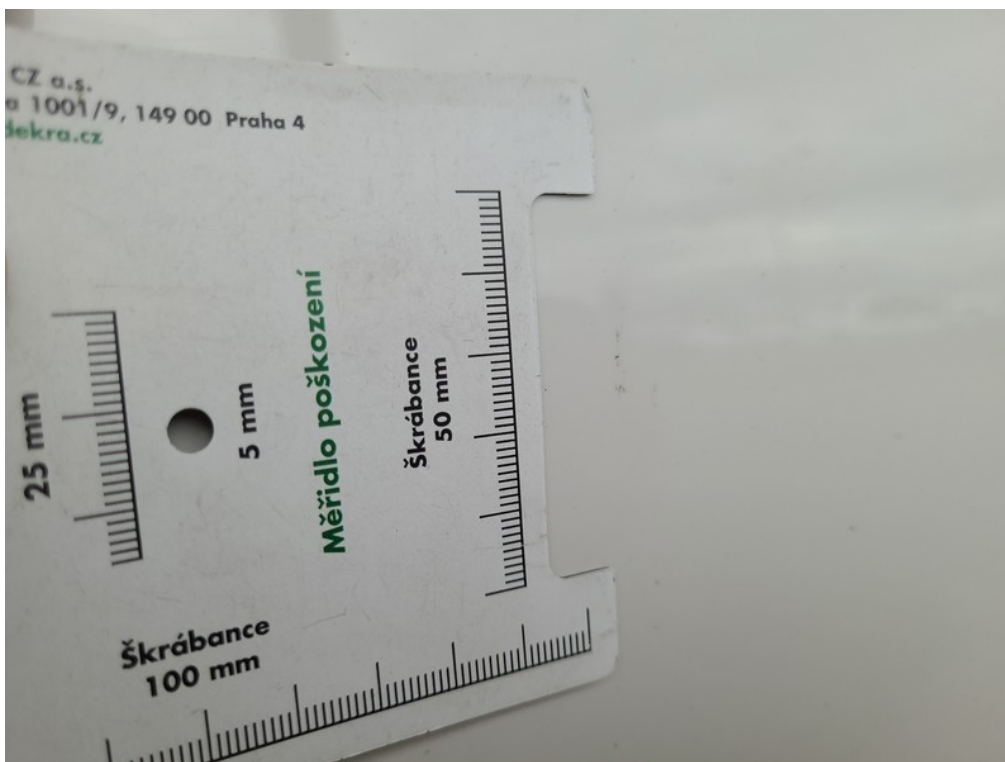

Viz popis k poškození č. 12



13 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Volant - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Řadící páka - Opatření
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



19 Startovací tlačítko - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 Výplň LZ dveří - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 20



21 Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

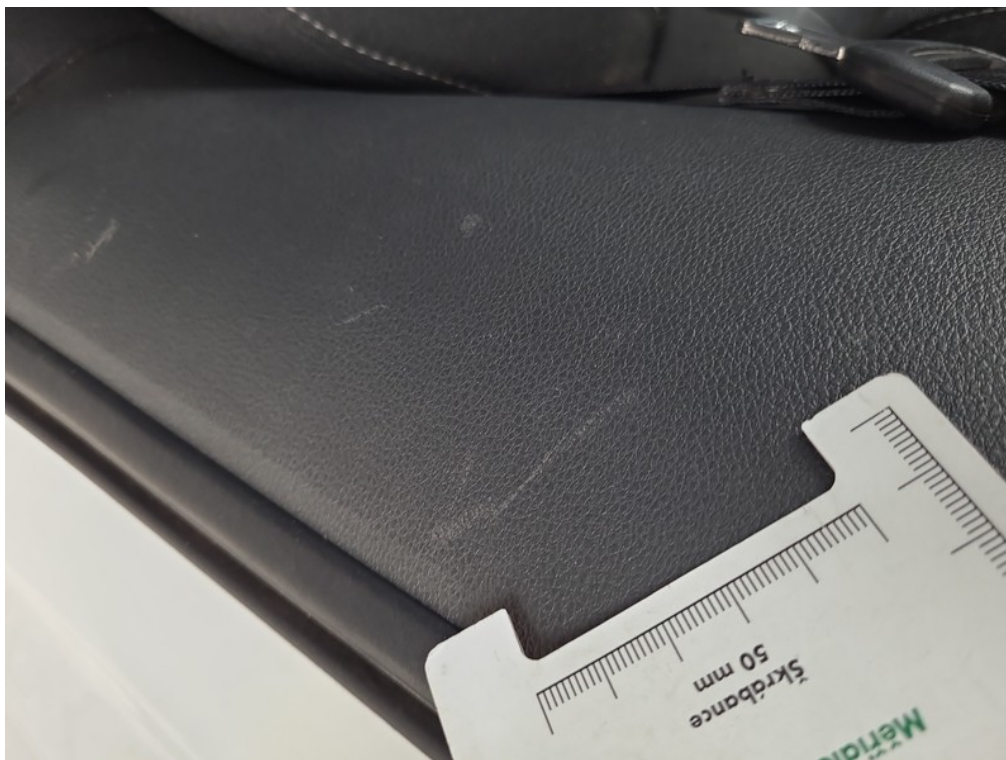

Viz popis k poškození č. 21



22 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:




Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




27 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:

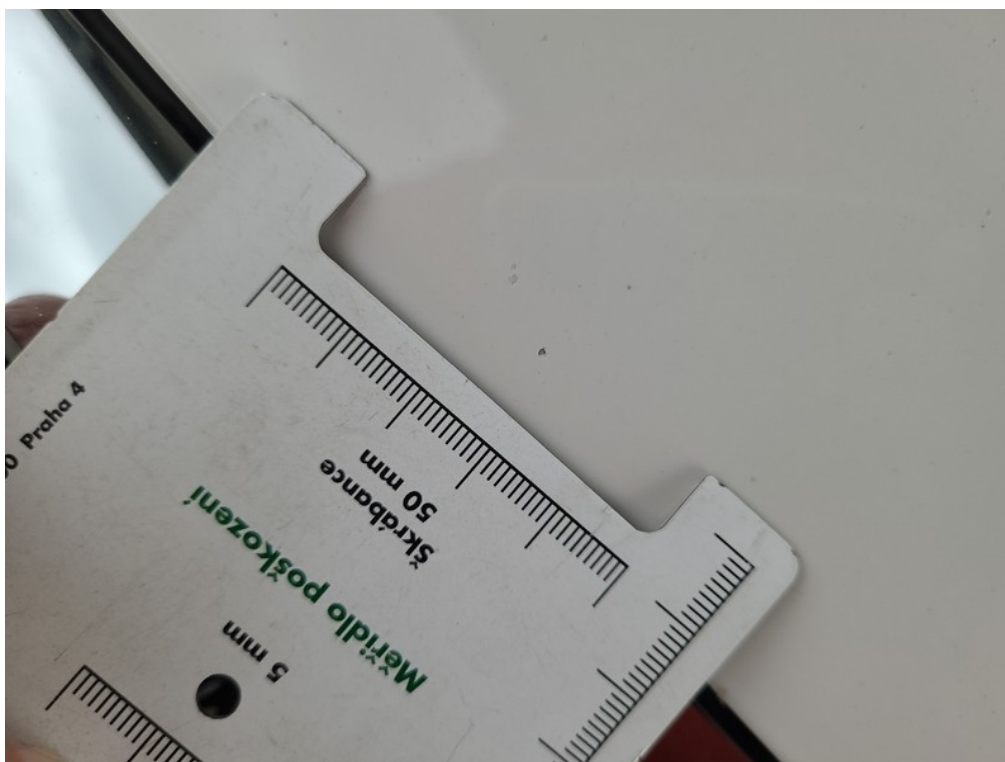

Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

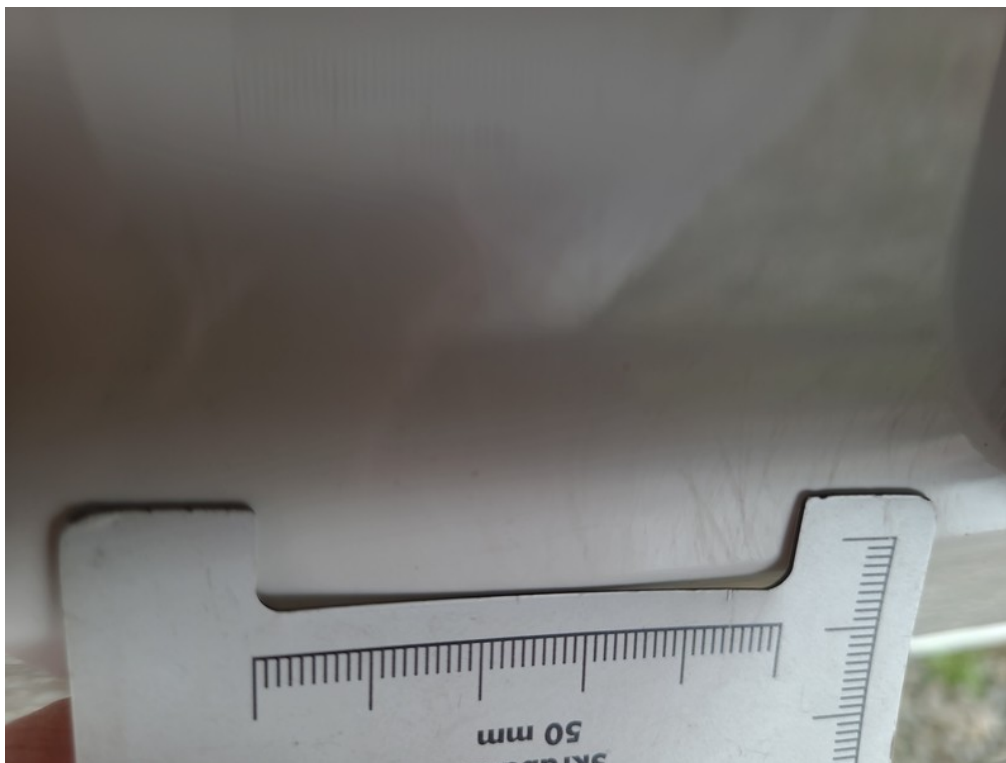

28 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 Celková plocha karoserie - Jamky od krup
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30