

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	EL346AS	VIN:	TMBJW7NP4N7014130
Model vozidla:	Škoda Superb Combi (3V5)(2015)	Provedení:	Sup.C.1.4 PHEV 160 Style AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1395
Maximální výkon (kW):	160	Druh paliva:	Hybridní vozidlo
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Černá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-12-01	Platnost tech. kont. do:	2025-12-01
Stav tachometru:	60148 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Klient souhlasí s doprohlídkou:	Ano	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ne
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	3 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 107 µm; LP blatník 103 µm; LP dveře 107 µm; LZ dveře 105 µm; LZ bok 103 µm; Z víko 109 µm; PZ bok 441 µm; PZ dveře 142 µm; PP dveře 162 µm; PP blatník 115 µm; Střeška 103 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Ostřikovače světlometů, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, Calounění kůže (Alcantara), ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	215/55 R 17	Letní	5
Pneu PP	Michelin	215/55 R 17	Letní	5
Pneu LZ	Michelin	215/55 R 17	Letní	5
Pneu PZ	Michelin	215/55 R 17	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Víko motoru	Jamka
2	Blatník přední levý	Škrábance
3	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Ozdobná lišta LP dveří spodní	Škrábance
6	Dveře zadní levé	Jamka
7	C sloupek levý	Škrábance
8	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
9	Bočnice zadní pravá	Deformace
	Poznámka: Neodborná oprava.	
10	Dveře zadní pravé	Deformace
	Poznámka: Neodborná oprava.	
11	Dveře přední pravé	Jamka
	Poznámka: + škrábance	
12	Práh pravý	Škrábance
13	Práh levý	Škrábance
14	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
15	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
16	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
17	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
18	Volant	Opotřebení
19	Přídavný koberec LP	Opotřebení
20	Těsnění víka zav. prostoru	Prasklina
21	Výplň víka zav. prostoru	Škrábance
Ostatní		
22	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
23	Interiér	Znečištěno
24	Doprohlídka v LC	Chybí
	Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Znečištěno	
25	Celková plocha karoserie	Škrábance

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor




Rezervní kolo / sada na opravu

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Sada klíčů

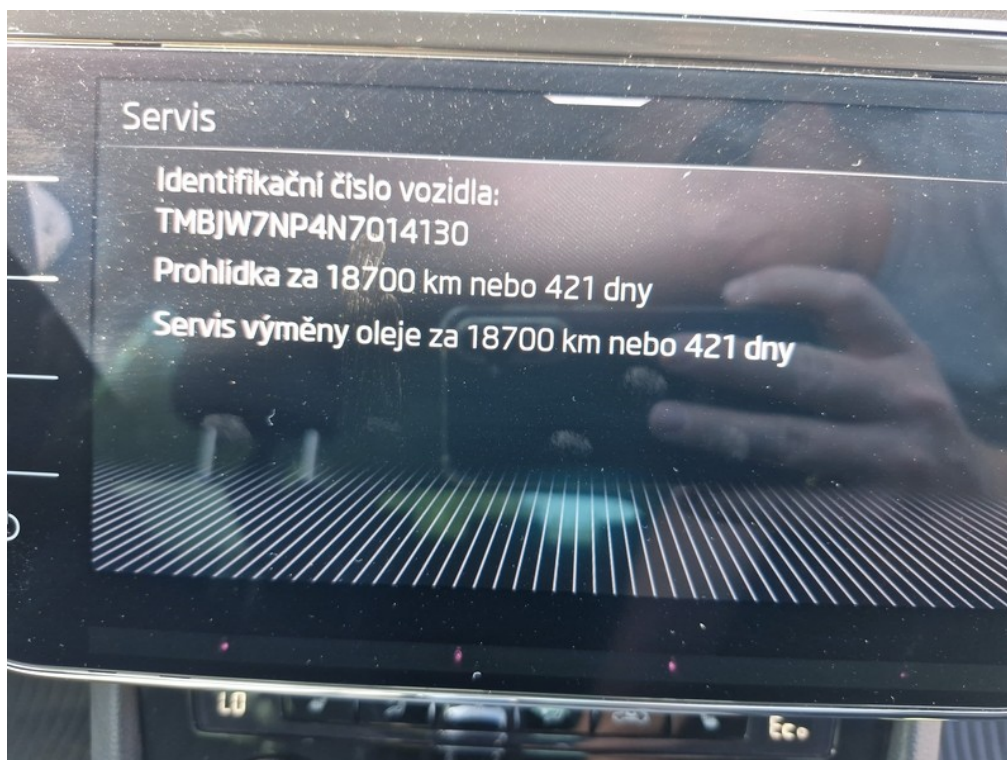

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Přístrojový štít



Stav km

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Viko motoru - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Blatník přední levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Ozdobná lišta LP dveří spodní - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Dveře zadní levé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 C sloupek levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9

Bočnice zadní pravá - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Neodborná oprava.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: Neodborná oprava.



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Dveře přední pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka: + škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Práh pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Práh levý - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

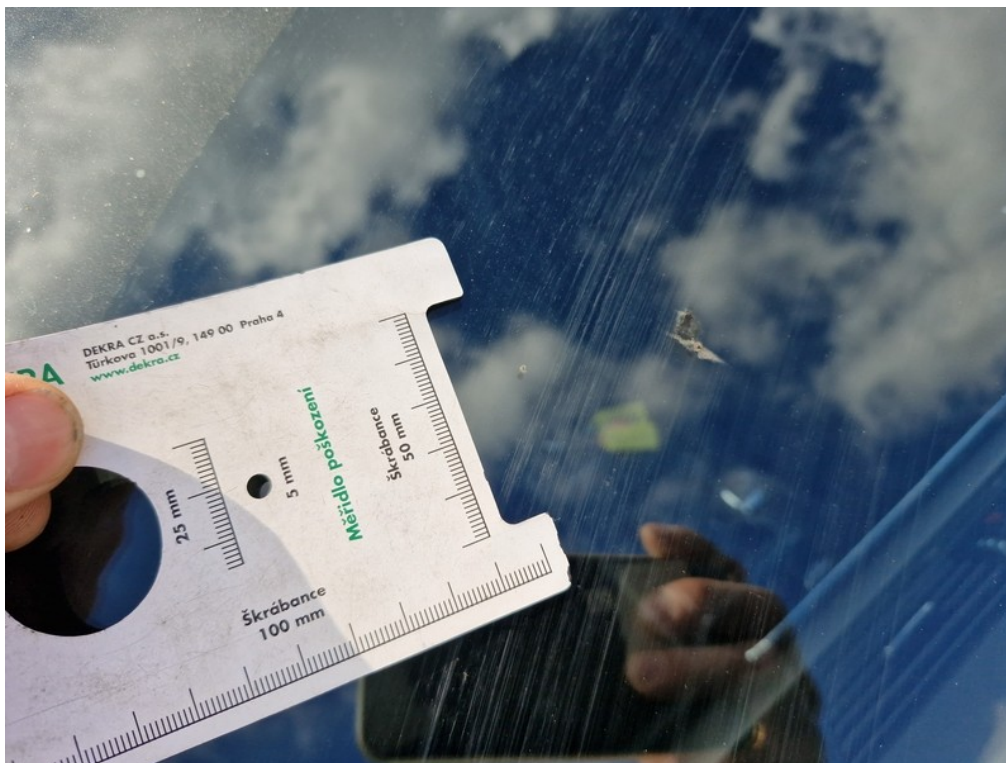

14 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



15 Disk PP kola - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



17 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 Volant - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



19 Přídavný koberec LP - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)


Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Těsnění víka zav. prostoru - Prasklina
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

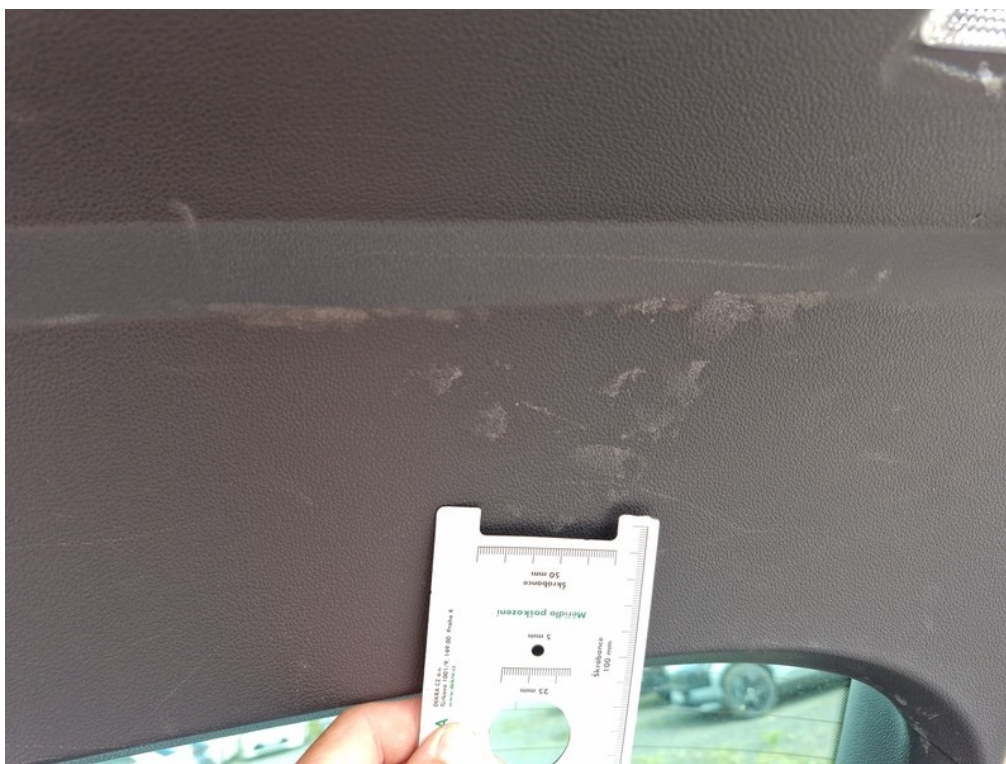

21 Výplň víka zav. prostoru - Škrábance
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Ostatní

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:



24 Doprohlídka v LC - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: Důvod druhé
prohlídky: Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



25 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka: