

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Darex



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BL510ZH	VIN:	TMBLK9NE3L0098185
Model vozidla:	Škoda Octavia Combi (5E5)(03.2017->)	Provedení:	Oct.Com.2.0TDI 184 Styl.4x4 AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	135	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Modrá - Uni
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2019-12-03	Platnost tech. kont. do:	2025-11-02
Platnost měření emisí do:	2025-11-02	Stav tachometru:	158462 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 395 µm; LP blatník 131 µm; LP dveře 128 µm; LZ dveře 131 µm; LZ bok 119 µm; Z víko 163 µm; PZ bok 123 µm; PZ dveře 137 µm; PP dveře 135 µm; PP blatník 129 µm; Střeška 139 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení, Airbag (9x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	225/45 R 17	Letní	6
Pneu PP	Continental	225/45 R 17	Letní	6
Pneu LZ	Continental	225/45 R 17	Letní	6
Pneu PZ	Continental	225/45 R 17	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-07-07

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Přední nárazník
2	Blatník přední pravý
3	Dveře přední pravé
4	Kryt P zpětného zrcátka
5	C sloupek pravý
6	Bočnice zadní pravá
7	Víko zavazadlového prostoru
8	Disk PZ kola
9	Zadní nárazník
10	Bočnice zadní levá
11	Disk LZ kola
12	C sloupek levý
13	Dveře zadní levé
14	Kryt L zpětného zrcátka
15	Dveře zadní levé
16	Práh levý
17	Práh levý

Interiér (vnitřní prostor)

18	Plastový kryt víka zav. prostoru
19	Potah sedáku zadního pravého sedadla
20	Těsnění LP dveří
21	Sedák sedadla spolujezdce
22	Interiér

Poškozený díl

Druh poškození

Deformace
Deformace
Deformace
Škrábance
Deformace
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Deformace
Škrábance
Deformace
Deformace
Deformace
Łak
Škrábance
Škrábance
Deformace
Škrábance
Otvor
Otvor
Střih
Znečištěno

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

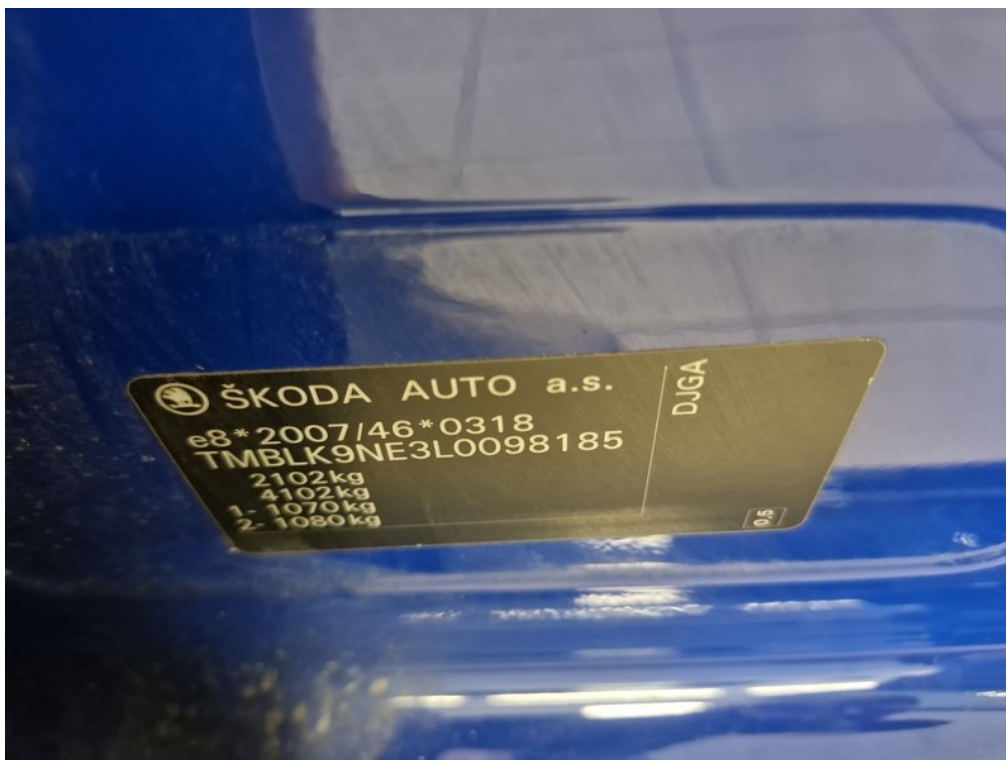


VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

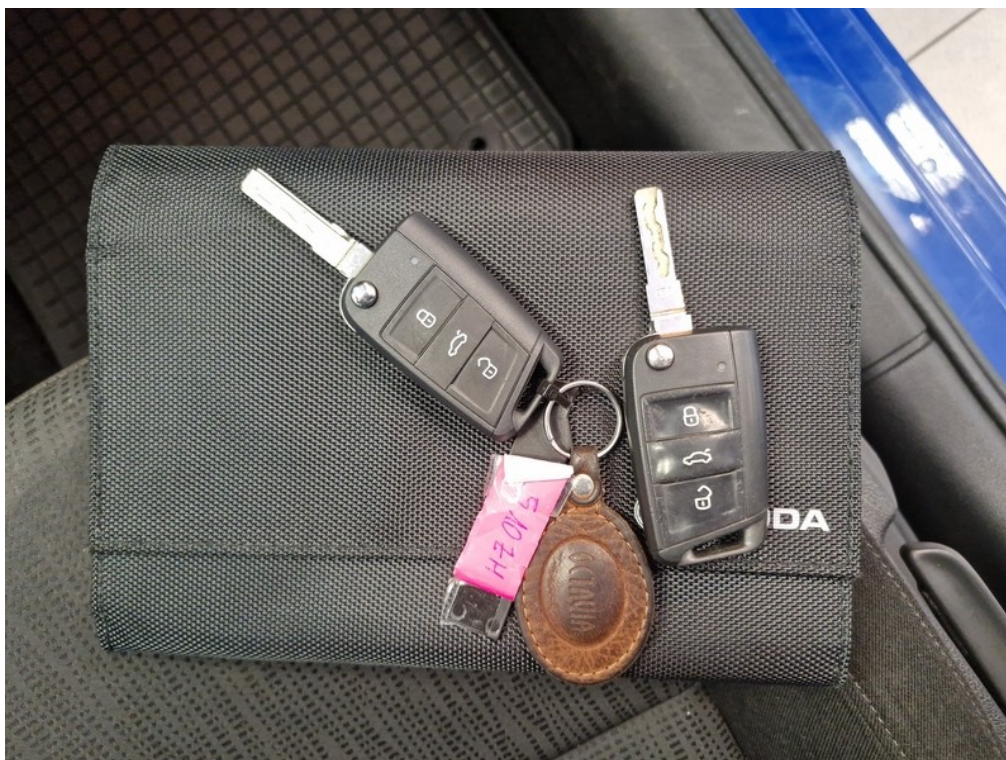

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Přední nárazník - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **1**



2 **Blatník přední pravý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

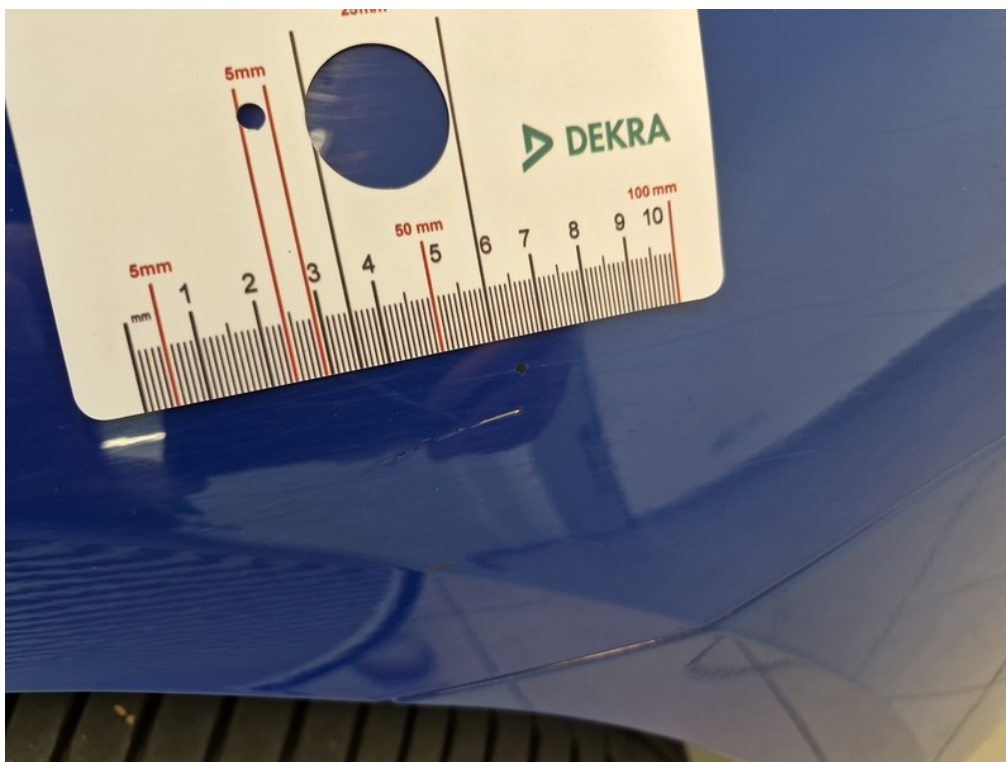

Viz popis k poškození č. 2



3 Dveře přední pravé - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4


Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

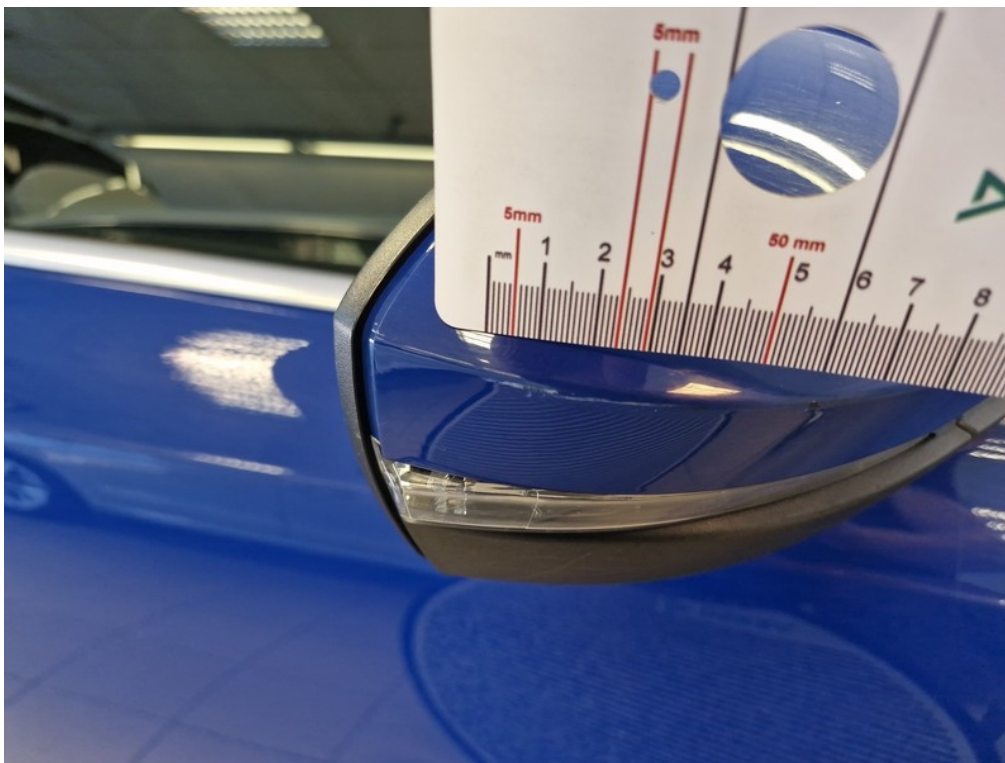

Viz popis k poškození č. 4



5 C sloupek pravý - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Bočnice zadní pravá - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Víko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

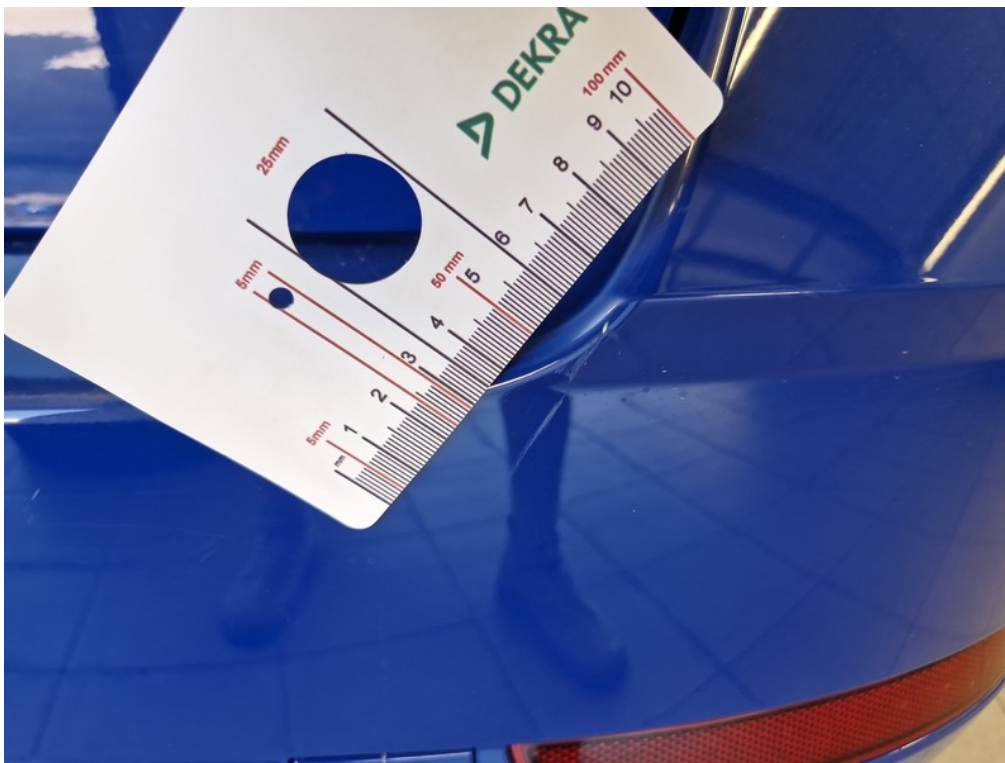

Viz popis k poškození č. 9



10 Bočnice zadní levá - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Disk LZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 C sloupek levý - Deformace

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Dveře zadní levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Kryt L zpětného zrcátka - Lak
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

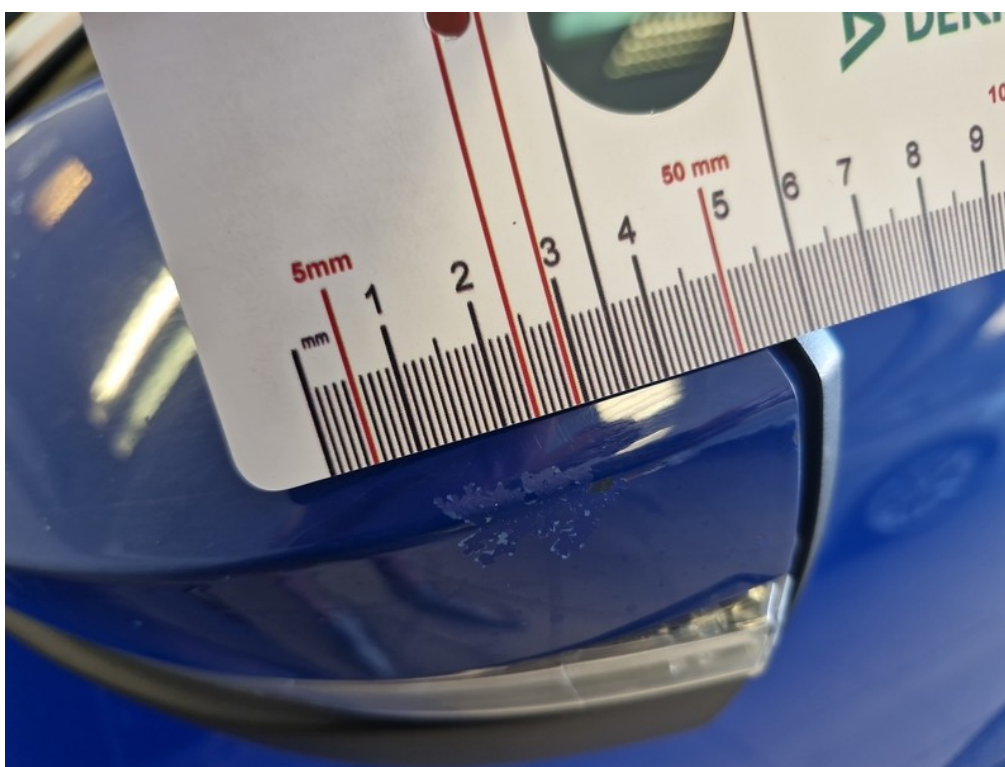

Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Dveře zadní levé - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

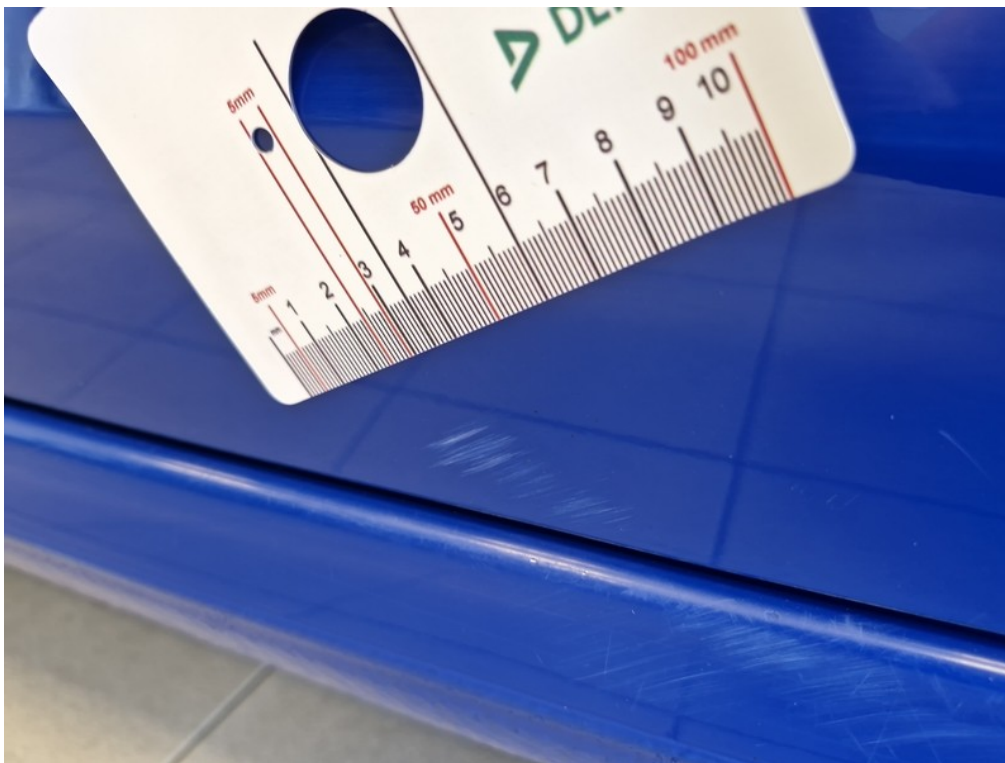

Viz popis k poškození č. 15



16 Práh levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Práh levý - Deformace
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

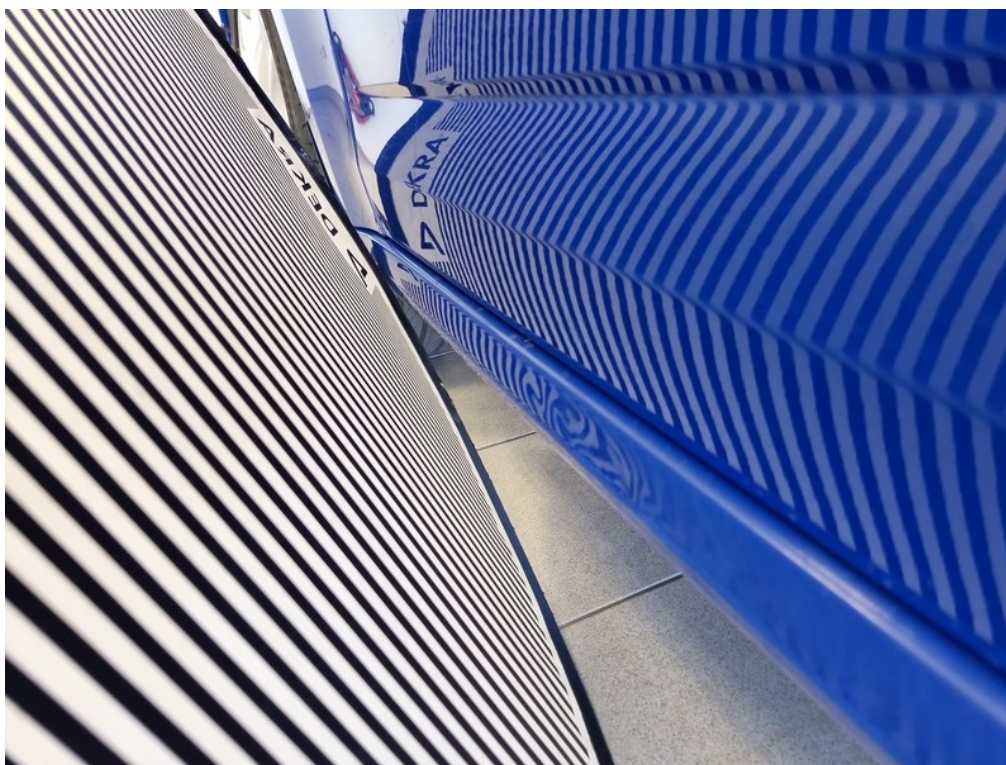

Viz popis k poškození č. 17




18 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 18

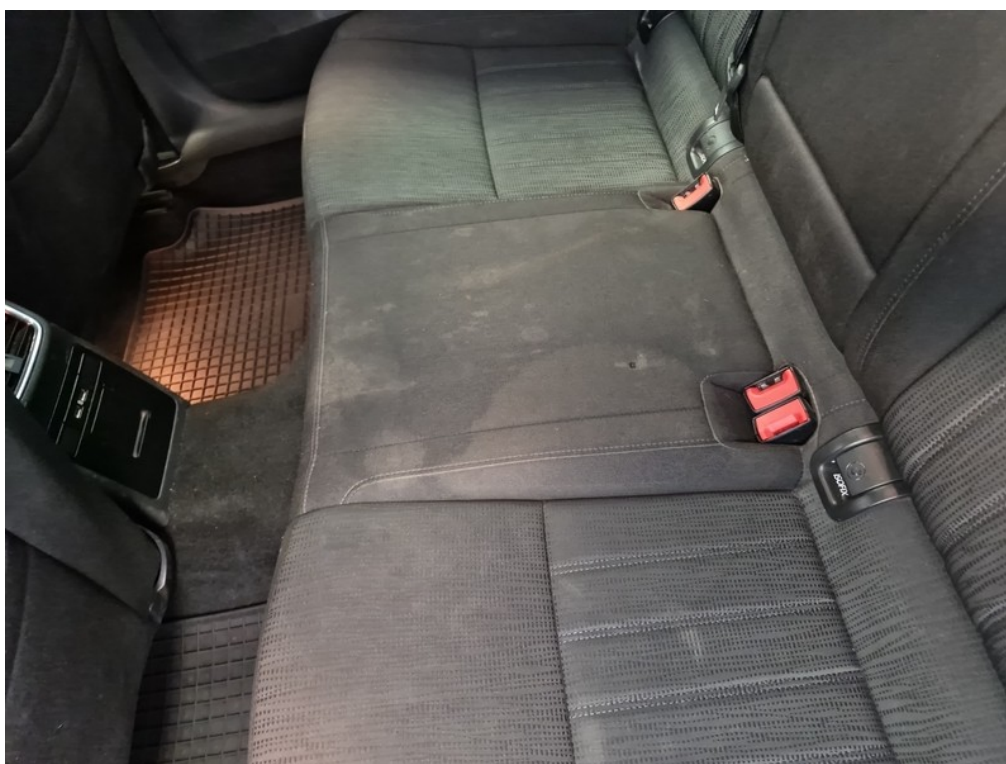

19 **Potah sedáku zadního pravého sedadla - Otvor**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

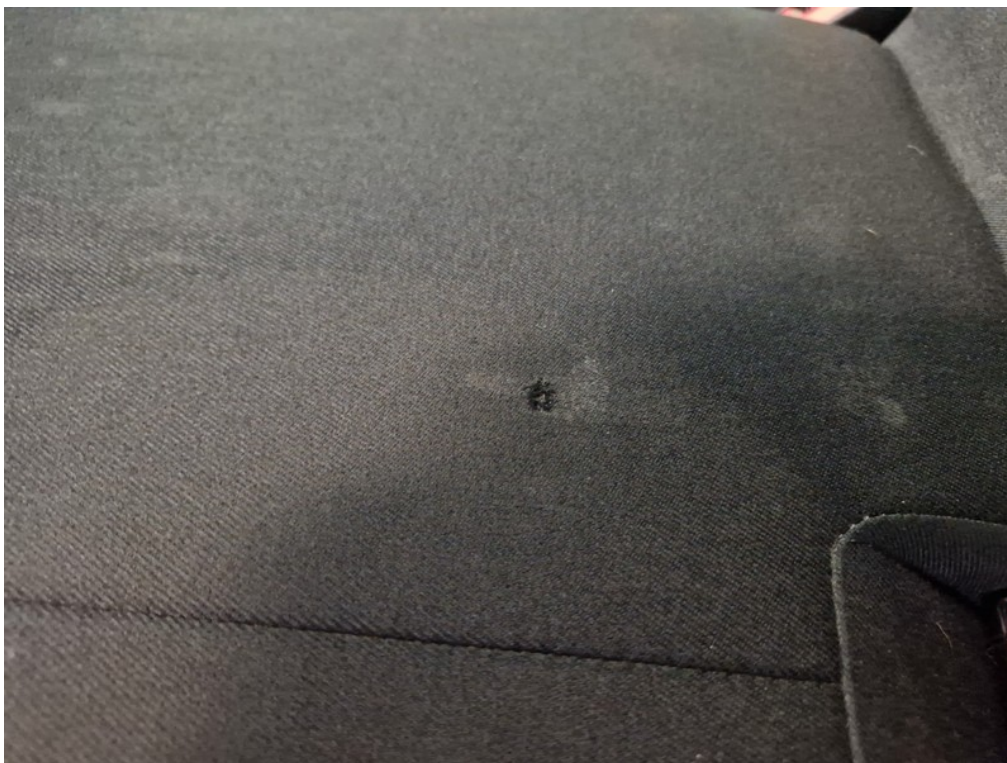

Viz popis k poškození č. 19



20 Těsnění LP dveří - Otvor
Umístění:


Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20

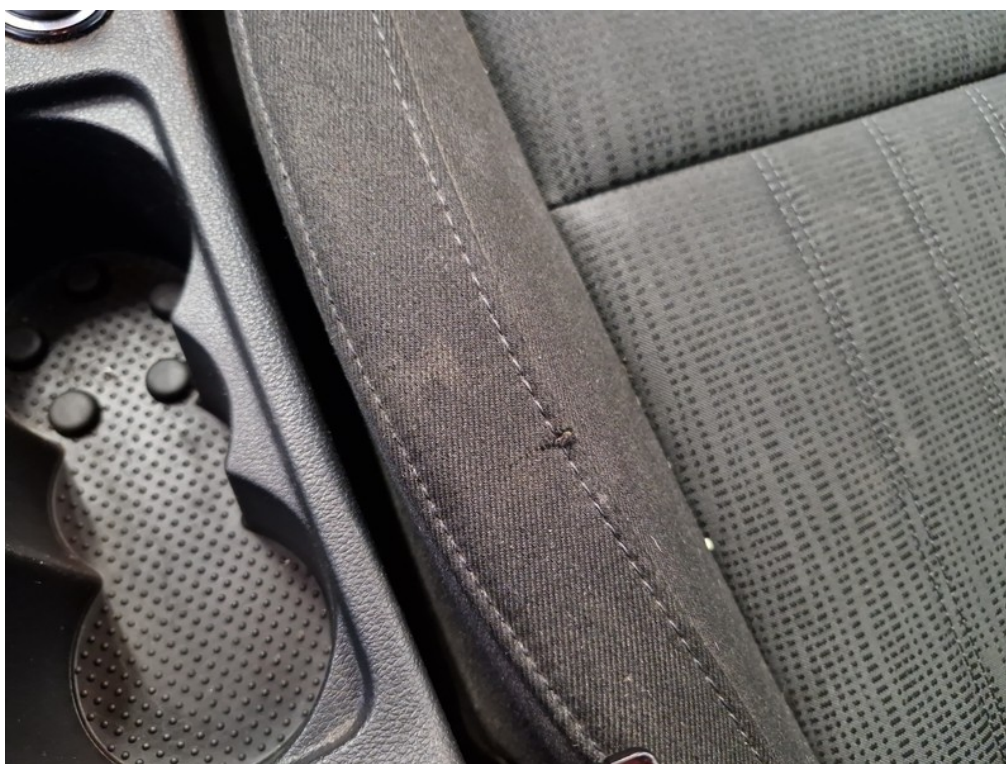

21 Sedák sedadla spolujezdce - Střih
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22