

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2BPC273 (chassisnr: U5YH5819AML095603)

Dit is een BTW auto



KIA CEED SPORTSWAGON 1.6 CRDI NAVI EDITION

Km-stand	206600 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1455 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	01-02-2022	Aantal cilinders	4	Wielbasis	265 cm
		Vermogen	100 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	119 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Airconditioning, Trekhaak, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, professioneel reinigen	Normale geur	: Nee, ruikt naar rook
Voorstoelen beschadigd	: Ja, vlek(ken)	Achterbank beschadigd	: Ja, vlek(ken)
Deurpanelen beschadigd	: Ja, bekrast	Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast
Voorruit	: Aandacht nodig, vervangen		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, deuk(en)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Hagelschade	: Ja	Steenslag	: Ja
Dorpels beschadigd	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Winter	Vredestein	205/55 R16
RV	2 mm	Winter	Vredestein	205/55 R16
LA	6 mm	Winter	Vredestein	205/55 R16
RA	6 mm	Winter	Vredestein	205/55 R16

Aantal wieloppen/LMV 4

Aantal beschadigd 3

Dealer onderhouden Ja

Proefrit gemaakt door inspecteur Nee

Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Scherf linksvoor

Omschrijving:

Krasje

Gegeven oplossing:

Bijwerken



Deel:

Portier linksvoor

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Portier linksachter

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten

**Deel:**

Scherp linksachter

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken

**Deel:**

Bumper voor

Omschrijving:

Deuk en krassen

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten

**Deel:**

Wieldop linksvoor

Omschrijving:

Geschaafd

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Sponningen lv

Omschrijving:

Gedeukt

Gegeven oplossing:

Spotrepair

**Deel:**

Sponningen la

Omschrijving:

Gedeukt

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken

**Deel:**

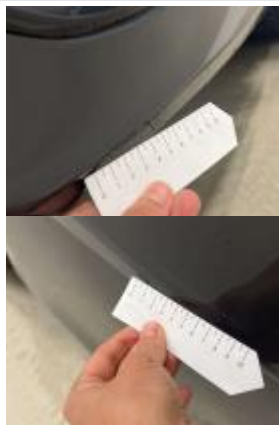
Bumper achter

Omschrijving:

Slecht hersteld

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten

**Deel:**

Bagageruimte

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Scherf rechtsachter

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken

**Deel:**

Dorpel rechts

Omschrijving:

Beschadiging met deuk

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten

**Deel:**

Portier rechtsachter

Omschrijving:

Deuk en krassen

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten

**Deel:**

Portier rechtsvoor

Omschrijving:

Deuken en krassen

Gegeven oplossing:

Herstellen en spuiten



Deel:

Wieldop rechtsachter

Omschrijving:

Geschaafd

Gegeven oplossing:

Vervangen

**Deel:**

Wieldop rechtsvoor

Omschrijving:

Geschaafd

Gegeven oplossing:

Vervangen

**Deel:**

Spionningen

Omschrijving:

Gedeukt

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken

**Deel:**

Voorruit

Omschrijving:

Barst

Gegeven oplossing:

Vervangen



Deel:

Dak

Omschrijving:

Hagelschade

Gegeven oplossing:

Herstellen

**Deel:**

Deurpanelen

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie

**Extra foto's**

Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto