



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	N-SI 334
Berichtsnummer :	0000000833867-DE968		
Referenznummer:	30920891		

Fahrzeugdaten

Kia XCeed (2019->) Vision Plug-in Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH5F1AGPL034084	Laufleistung abgelesen:	36792 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.09.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	02.04.2025 13:18 90425 Nürnberg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1580 ccm / 77 kW (105 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	09.2025 / 09.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	29521 / 19.01.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Nein	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Nexen	205/-R16/- 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Nexen	205/-R16/- 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Nexen	205/-R16/- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Nexen	205/-R16/- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Anzeigegeräte Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Unterschiedsspiegel heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsscheiben vorn 16"
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Diebstahl-Warnanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 59 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehälter
- Heckscheibe heizbar

<ul style="list-style-type: none"> • Heckscheibenwischer • Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW) • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn verstellbar • Laderaumboden variabel • Lenkrad heizbar • LM-Felgen 6,5x16 • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Nebelscheinwerfer • Radstand 2650 mm • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Sensor Scheibenbeschlagerkennung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Stoßfänger Wagenfarbe • Tagfahrlicht LED hinten • Türgriffe innen Chrom-Optik • USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung 	<ul style="list-style-type: none"> • Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • Kühlergrill Klavierlack • Lenkrad (Leder) • Lenkrad mit Multifunktion • Luftausströmer im Fond mitte • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Parkbremse elektrisch • Reifen 205/60 R16 ..H • Reifendruck-Kontrollsyste • Rücksitz klappbar 1/3-2/3 • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung
---	---

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden:

Nicht festgestellt

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	Sitzheizung:	In Ordnung	
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Service 01/2025 nicht durchgeführt. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden

Sonstiges		
Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1. Wartung	Fällig	Erneuern
2. Serviceintervall	Nicht In Ordnung	
überzogen - Wertminderung		
3. Motordämmmaterial	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel

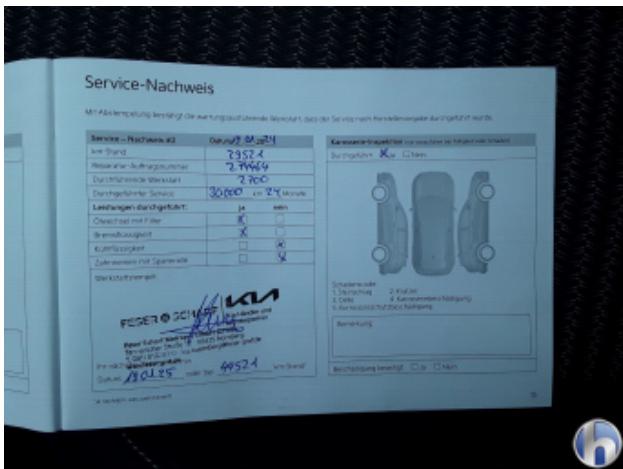

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



3. Motordämmmaterial
Beschädigt - Erneuern