


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VF3VFEHTM R7812560	Erstzulassung	23.04.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen	ESW-G 421	Laufleistung	17 708 km
Modell	EXPERT 2.0 BlueHDi 145 Standard				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	03.07.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6297305	Datum der Bewertung	12.08.2025
Datum Beauftragung	05.08.2025	Leasinggeber	Leasys Privat Leasing	Lagerplatz	Leasys Hubmotion Pfullendorf

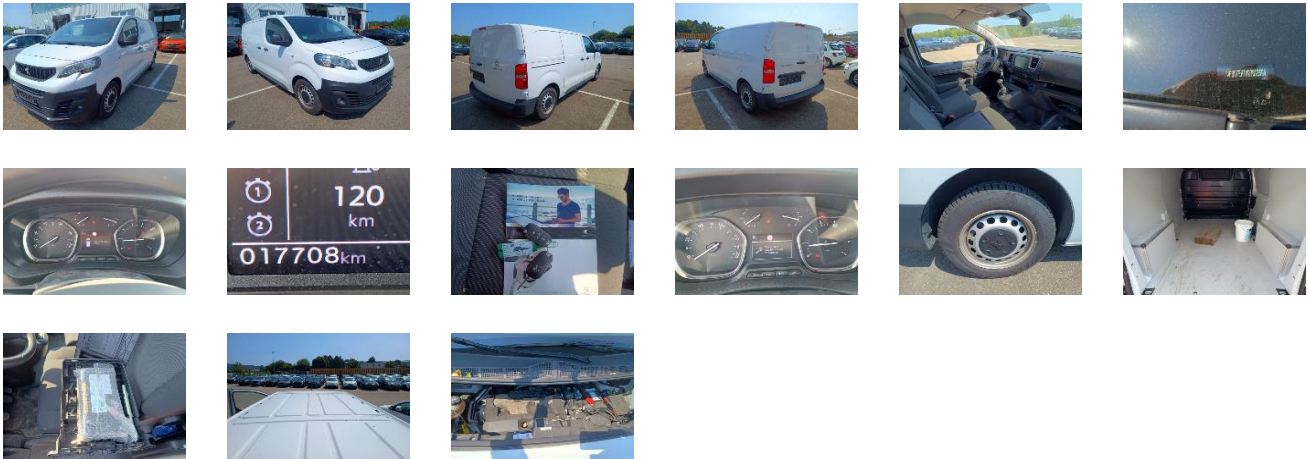

Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

Winter Kit

Kumho 215/65/16 Winterreifen 5.0 mm		Kumho 215/65/16 Winterreifen 5.0 mm	
Kumho 215/65/16 Winterreifen 6.0 mm		Kumho 215/65/16 Winterreifen 6.0 mm	

Schadendetails

1		Bauteil	Geräuschdämmung Motorraum	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	125,57€
		Position	-	Reparaturkosten	28,00€	Gesamtkosten	153,57€
		Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 30,71
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	122,86€

DEKRA Automotive Solutions

2		Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 30,00
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	150,00€	Nettokosten	120,00€
3		Bauteil	Türzierleiste	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	101,34€
		Position	Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Gesamtkosten	129,34€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	20,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 25,87
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	103,47€
4		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

Anmerkungen

Fahrzeug Verschmutzt

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	432,91€	Abwertung o. MwSt	-86,58€	Minderwert o. MwSt	346,33€
---------------------	---------	-------------------	---------	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	140,00€	0,40	56,00€	20,00 %	-11,20€	44,80€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	226,91€	20,00 %	-45,38€	181,53€
Pauschale	150,00€	20,00 %	-30,00€	120,00€