


DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails


Fahrgestell-Nr.	VR3USHNSS RJ581822	Erstzulassung	29.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen	EU-FA 1336	Laufleistung	38 329 km
Modell	2008 PureTech 130 EAT8 Allure				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	14.08.2025	Sachverständigen	6341553 ID-Nr.	Datum der Bewertung	02.09.2025
Datum Beauftragung	14.08.2025	Leasinggeber	Leasys FINN	Lagerplatz	Leasys AKB Zörbig

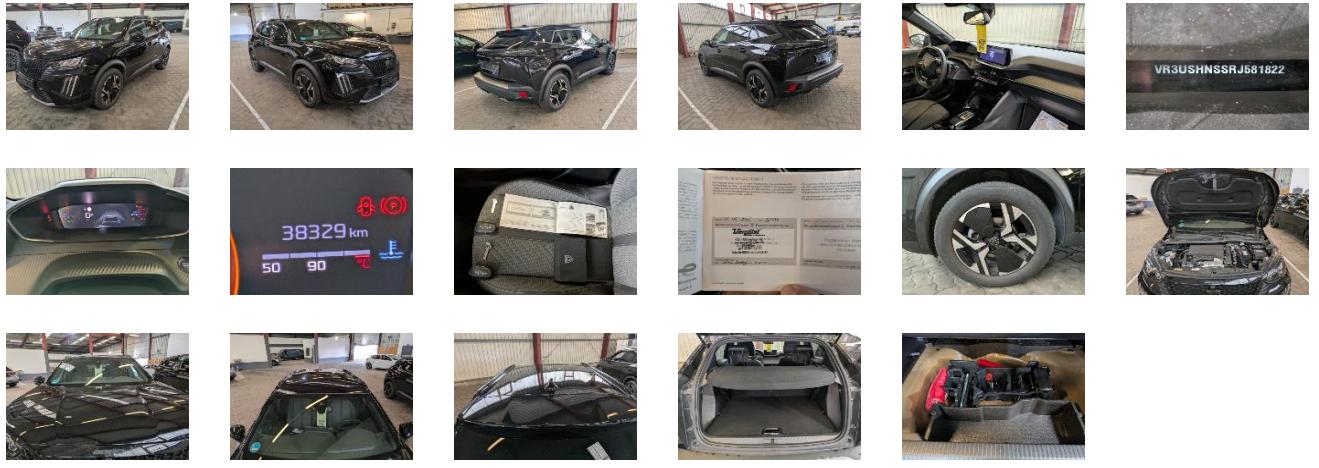

Fahrzeugausstattung



Lose Teile

Nothalfeikit Reserverad	✓
Kompressor Nothalfe	✓
Füllflasche Nothalfeikit	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✗
Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓


Reifen



Schadendetails

1		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		g		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Intensität		Pauschale	-	Nettokosten	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

DEKRA Automotive Solutions

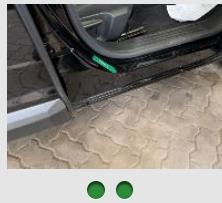2		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
3		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
4		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
5		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
6		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	50,00€	Nettokosten	50,00€
7		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinter Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	50,00€
8		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
8		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
		Bauteil	Kotflügel	Reparaturzeit	2,40	Teilekosten	-
8		Position	Hinter Links	Reparaturkosten	168,00€	Gesamtkosten	312,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,60	Abwertung in %	-
8		Intensität	-	Lackierungskosten	144,00€	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Reparieren	Pauschale	-	Nettokosten	312,00€

DEKRA Automotive Solutions


9

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	90,00€
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,00	Abwertung in %	-
g	-	Lackierungskosten	90,00€	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	90,00€
Reparatur	Lackierung				
methode					

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	502,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	502,00€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	2,40	168,00€	-	-	168,00€
Lackierung	90,00€	1,60	144,00€	-	-	144,00€
Zusatzarbeiten- Lackvorbereitung	90,00€	1,00	90,00€	-	-	90,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	0,00€	-	-	0,00€
Pauschale	100,00€	-	-	100,00€