

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

		Auftraggeber Felix Tempel		Telefonnummer	
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland			E-Mail	
Straße Friedrich-Lutzmann-Ring 1		Plz 65428	Ort Rüsselsheim	Tel.(Privat) Dortmund	
Baumuster Gegengeschäft			Auftrag.-Nr Gg. / GF NR		Kundenkonto
Umsatzsteuer ja		§25a nein	Steuernummer		

Fahrzeugdaten	Hersteller Opel	Typ Astra L Lim. 5-trg. GS	Modell 1.2 Turbo EU6e, GS (EURO 6e), 202..			
VIN VXKFPHNSLR1001205		Aufbau Lim. Schrägheck	Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 1889/AET	
Kennzeichen OHNE	Erstzulassung 24.01.2024	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 96 kW	Anzahl Zylinder 3	HV-Batterie (kWh) 0
Gesamtfahrt. lt. Halter 32.113 km	Gesamtfahrt. lt. Km-Zähler 32.113 km	max. km-Stand bei Übergabe 37.000 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 12/24	Letzter KD (km) 21.046 km
Farbe Schwarz	Lackierung Uni normal		Reimport nein	nächster KD in Tagen k. A.	nächster KD (km) k. A.	
Scheckheft vollständig	Scheckheft Bemerkung					
Polster Teilleder	Polsterfarbe Schwarz	Getriebe Getriebe 6-Gang	Schadstoffk. Euro6			
Ehemalige Nutzung Mietwagen	Eigentum des Kunden ja					
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: k.A.			

Ausstattung	Serienausstattung:					
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung			
	Anti-Blockier-System (ABS)	Audiosystem Multimedia	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, el..			
	Außenspiegel schwarz lackiert	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dach Diamant-Schwarz			
	Design-Paket: high gloss Exterieur	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)			
	Ergonomiesitz vorn links	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-..	Fahrassistenz-System: Berganfahrt-Assistent (..			
	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistant	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz			
	Feststellbremse elektrisch	Getriebe 6-Gang	Heckleuchten LED			
	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Kamerasystem 360°			
	Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System			
	Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder)	Leuchtwiedererregung automatisch			
	LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach			
	Motor 1,2 Ltr. - 96 kW	Nebelscheinwerfer LED	Otto-Partikelfilter (OPF)			
	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsyste	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e			
	Scheinwerfer LED Eco	Schließ-/Startsystem Keyless Open	Seitenairbag vorn			
	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole			
	Tagfahrlicht LED	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt ..	Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 25.06.2025 - Gültig bis 37000 km					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):					
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €	
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja					

Auftraggeber: Felix Tempel, KFZ-ID:96831
KFZ angelegt: 11.06.2025 - 10:34:57
Bewertung: Felix Tempel 11.06.2025 - 12:09:58
Kalkulation: nicht zutreffend
Nachbewertung: nicht zutreffend
Seite 1/4

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Optischer Zustand			
		C-Säule links - zerkratzt - smart Repair	150,00 €
		Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - ALU-Fe..	139,00 €
		Kotflügel vorne links - zerkratzt - smart Repair	150,00 €
		Motorhaube - zerkratzt - Lackieren	767,25 €
		Stoßfänger hinten - zerkratzt - Lackieren	616,05 €
		Tür hinten links - zerkratzt - smart Repair	150,00 €
		Tür hinten rechts - leicht deformiert - instandsetzen und..	551,25 €
		Tür vorne links - zerkratzt - Lackieren	596,25 €
		Windschutzscheibe - gerissen - erneuern	870,51 €
		Zwischensumme	3.990,31 €

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand											
Inspektion - Haupt- und Abgasuntersuchung fällig - durchführen											135,00 €
Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Reifen Vo re verschlissen - erneuern											195,00 €
Zwischensumme											330,00 €
Bemerkung zum technischen Zustand:											
Eine Aussage über den Motorlauf, Motorgeräusche, Getriebefunktion, Getriebegeräusche sowie Fahrgeräusche in den einzelnen Betriebs- sowie Lastzuständen kann nicht getroffen werden und wird somit ausgeschlossen.											
Eine Funktionsprüfung der einzelnen elektronischen Bauteile sowie Bedienelemente erfolgten lediglich in Form von einer AN/AUS Prüfung. Eine Aussage über die konkrete und korrekte Funktion bei unterschiedlichen Betriebszuständen kann nicht getroffen werden.											
Die Aussage bezogen auf „Chiptuning und Aggregate Tausch“ basiert auf einer optischen Prüfung und kann mittels technischer Prüfung zu einem anderen Ergebnis führen.											
Die in der Bewertung getroffenen Angaben erfolgten anhand der vom Kunden/ Halter bzw. Autohaus/Verkäufer vorgelegten Unterlagen und Informationen.											
Zur Beschreibung der Ausstattung des Fahrzeuges wurde u. a. auf die von Fremdanbietern gelieferten Datensätze zurückgegriffen. Die Besichtigung erfolgte ohne Hubmittel, Folgekosten möglich.											
Fahrzeug verunreinigt und nass											

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	225/45 R17 94W	4,00 mm (Falken)	4,00 mm (Falken)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	225/45 R17 94W	6,00 mm (Falken)	6,00 mm (Falken)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	k. A.		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
Bemerkung			Ausstattung ER	Reifendichtmittel

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: OHNE

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers					
Der Fahrzeugeigentümer bestätigt hiermit, dass				Herrinnahmepreis	
<ul style="list-style-type: none">- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt- das Gebrauchtfahrzeug sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,- keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,- der INZAHLUNGNAHMEPREIS neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.				0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) 0,00 € Brutto	
Der Fahrzeughalter versichert, dass das Fahrzeug nach seinem Wissen					
<ul style="list-style-type: none">- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.					
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 32.113 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Lim. 5-trg. GS

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VXKFPNNSLR1001205

Kilometerstand: 32.113 km

Erstzulassung: 24.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe









Schadensbilder

Hersteller / Typ: Opel Astra L Lim. 5-trg. GS

Auftr.-Nr: nicht vorhanden

VIN: VXKFPNHSR1001205

Kilometerstand: 32.113 km

Erstzulassung: 24.01.2024

Anzahl Halter lt. Kunde: 1


Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Reifen Vo re verschlissen - erneuern



Reifen (Ganzjahres-Radsatz) - Vorderachse rechts - Reifen Vo re verschlissen - erneuern

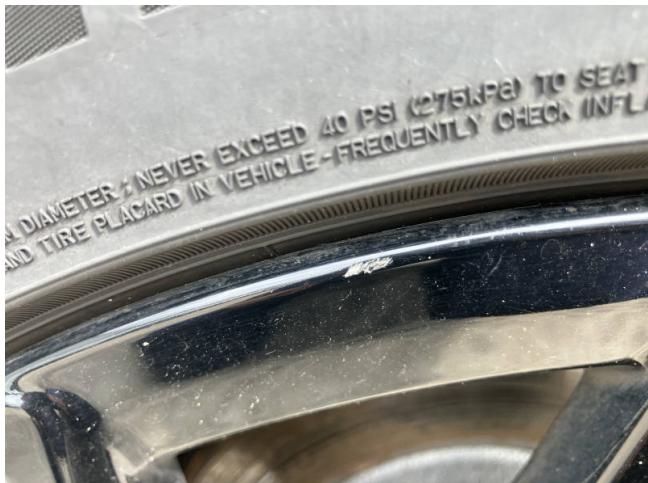

Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - ALU-Felge hi li verkratzt - SR



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - ALU-Felge hi li verkratzt - SR



Motorhaube - zerkratzt - Lackieren



Motorhaube - zerkratzt - Lackieren



Motorhaube - zerkratzt - Lackieren



Motorhaube - zerkratzt - Lackieren



Kotflügel vorne links - zerkratzt - smart Repair



Kotflügel vorne links - zerkratzt - smart Repair



Kotflügel vorne links - zerkratzt - smart Repair



Tür vorne links - zerkratzt - Lackieren



Tür vorne links - zerkratzt - Lackieren



Tür hinten links - zerkratzt - smart Repair



Tür hinten links - zerkratzt - smart Repair



Tür hinten links - zerkratzt - smart Repair



C-Säule links - zerkratzt - smart Repair



C-Säule links - zerkratzt - smart Repair



Stoßfänger hinten - zerkratzt - Lackieren



Stoßfänger hinten - zerkratzt - Lackieren



Stoßfänger hinten - zerkratzt - Lackieren



Tür hinten rechts - leicht deformiert - instandsetzen und lackieren



Tür hinten rechts - leicht deformiert - instandsetzen und lackieren



Tür hinten rechts - leicht deformiert - instandsetzen und lackieren



Windschutzscheibe - gerissen - erneuern