

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 BratislavaARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Autopolis



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT327HF	VIN:	VXKUBYHTKN4302778
Model vozidla:	Opel Corsa F (2019)	Provedení:	Corsa 1.5D 102 Edition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1499
Maximální výkon (kW):	75	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Bílá - Uni
Převodovka:	Manuální	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2022-11-22	Platnost tech. kont. do:	2026-11-22
Platnost měření emisí do:	2026-11-22	Stav tachometru:	52461 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	35163
Datum poslední prohlídky vozidla:	2024-10-25	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 83 µm; LP blatník 71 µm; LP dveře 75 µm; LZ dveře 83 µm; LZ bok 82 µm; Z víko 65 µm; PZ bok 80 µm; PZ dveře 73 µm; PP dveře 83 µm; PP blatník 84 µm; Střecha 80 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (2x), Klimatizace manuální, Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Hands free), Centrální zamykání, Imobilizér, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	195/55 R16	Letní	4
Pneu PP	Continental	195/55 R16	Letní	4
Pneu LZ	Continental	195/55 R16	Letní	5
Pneu PZ	Continental	195/55 R16	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

POZNÁMKA

Vozidlo odovzdané na obhlídku bolo zapršané/mokrý po umytí. Z uvedeného dôvodu nemuseli byť počas obhlídky identifikované všetky poškodenia nachádzajúce sa na vozidle.

Datum ukončení: 2025-07-08

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

Poškozený díl

Druh poškození

1	Čelní sklo	Neodborná oprava
2	Přední nárazník	Škrábance
3	A sloupek pravý	Škrábance
4	Dveře zadní pravé	Deformace
5	Zadní nárazník	Škrábance
6	C sloupek levý	Škrábance
7	Dveře zadní levé	Deformace
8	Střecha	Deformace

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

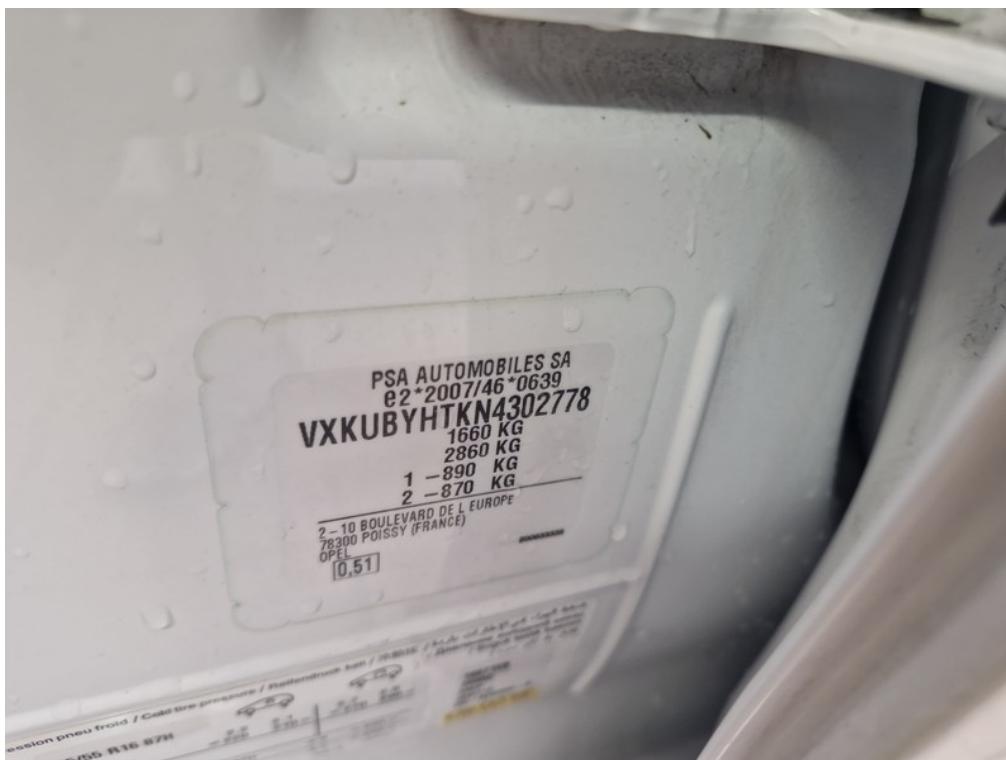


VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

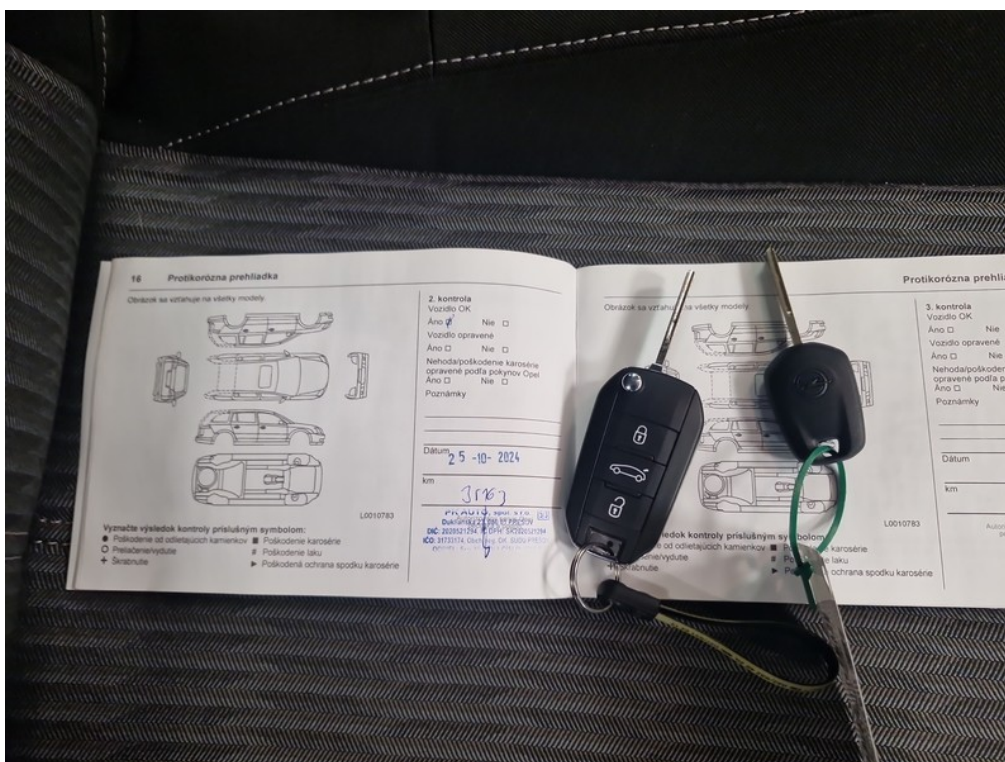

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Neodborná oprava
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

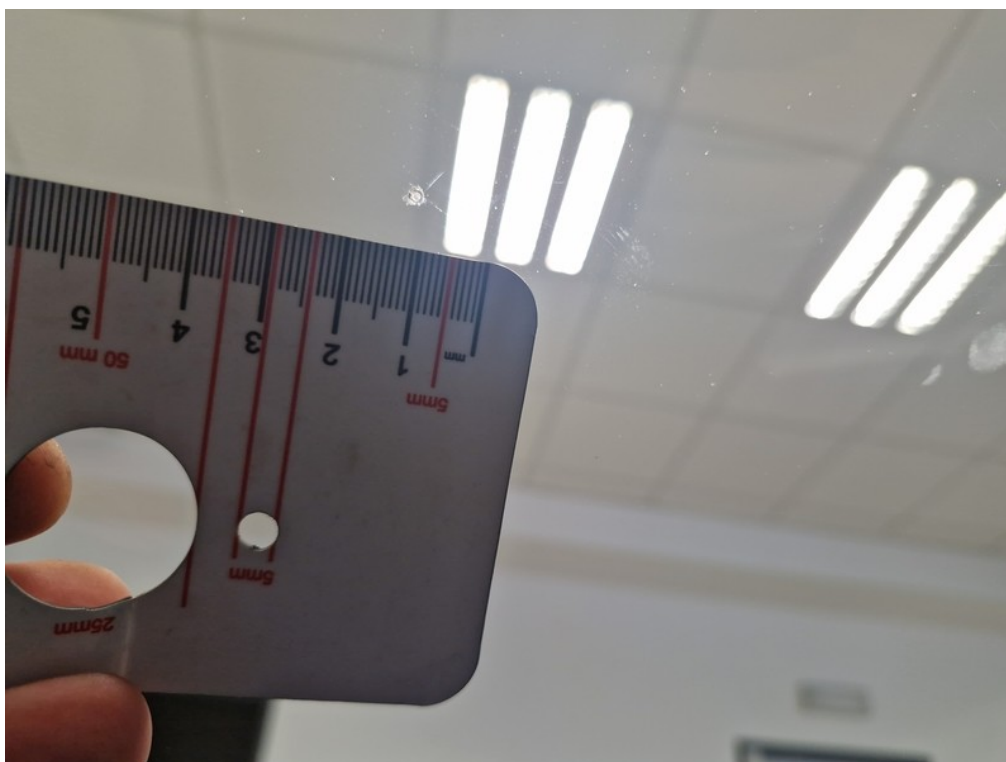

Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

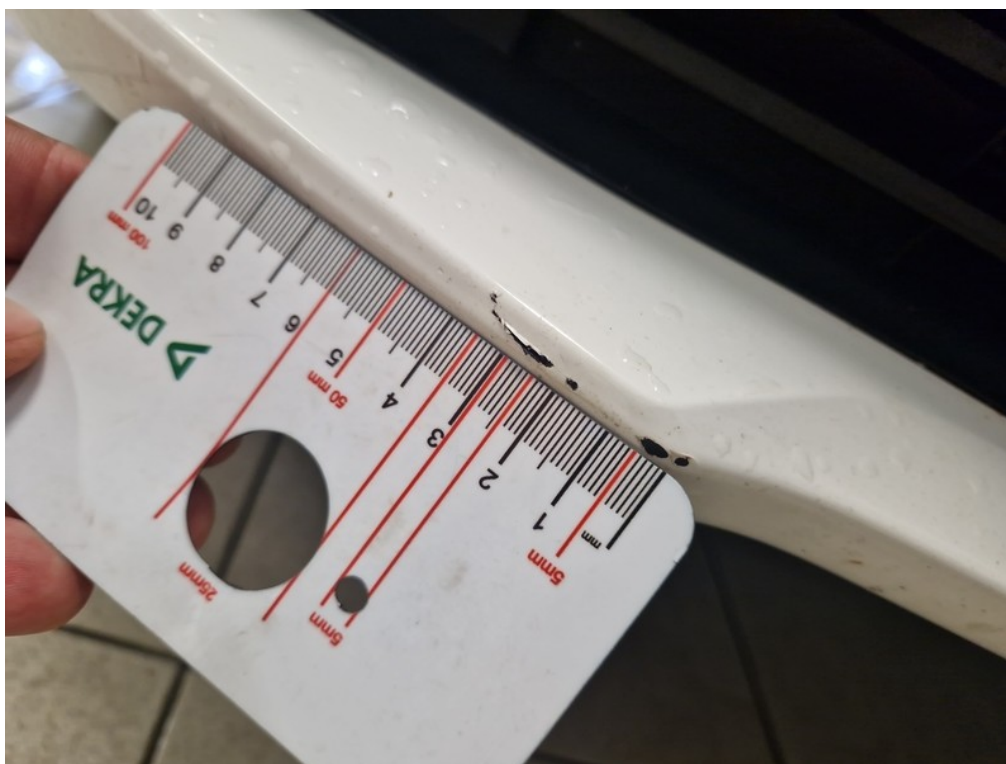

Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 A sloupek pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 Dveře zadní pravé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Zadní nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 C sloupek levý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 Dveře zadní levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

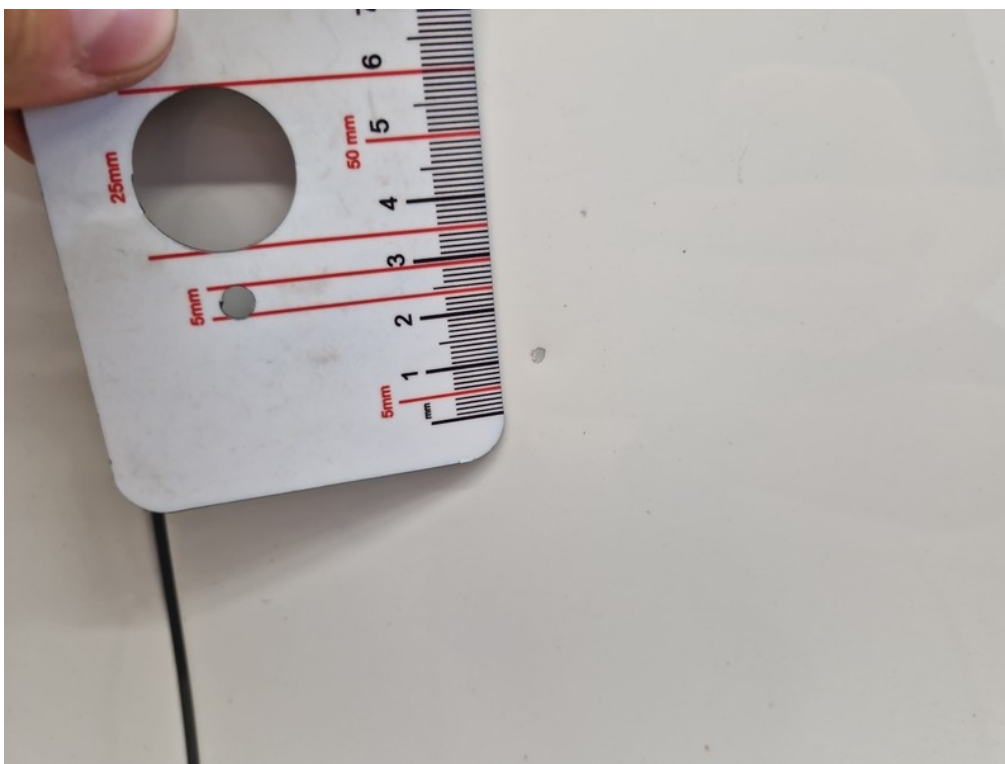

Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Střecha - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8