

DEKRA Automobil GmbH
Herrlinger Str. 72, 89081 Ulm

ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Ulm
Herrlinger Str. 72
89081 Ulm
Telefon 0731 / 9372-0
Fax 0731 / 9372-72
E-Mail ulm.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Marcus Diebel
Tel. direkt 0731 9372-0
Tel. mobil 01511 8278824

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

WI N7171E

FIN

VXKUHZKXZP4173079

Vorgang

Kunden-Nr. 0210001803
Auftraggeber ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH, Philippstr. 3, 44803 Bochum
Ihr Auftrag vom 16.07.2025, durch Herrn Jenke.
Besichtigung 25.07.2025, 09:00 Uhr, durch Herrn Marcus Diebel bei Autokontor Bayern GmbH,
Lehmgrube 1, 89290 Buch, im Beisein von Herr Sippel.
Bewertet auf 25.07.2025
Betreift Leasingrückläufer AH Leasy Miete
Rücknahme Sippel David
Vertragsnummer 1030759

Zusammenfassung

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Reparaturkosten gesamt | mit MwSt. ohne MwSt. | -949,00 EUR -797,48 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten | mit MwSt. ohne MwSt. | -853,00 EUR -716,81 EUR |

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 75 µm bis 115 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeug zum Besichtigungszeitpunkt nass und verschmutzt. Die Besichtigung war hierdurch eingeschränkt. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| Erstzulassung | 25.08.2023 | Fahrzeugart | PKW |
| Hersteller | OPEL | Marke | OPEL |
| Typ / Verkaufsbez. | Corsa-e GS | Aufbauart | Limousine |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | VXKUHZKXZP4173079 | HSN / TSN | 1889 / ABX |
| Schlüssel-Nr. | 10016920 | Km-Stand abgelesen | 5127 |
| Nächste HU §29 StVZO | 05 / 2026 | Energiequelle / Kraftstoff | Elektro |
| Zylinderanzahl | / | Leistung (kW) | 57 |
| Schadstoffklasse: | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz | | |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe | TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 195 / 55 R 16 91 H | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A / O | 7 mm |
| rechts | 195 / 55 R 16 91 H | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A / O | 7 mm |
| 2 links | 195 / 55 R 16 91 H | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A / O | 7 mm |
| rechts | 195 / 55 R 16 91 H | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A / O | 7 mm |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.03.2029 | | | |

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Aluminium-Sportpedale, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Bremsystem: Regenerativ, Dachhimmel, Schwarz, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fahrmodi: 3 einstellbare, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (5), LED Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer,

Lackierung: Dach in Kontrastfarbe Schwarz, Lackierung: Uni, Ladekabel: Mode-2-Ladekabel, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lithium-Ionen-Batterie, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger, Parkbremse, elektrisch, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Pollenfilter, Polster: Stoff, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 5-Speichen in Silber/Schwarz, Schlüsselloses Startsystem Keyless Start, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, voreklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurhalte-Assistent, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungslichtausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App, mit Corsa-Electric spezifischen Funktionen


Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|------|-------------------------------------|
| | Lackierung: Metallic |
| i301 | Lenkrad: Lederlenkrad beheizt |
| JB04 | Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn |
| X- | Onboard-Charger |
| WY24 | Park & Go Plus |
| | Reifen: Allwetterreifen 195/55 R 16 |
| MI19 | Räder: Allwetterreifen 195/55 R16 |
| NA01 | Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer |

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:
letzte Wartung: vollständig
am 12.02.2025 bei Kilometerstand 2.538

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

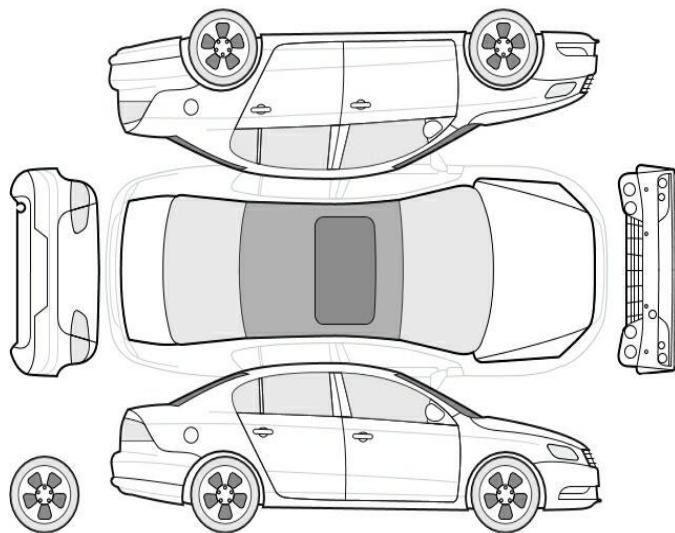

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg | Rep.Kost brutto | Anrechnung brutto | Minderwert in EUR brutto | netto |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------|
| 1. LM-Felge vorn links Kratzer, Minderwert, 2. Stoßfänger hinten Kratzer, smart repair (Bild 12) | 150 | 100 | -150 | -126,05 |
| 3. Dach Lackierung, Umweltschaden, | 119 | 100 | -119 | -100,00 |

| | | | | |
|--|------------|-----|-------------|----------------|
| lackieren mit Lackaufbau | 480 | 80 | -384 | -322,69 |
| 4. Lackvorbereitung | 200 | 100 | -200 | -168,07 |
| Rep.Kosten insgesamt / Minderwert | 949 | | -853 | -716,81 |

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

LM-Felge vorn rechts Kratzer, (Bild 10)
Frontpartie Steinschlag,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Marcus Diebel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert

| | | |
|------------|-------------------------|---|
| 25.07.2025 | Sippel |  |
| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |

DEKRA Sachverständiger

| | | |
|------------|-------------------------|---|
| 25.07.2025 | Diebel |  |
| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |

Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses

| | | |
|-------|-------------------------|--------------|
| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |
| | | |



Bild 1 : Diagonal von vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Datenträger NAVI



Bild 7 : Vorne rechts



Bild 8 : Hinten links

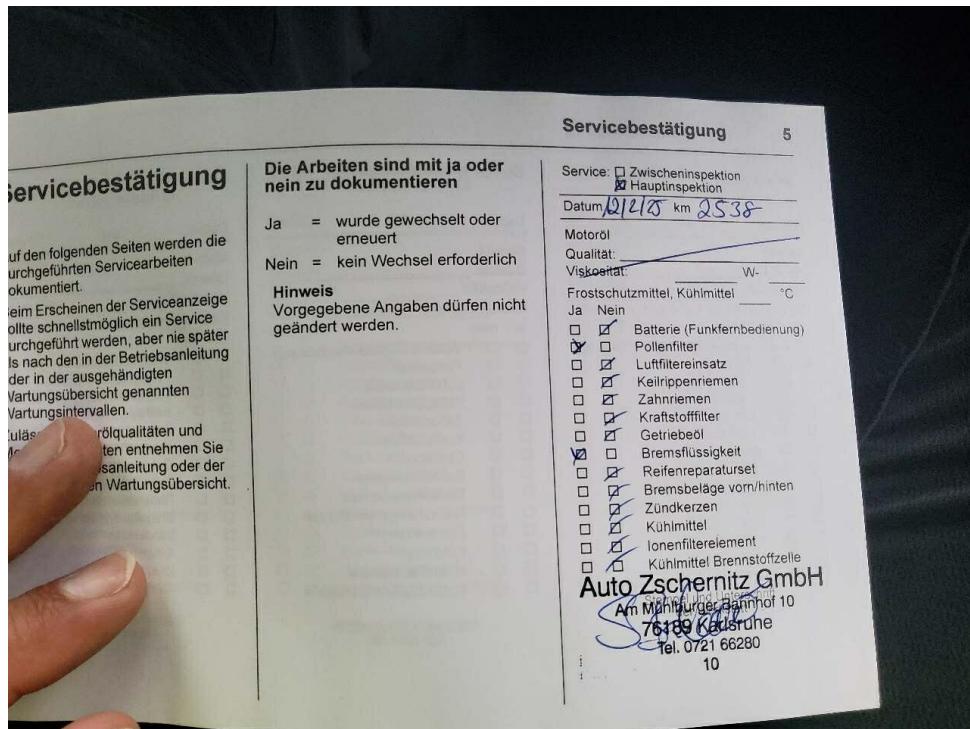


Bild 9 : Wartungsnachweis



Bild 10 : LM-Felge vorn rechts Kratzer



Bild 11 : LM-Felge vorn links Kratzer, Minderwert



Bild 12 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 13 : Dach Harzanhaltungen



Bild 14 : Dach Harzanhaltungen

ASS Athletic Sport
Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

FIN **VXKUHZKXZP4173079**
km-St. 5127
Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AB Schräghecklimousine
Herst. 1889 PSA Automobiles (F)
Typ ABX U
Var. 00043 H
Vers. ZKXZ-X0J000
zGM 1920 kg
EZ 25.08.2023
Kunden-Nr. 0210001803

Kennzeichen WI N7171E

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B078316001144 0 vom
28.07.2025
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Keine Ausstattungsliste vorgelegt
- Windschutzscheibe beschädigt? Keine Beschädigung vorhanden
- nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Es sind keine Vorschäden bekannt

Ihr Sachverständiger
Marcus Diebel