

DEKRA Automobil GmbH
Porschestra. 10, 44809 Bochum



ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bochum (Automobil)
Porschestra. 10
44809 Bochum
Telefon 0234 / 50716-0
Fax 0234 / 50716-20
E-Mail bochum.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Enrico Muratore
Tel. direkt 0231 9954-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

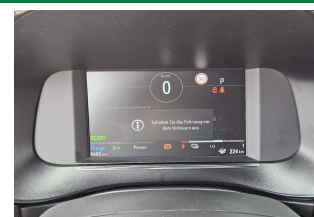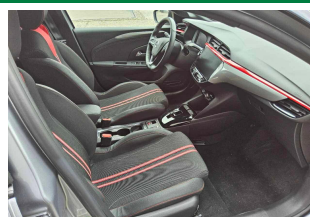

Kennzeichen

WI N6953E

FIN

VXKUHZKXZP4197561

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf
Betrifft

0210001803
ASS Athletic Sport Sponsoring GmbH, Philippstr. 3, 44803 Bochum
09.05.2025, per Mail durch Herrn Jenke.
20.05.2025, 14:00 Uhr, durch Herrn Enrico Muratore bei Autokontor Bayern GmbH,
Dammstr. 25, 44145 Dortmund, im Beisein von Herr Hoffmann.
20.05.2025
Leasingrückläufer AH LEASYS MIETE
Rücknahme HOFFMANN MARKUS
Vertragsnummer 1024458

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-868,00 EUR
	ohne MwSt.	-729,41 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-734,00 EUR
	ohne MwSt.	-616,81 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-136,00 EUR
	ohne MwSt.	-114,29 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Dachfarbe abweichend.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.08.2023	Letzte Zulassung	25.08.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa-e GS
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUHZKXZP4197561
HSN / TSN	1889 / ABX	Schlüssel-Nr.	10016920
Km-Stand abgelesen	9405	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	57	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Getriebe	Stufenlos /	Felgen	Elektrofz
Farbe	TYPE HABILLAGE	Polster	Leichtmetall
	EXTERIEUR METALLISEE		Teilleder
	VERNIS		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 V Freitext	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V Freitext	Kumho / Solus 4S HA32	A / S	6 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 V Freitext	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V Freitext	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Aluminium-Sportpedale, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Bremssystem: Regenerativ, Dachhimmel, Schwarz, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fahrmodi: 3 einstellbare, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (5), LED Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Dach in Kontrastfarbe Schwarz, Lackierung: Uni, Ladekabel: Mode-2-Ladekabel, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lithium-Ionen-Batterie, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger, Parkbremse, elektrisch, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Pollenfilter, Polster: Stoff, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 5-Speichen in Silber/Schwarz, Schlüsselloses Startsystem Keyless Start, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurhalte-Assistent, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App, mit Corsa-Electric spezifischen Funktionen

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
i301	Lenkrad: Lederlenkrad beheizt
JB04	Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn
ZJ21	Navigationssystem: Multimedia Navi Pro mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay
X-	Onboard-Charger
WY24	Park & Go Plus
ZHQV	Räder: Leichtmetallräder 7 J x 17 im 5-Speichen in Schwarz/Silber
YD07	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Open & Start
NA01	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

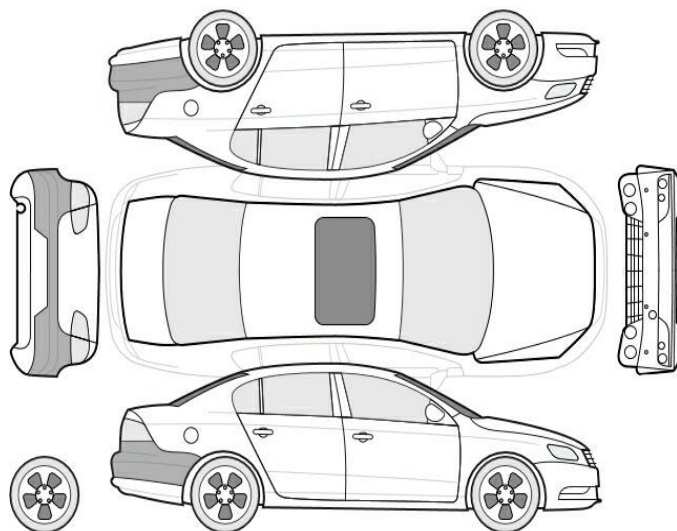

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, (Bild 10, 11)	0	100	0	
2. Felge vorne rechts verschrammt (glanzgedreht), erneuern (Bild 12)	328	80	-262	-220,17
3. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9)	340	80	-272	-228,57
4. Lackvorbereitung	200	100	-200	-168,07
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	868		-734	-616,81

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
vorne rechts	6 mm	AS	-136,00	-114,29
Legende		A/ Ganzjahres /O Original /S Schaden	-136,00	-114,29

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Enrico Muratore

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
20.05.2025	Markus Hoffmann	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift



Bild 1 : Diagonal von vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts

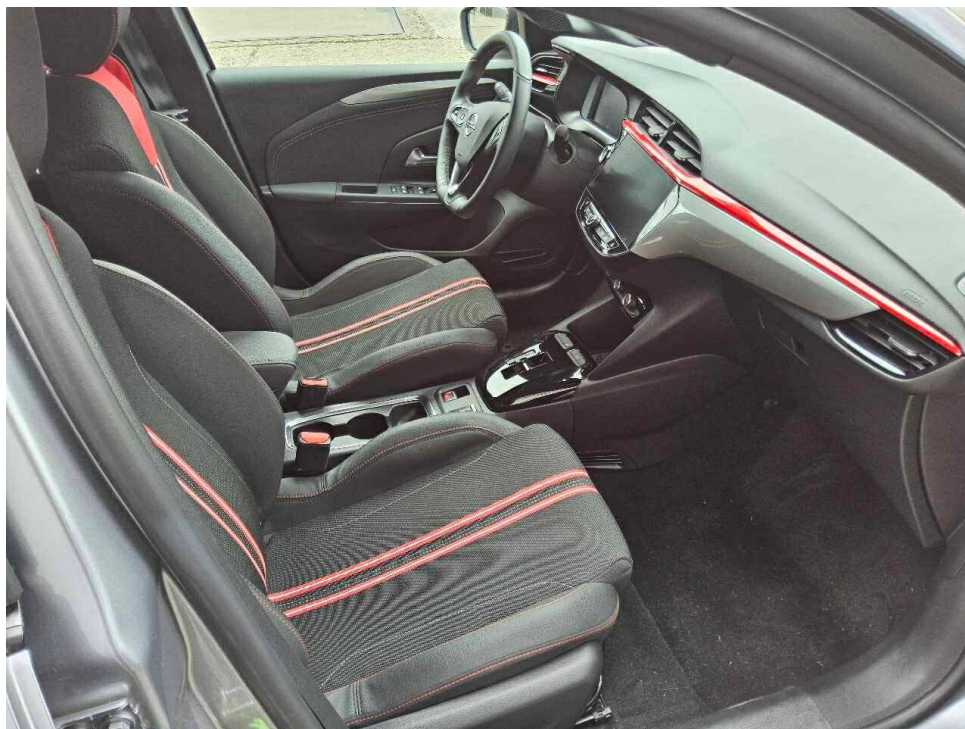


Bild 3 : Innenraum

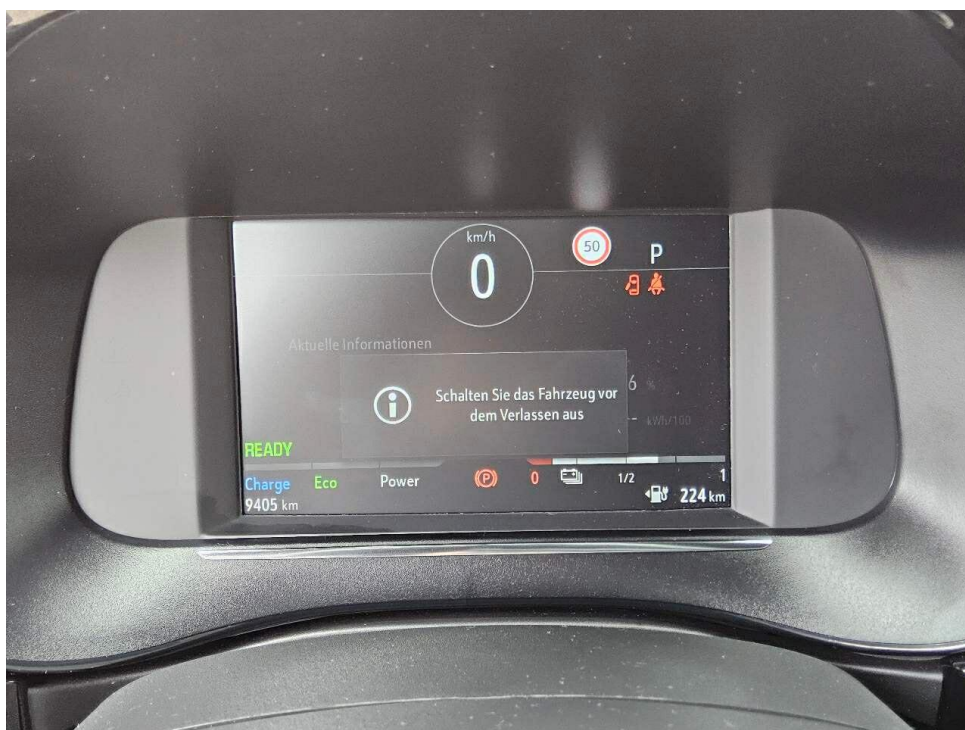


Bild 4 : Kombiinstrument

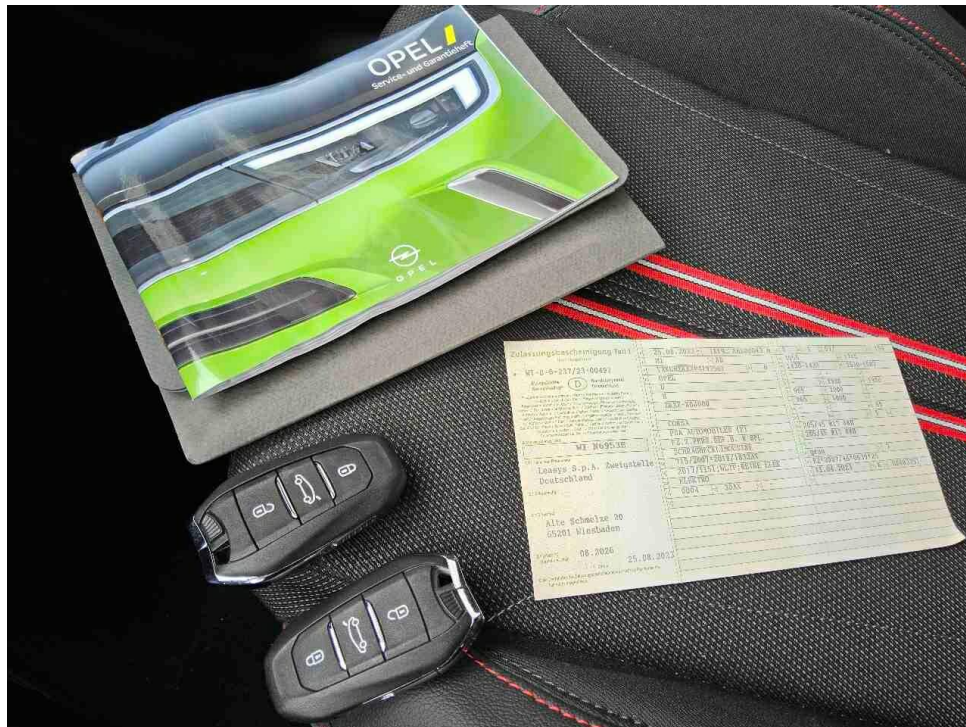


Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Datenträger NAVI



Bild 7 : Ladekabel



Bild 8 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrämmt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 11 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 12 : Felge vorne rechts verschrammt (glanzgedreht)



Bild 13 : Achse 1, Reifen Rechts 1

ASS Athletic Sport
Sponsoring GmbH
Philippstr. 3
44803 Bochum

FIN	VXKUHZKXZP4197561	
km-St.	9405	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AB	Schräghecklimousine
Herst.	1889	PSA Automobiles (F)
Typ	ABX	U
Var.	00043	H
Vers.		ZKXZ-X0J000
zGM	1920 kg	
EZ	25.08.2023	
Kunden-Nr.		0210001803

Kennzeichen **WI N6953E**

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B081612000598 0 vom
21.05.2025
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Keine Ausstattungsliste vorgelegt
- Windschutzscheibe beschädigt? Ja, Austausch erforderlich
- nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Es sind keine Vorschäden bekannt

Ihr Sachverständiger
Enrico Muratore