

DEKRA Automobil GmbH  
Porschestraße 10, 44809 Bochum

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Bochum (Automobil)  
Porschestraße 10  
44809 Bochum  
Telefon 0234 / 50716-0  
Fax 0234 / 50716-20  
E-Mail bochum.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Enrico Muratore  
Tel. direkt 0231 9954-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



### Kennzeichen

FIN

VXKUHZKXZP4197561

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210001803

Bewertet auf  
Betreff

09.05.2025, per Mail durch Herrn Jenke.  
20.05.2025, 14:00 Uhr, durch Herrn Enrico Muratore bei Autokontor Bayern GmbH,  
Dammstr. 25, 44145 Dortmund, im Beisein von Herr Hoffmann.

20.05.2025

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.  
ohne MwSt.

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.  
ohne MwSt.

Minderwerte Reifen

mit MwSt.  
ohne MwSt.

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Dachfarbe abweichend.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.08.2023	Letzte Zulassung	25.08.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa-e GS
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUHZKXZP4197561
HSN / TSN	1889 / ABX	Schlüssel-Nr.	10016920
Km-Stand abgelesen	9405	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	57	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Stufenlos /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE	Polster	Teilleder
EXTERIEUR METALLISEE			
VERNIS			
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
	88 V Freitext	Kumho / Solus 4S HA32	A / S	6 mm
rechts	205 / 45 R 17	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
	88 V Freitext	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
2 links	205 / 45 R 17	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
	88 V Freitext	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
rechts	205 / 45 R 17	Kumho / Solus 4S HA32	A / O	6 mm
	88 V Freitext			
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /S Schaden;

## Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS), Aluminium-Sportpedale, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Bremsystem: Regenerativ, Dachhimmel, Schwarz, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fahrmodi: 3 einstellbare, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (5), LED Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Dach in Kontrastfarbe Schwarz, Lackierung: Uni, Ladekabel: Mode-2-Ladekabel, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lithium-Ionen-Batterie, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger, Parkbremse, elektrisch, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Pollenfilter, Polster: Stoff, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 5-Speichen in Silber/Schwarz, Schlüsselloses Startsystem Keyless Start, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, voreklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Spurhalte-Assistent, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungslichtausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, myOpel App, mit Corsa-Electric spezifischen Funktionen

## Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
i301	Lackierung: Metallic
JB04	Lenkrad: Lederlenkrad beheizt
ZJ21	Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn
X-	Navigationssystem: Multimedia Navi Pro mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay
WY24	Onboard-Charger
ZHQV	Park & Go Plus
YD07	Räder: Leichtmetallräder 7 J x 17 im 5-Speichen in Schwarz/Silber
NA01	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Open & Start
	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

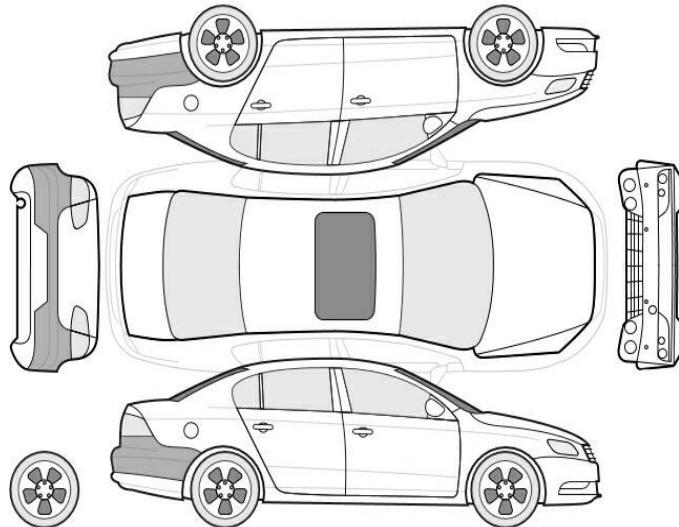

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, (Bild 10, 11)	0	100	0
2. Felge vorne rechts verschrammt (glanzgedreht), erneuern (Bild 12)			
3. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9)			
4. Lackvorbereitung			
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>			

### Reifenbewertung

	Proftiefe	Art	Minderwert in EUR brutto	netto
vorne rechts				
Legende	6 mm	AS		
		A/ Ganzjahres /O Original /S Schaden		

### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeföhrten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Enrico Muratore

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

**Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert**

20.05.2025

Markus Hoffmann



Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

**DEKRA Sachverständiger**

Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

**Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses**

Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift



Bild 1 : Diagonal von vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Datenträger NAVI



Bild 7 : Ladekabel



Bild 8 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 11 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 12 : Felge vorne rechts verschrammt (glanzgedreht)



Bild 13 : Achse 1, Reifen Rechts 1

ASS Athletic Sport  
 Sponsoring GmbH  
 Philippstr. 3  
 44803 Bochum

FIN	<b>VXKUHZKXZP4197561</b>	
km-St.	9405	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AB	Schräghecklimousine
Herst.	1889	PSA Automobiles (F)
Typ	ABX	U
Var.	00043	H
Vers.		ZKXZ-X0J000
zGM	1920 kg	
EZ	25.08.2023	
Kunden-Nr.	0210001803	

**Kennzeichen WI N6953E**

Auftraggeberbesonderheiten zu  
 Berichts-Nr. B081612000598 0 vom  
 21.05.2025  
 Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Keine Ausstattungsliste vorgelegt
- Windschutzscheibe beschädigt? Ja, Austausch erforderlich
- nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Es sind keine Vorschäden bekannt

Ihr Sachverständiger  
 Enrico Muratore