

Voertuiggegevens

Merk	Opel	Kentekenplaat	VKK72Z
Model	Movano	1e	18/05/2021
		tenaamstelling	
Versie	L3H2 2.3CDTI		
	99kW 3.5T		
Chassisnummer	W0VMR8600MB253218		
Klant	Local (NO RDV)		
Kilometerstand	126264		

Datum & plaats van inspectie

Datum	4/09/2025 11:32:29
Adres	Maltaweg
	1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Flank R				2087,99	-626,40	1461,59
65039123	Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	740,12	-222,04	518,08
65039122	Schuifdeur R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	739,07	-221,72	517,35
65039126	Scherf V R	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	608,80	-182,64	426,16
Schades zonder groep				5574,00	-1597,20	3976,80
65039128	Achterdeur L	Deuk(en) en kras(sen)	Vervangen en spuiten	1268,66	-380,60	888,06
65039120	Voorruit	Barst	Vervangen	999,30	-299,79	699,51
65039119	Bumper V	Vervormd / Geforceerd	Vervangen	734,44	-220,33	514,11
65039118	Zijwand V L (Bedr.w)	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	723,58	-217,07	506,51
65039129	Achterdeur R	Vervormd / Geforceerd	Herstellen en spuiten (compleet)	512,30	-153,69	358,61
65039117	Scherf V L	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	488,80	-146,64	342,16
65039124	Buitenspiegel R compleet	Gebroken	Vervangen	269,29	-80,79	188,50
65039109	Contactsleutel	Ontbreekt	Vervangen	250,00		250,00
65039113	Deksel/Dop	Ontbreekt	Vervangen	185,00	-55,50	129,50
65039110	Handgreep binnen	Ontbreekt	Vervangen	107,25	-32,17	75,08
65048697	Wieldop V L	Ontbreekt	Vervangen	35,38	-10,62	24,76
65039127	Herstellingskit banden	Ontbreekt	Vervangen			Niet doorbelast
65039116	Zijwand A L (Bedr.w)	Deuk(en)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
65039111	Stoelbekleding zitting VL	Scheur	Smartrepair			Niet doorbelast
65039112	Interieur	Vuil	Reinigen			Niet doorbelast

6503911 5	Interieur	Geur	Ozonbehandeling (Rook)		Niet doorbelast
6503912 1	Scherf A R sierlijst	Ontbreekt	Vervangen		Niet doorbelast
6503912 5	Zijwand A R (Bedr.w)	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)		Niet doorbelast
6503911 4	Storing	Geen of slechte werking	Diagnose		Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN 7661,99 €

NIET IN REKENING GEBRACHT **-2223,60 €**

DOOR TE BELASTEN KOSTEN 5438,39 €

Flank R

65039123

Deur V R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)




65039122

Schuifdeur R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

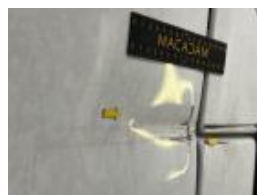

65039126

Scherf V R

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



Schades zonder groep

65039128

Achterdeur L

Deuk(en) en kras(sen)

Vervangen en spuiten



65039120

Voorruit

Barst

Vervangen



65039119

Bumper V

Vervormd / Geforceerd

Vervangen



65039118 Zijwand V L (Bedr.w)

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



65039129 Achterdeur R

Vervormd / Geforceerd

Herstellen en spuiten (compleet)



65039117 Scherm V L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



65039124 Buitenspiegel R compleet

Gebroken

Vervangen



65039109 Contactsleutel

Ontbreekt

Vervangen

65039113 Deksel/Dop

Ontbreekt

Vervangen



65039110

Handgreep binnen

Ontbreekt

Vervangen



65048697

Wieldop V L

Ontbreekt

Vervangen



65039127

Herstellingskit banden

Ontbreekt

Vervangen

65039116

Zijwand A L (Bedr.w)

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)



65039111

Stoelbekleding zitting VL

Scheur

Smartrepair



65039112

Interieur

Vuil

Reinigen



65039115 Interieur

Geur

Ozonbehandeling (Rook)

tabak resten!



65039121 Scherm A R sierlijst

Ontbreekt

Vervangen



65039125 Zijwand A R (Bedr.w)

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



65039114 Storing

Geen of slechte werking

Diagnose

