

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 1YRX038 (chassisnr: W1K1770841J285816)

Dit is een BTW auto



MERCEDES-BENZ A-KLASSE 180 STYLE PLUS

Km-stand	128475 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1350 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Handgeschakeld	Kleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	23-11-2020	Aantal cilinders	4	Wielbasis	273 cm
		Vermogen	100 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	134 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Bandenreparatieset	Navigatie CD/DVD
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Hagelschade	: Ja		

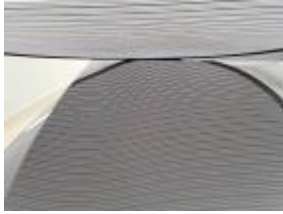
Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	205/60 R16
RV	5 mm	Zomer	Continental	205/60 R16

LA	6 mm	Zomer	Continental	205/60 R16
RA	6 mm	Zomer	Continental	205/60 R16
Aantal wioldoppen/LMV				LMV
Aantal beschadigd				2
Dealer onderhouden				Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur				Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt				Nee
Technische staat				Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Dak Omschrijving: Hagelschade Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten		Deel: Dakrand rechts Omschrijving: Deukjes Gegeven oplossing: Restylen	
Deel: Portier rechtsachter Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen		Deel: Motorkap Omschrijving: Hagelschade Gegeven oplossing: Herstellen en spuiten	
Deel: Bumper voor Omschrijving: Krasen Gegeven oplossing: Spuiten		Deel: Scherm linksvoor Omschrijving: Krasjes Gegeven oplossing: Bijwerken en polijsten	
Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie		Deel: Portier linksachter Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen	
Deel: Velg linksachter Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie		Deel: Dakrand links Omschrijving: Deukje Gegeven oplossing: Restylen en bijwerken	

Deel:

Sponning lv

Omschrijving:

Deukje

Gegeven oplossing:

Restylen

**Deel:**

Bumper achter

Omschrijving:

Krasjes

Gegeven oplossing:

Bijwerken en polijsten

**Extra foto's**

Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto