

DEKRA Automobil GmbH
Röntgenstr. 35, 73431 Aalen

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Aalen
Röntgenstr. 35
73431 Aalen
Telefon 07361 / 9485-0
Fax 07361 / 9485-30
E-Mail aalen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Sven Hinderberger
Tel. direkt 07361 9485-18

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

M MJ7462

FIN

W1K2052531G023537

Vorgang

| | |
|-----------------|--|
| Kunden-Nr. | 0210003894 |
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Ihr Auftrag vom | 15.07.2025, per Mail. |
| Besichtigung | 04.08.2025, 13:45 Uhr, durch Herrn Sven Hinderberger bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Aalen, Röntgenstr. 35, 73431 Aalen ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person. |
| Bewertet auf | 04.08.2025 |
| Betreff | Leasing-Nr. 308829 |

Zusammenfassung

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Reparaturkosten gesamt | mit MwSt. ohne MwSt. | -5.654,00 EUR -4.751,25 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten | mit MwSt. ohne MwSt. | -2.878,00 EUR -2.418,47 EUR |
| Minderwerte Reifen | mit MwSt. ohne MwSt. | -286,00 EUR -240,34 EUR |

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Erstzulassung | 13.05.2020 | Letzte Zulassung | 13.05.2020 |
| Fahrzeugart | PKW | Hersteller | MERCEDES-BENZ |
| Typ / Verkaufsbez. | C 300 e T 9G-TRONIC AMG Line | Aufbauart | Kombi |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | W1K2052531G023537 | HSN / TSN | 2222 / ALM |
| Schlüssel-Nr. | 10387908 | Km-Stand abgelesen | 141060 |
| Nächste HU §29 StVZO | 04 / 2027 | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl. |
| Zylinderanzahl | 4 / Hybridantrieb | Leistung (kW) | 155 |
| Hubraum (ccm) | 1991 | Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I |
| Antriebsart | Heckantrieb | Getriebe / Gänge | Automatik / 9 |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe (Hersteller) | SCHWARZ - UNILACK |
| Polster / Farbe | Kunstleder / Schwarz | Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. | |

Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---------|--------------------|-------------------------------|-----|-------------|
| 1 links | 225 / 45 R 18 95 Y | Continental / EcoContact 6 MO | S/O | 0 mm |
| rechts | 225 / 45 R 18 95 Y | Continental / EcoContact 6 MO | S/O | 0 mm |
| 2 links | 245 / 40 R 18 97 Y | Continental / EcoContact 6 MO | S/O | 4 mm |
| rechts | 245 / 40 R 18 97 Y | Continental / EcoContact 6 MO | S/O | 4 mm |

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|--------------------|------------------------------|-----|-------------|
| 225 / 45 R 18 95 V | Michelin / Pilot Alpin 5 FSL | W/O | 7 mm |
| 225 / 45 R 18 95 V | Michelin / Pilot Alpin 5 FSL | W/O | 7 mm |
| 245 / 40 R 18 97 V | Michelin / Pilot Alpin 5 FSL | W/O | 6 mm |
| 245 / 40 R 18 97 V | Michelin / Pilot Alpin 5 FSL | W/O | 6 mm |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Ablagefach unter Ladeboden, Airbag, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar mit Fach, Armlehne im Fond mit Fach und Cupholder, Außenspiegel links und rechts beheizt, elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Außentemperaturanzeige, Brems-Assistent, Aktiv, DYNAMIC SELECT, Dachreling in poliertem Aluminium, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit Seitenwind-Assistent, Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußgängerschutz (aktive Motorhaube), Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, Gepäcknetz seitlich im Kofferraum links, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 4m, spiralförmig, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Supersport-Lenkrad - Leder tiefgeprägt, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Ottopartikelfilter, Paket: AMG Line Exterieur, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radio: Audio 20 GPS, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle (RDK), Reiserechner im Multifunktionsdisplay, Scheibenwischer mit Regensor, Serviceintervallanzeige ASSYST, Sicherheitsgurte C-Klasse, Sitze: Fondssitzlehnen klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: ISOFIX Kindersitzbefestigung mit Top Tether im Fond, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit schwarzen Gumminoppen, Tempomat mit HOLD-Funktion, Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring, Vorrüstung für Fahrzeug Setup, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum inkl. Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas, Zentralverriegelung, Zierelemente Klavierlackoptik schwarz / Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung


| Code | Bezeichnung |
|---------|---|
| 550 | Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung und elektrischer Entriegelung |
| 890 | EASY-PACK-Heckklappe |
| 889 | KEYLESS-GO Zugangs- und Fahrberechtigungssystem |
| B80 | Ladekabel für Haushaltssteckdose, 8m, glatt |
| B83 | Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 8m, glatt |
| DB2 | Paket: Business PLUS |
| D3F | Paket: High-End Assistenzpaket |
| D3I | Paket: High-End Infotainment-Paket |
| D3L | Paket: High-End Licht-Paket |
| D3P | Paket: High-End Park-Paket |
| 299 | PRE-SAFE System als präventiver Insassenschutz |
| 810 | Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem |
| 652 | Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert |
| 2R4 | Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 45,7 cm (18") LM 5-Dpl-Sp-D iVm. Räder R09, R90, 788, 665, 604 |
| 875 | Scheibenwaschanlage beheizt |
| 897 | Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte |
| 896 | Telefon-Zubehör: Vorrüstung für NFC-Schlüsselkarte |
| 840 | Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule |
| 737,739 | Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig/Aluminium mit Längsschliff hell |

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 0 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

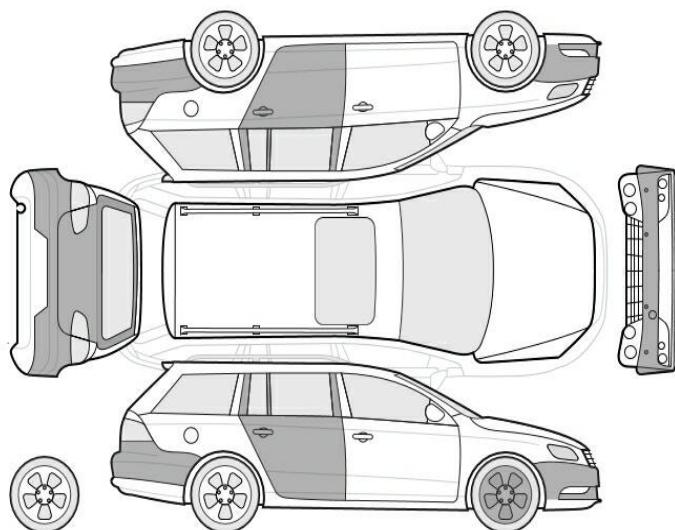

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service, fällig, erneuern (Bild 17)
2. Felge vorn links, verschrammt

Rep.Kost Anrechnung brutto

750 voll

Minderwert in EUR brutto

-750

netto
-630,25

| | | | | |
|---|--------------|----------|---------------|------------------|
| Glanzgedreht, erneuern (Bild 18, 19) | 1.080 | anteilig | -391 | -328,57 |
| 3. Felge hinten rechts, verschrammt Glanzgedreht, erneuern (Bild 23, 24) | 1.096 | anteilig | -397 | -333,61 |
| 4. Winterradfelge vorn rechts, verschrammt, Glanzgedreht, erneuern (Bild 30) | 1.080 | anteilig | -391 | -328,57 |
| 5. Winterradfelge hinten rechts, verschrammt, Glanzgedreht, erneuern (Bild 31) | 1.096 | anteilig | -397 | -333,61 |
| 6. Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, smart repair (Bild 26, 27) | 92 | voll | -92 | -77,31 |
| 7. Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, smart repair (Bild 22) | 92 | voll | -92 | -77,31 |
| 8. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 25) | 184 | voll | -184 | -154,62 |
| 9. Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair (Bild 20, 21) | 184 | voll | -184 | -154,62 |
| Rep.Kosten insgesamt / Minderwert | 5.654 | | -2.878 | -2.418,47 |

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe, Steinschläge,
Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur
Felge vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

| | Profiltiefe | Art | Minderwert in EUR brutto | netto |
|--------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| vorne links | 0 mm | SO | -143,00 | -120,17 |
| vorne rechts | 0 mm | SO | -143,00 | -120,17 |
| Legende | | S/ Sommer /O Original /F Runflat | -286,00 | -240,34 |

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführt merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Sven Hinderberger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert

| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |
|-------|-------------------------|--------------|
|-------|-------------------------|--------------|

DEKRA Sachverständiger

| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |
|-------|-------------------------|--------------|
|-------|-------------------------|--------------|

Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses

| Datum | Name in Druckbuchstaben | Unterschrift |
|-------|-------------------------|--------------|
|-------|-------------------------|--------------|