

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Gutachten

Betreff Remarketing

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort 10.03.2025

Fahrzeug-Identnummer W1KZH1BB0PB103511

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

ohne Mwst.

19% MwSt.

mit MwSt.

abrechnungsrelevante Minderwerte

basierend auf Reparaturkosten



Gutachten

Betreff Remarketing

Besichtigungsdatum / Ort	10.03.2025
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	E 300 de 4MATIC T-Modell
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 ATL 00057
Fahrzeug-Identnummer	W1KZH1BB0PB103511
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	08.09.2022
Nächste HU	09/2025
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie)
Nummer ZB2	GJ517316
Laufleistung	106.250 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	149 Unilack polarweiß
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 143 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO 6
Leergewicht (kg)	2.215
zul. Nutzlast (kg)	635
Maße (L/B/H)	4945 x 1852 x 1482
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	99 Tag(e)
Durchgeföhrte Wartungen	27.04.2023 bei 28.826 km in Herstellerwerkstatt 17.11.2023 bei 57.147 km in Herstellerwerkstatt 17.06.2024 bei 84.443 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar
Radstand [mm]	2.939
Bereifung / Felge	

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/45 R18 100V	Bridgestone	Winterreifen auf Leichtmetall	1 / 1
#2 275/40 R18 103V	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zusatzbereifung / Felge			
#1 245/45 R18 100Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 275/40 R18 103Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
02B	Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
14U	Smartphone Integration
16U	Smartphone Integration (Apple CarPlayTM)
17U	Smartphone Integration (Android Auto)
1B3	Techn. Kommunikationsmodulvariante für ECE
218	Rückfahrkamera
22V	Speed- und Loadindex 100Y XL +103Y XL
233	DISTRONIC PLUS
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
249	Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend
266	Aktiver Lenk-Assistent
270	GPS Antenne
287	Sitzlehnen im Fond klappbar
293	Sidebags im Fond
294	Kneebag
299	PRE-SAFE® System
2U1	AIRPANEL
2U8	Kältemittel 1234yf
309	Doppelcupholder
332B	Sprache Kombiinstrument - deutsch
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
355	Erweiterte Funktionen MBUX
362	Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
365	Festplatten-Navigation
38U	Remote und Charging Services Plus
413	Panorama-Schiebedach
421	9G-TRONIC

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Code Ausstattung

- 431 Galvanisierte Lenkradschalteddles
446 Touchpad
469 Erhöhter Reifendruck
475 Reifendruckkontrolle
485 AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem
500 Außenspiegel elektrisch anklappbar
502 3 Jahre kostenfreie Navigations-Updates für Kartendaten
513 Verkehrszeichen-Assistent
51B Rating Länderset EURO-NCAP
51U Innenhimmel Stoff schwarz
537 Digitales Radio
546 Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
548 MBUX Multimediasystem
580 Klimatisierungsautomatik THERMATIC
600A Polsterung Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser MICROFASER
608 Adaptiver Fernlicht-Assistent
632 LED High Performance-Scheinwerfer
63B Ladebuchse für Elektro- und Plug-in-Hybrid Fahrzeuge
70B Warnweste für Fahrer
720 Dachreling schwarz
736 Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig
737 Mittelkonsole Holz Esche schwarz offenporig
76B Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden)
772 AMG Styling
776 Radlaufverbreiterung
7B4 WIPPS-Laender WEU+COC
7U0 Powerdome Motorhaube
810 Burmester® Surround-Soundsystem

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Code Ausstattung

- 840 Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
- 868 Widescreen Cockpit
- 873 Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
- 890 EASY-PACK Heckklappe
- 891 Ambientebeleuchtung
- 897 Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
- 8U2 Gewichtsoptimierte Windschutzscheibe
- 8U6 Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC
- 8U7 Fondsicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer
- 8U8 i-Size Kindersitzbefestigung
- 916 Kraftstoffbehälter mit 60 Liter Inhalt
- 927 Abgasreinigung EURO 6 Technik
- 969 COC-Papier EU6 - mit Zulassungsbescheinigung Teil II
- 971 Dieselpartikelfilter
- 986 Identifikationsschild mit VIN-Nummer
- B30 Ladekabel bis 1,8 kW für Haushaltssteckdose, 5m, glatt
- B33 Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt
- B53 Akustischer Umfeldschutz
- B59 DYNAMIC SELECT
- K11 Adaptives Bremslicht
- K13 Serviceintervall 25.000 KM
- K33 Erweitertes automatisches Wiederanfahren im Stau
- K34 Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung
- K37 DEAKTIVIERUNG SCHLIESSRUECKMELDUNG UEBER FANFARE
- L5C Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
- P29 AMG Line Interieur
- P31 AMG Line Exterieur
- PBF MBUX Navigation Plus

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Code Ausstattung

R01	Sommerreifen
RSK	45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
U09	Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO
U10	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
U22	4-Wege-Lordosenstütze
U26	AMG Fußmatten
U29	Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse
U35	Steckdose
U60	Fußgängerschutz
U79	Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue® Behälter
U85	AdBlue® Behälter mit 23,5 Liter Inhalt

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug		
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug		
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug		
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair		
5	Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren		
6	Sitz vorn	Lehnenbezug links - beschädigt - erneuern		
7	2.Radsatz	2 Reifen - beschädigt - erneuern		
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen		
9	Sitz hinten	Sitzpolster 3er Sitzbank (und -bezug) - verformt - erneuern		
10	Schweller rechts	Verkleidung - verformt - erneuern		

PROTOKOLLNUMMER: 38886038



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.03.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern		
12	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern		

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - COC Papiere		
2	Ausrüstung - Ladekabel (Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, gla)		

Summe (netto):

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.
Dies hat folgenden Grund: Rad, Reifen

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Erhöhte Lackschichtdicke am gesamten Fahrzeug.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 15 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 9: Laufleistung



Abbildung 10: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 11: Montierte Bereifung

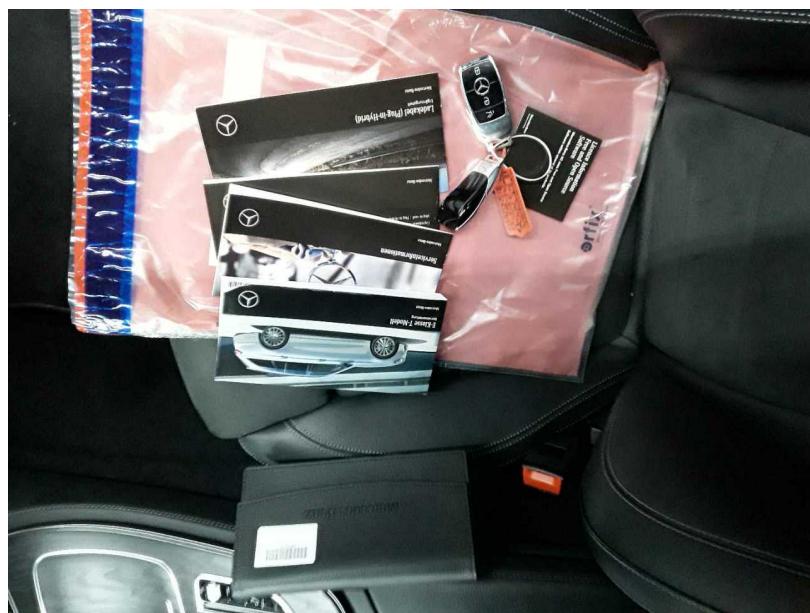


Abbildung 12: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Zubehör

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürt - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 38886038


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren

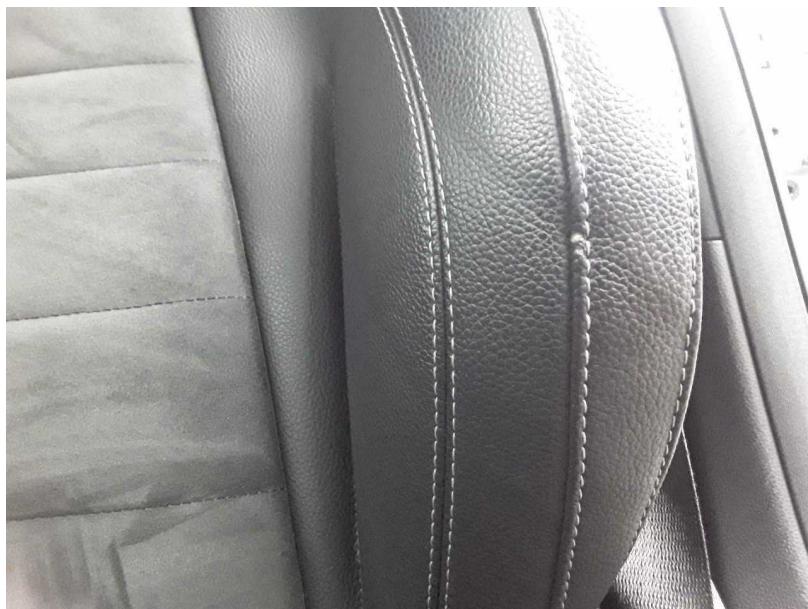

Beschädigung #6: Sitz vorn: Lehnenbezug links - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #9: Sitz hinten: Sitzpolster 3er Sitzbank (und -bezug) - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Schweller rechts: Verkleidung - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 38886038

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Beschädigung #12: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - beschädigt - erneuern