



Mercedes-Benz GLC '15

GLC 220d 4M AMG Li.143 Aut.5d

FIN	W1N2539151G077628
Kennzeichen	M-Z6995
Erstzulassungsdatum	30.03.2022
Fahrzeugfarbe	Schwarz
Raucherfahrzeug	Nein

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	W1N2539151G077628	Gesamtanzahl der Sitze	5
Karosserietyp	Kombi	Getriebe	Automatik
Anzahl Türen	5	Gänge	7
Erstzulassungsdatum	30.03.2022	Interieurfarbe	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Fahrzeugfarbe	Schwarz
Marke	Mercedes-Benz	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	GLC '15	Polsterart	Leder
Antriebsart	Allrad		

AUFTAGSDetails

Kunden	Arval Deutschland (NEW)	Begutachtungsdatum	13.08.2025 16:21:41
Inspektion - ID	8811773	Inspektionsort	ARS Altmann AG Automobillogistik - Niederlassung Eitting

KOSTENÜBERSICHT

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode	Nettokosten
10 Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen	983,07 €
11 Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren	237,72 €
4 Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren	179,14 €
5 Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	Ersetzen	173,41 €
6 Stoßfängerzierblende vorne links	Kratzer	Ersetzen	173,41 €
Gesamtkosten			1.746,75 €

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode	Nettokosten
1 Wartungsheft	Fehlt	Keine Reparatur	0,00 €
2 Innenraum	Deformiert	Keine Reparatur	0,00 €
Gesamtkosten			1.746,75 €

Ohne Berechnung

Bauteil	Schadensart	Reparaturmethode	Nettokosten
3 Motorhaube	Delle(n)	Smart Repair	150,00 €
7 Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Smart Repair	110,00 €
8 Seitenwand hinten links	Delle(n)	Smart Repair	110,00 €
9 Tür hinten links	Delle(n)	Smart Repair	110,00 €
12 Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Smart Repair	110,00 €
Gesamtkosten			590,00 €

MINDERWERT (exkl. MwSt.) **1.746,75 €**

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Dachreling	Ja	Einparkhilfe vorn	Ja
Tempomat	Ja	Einparkhilfe hinten	Ja
Multifunktionslenkrad	Ja	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Sitzheizung vorne	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	5,0 mm	Continental	235/55 R 19 101 V	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	5,0 mm	Continental	235/55 R 19 101 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	235/55 R 19 101 V	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	235/55 R 19 101 V	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 H	Winter	Stahl	-
-	-	5,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 H	Winter	Stahl	-
-	-	6,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 H	Winter	Stahl	-
-	-	6,0 mm	Continental	235/60 R 18 107 H	Winter	Stahl	-

SCHÄDEN

Äußere Schäden



3 | Motorhaube

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Stoßfängerzierblende vorne rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Stoßfängerzierblende vorne links

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparurmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

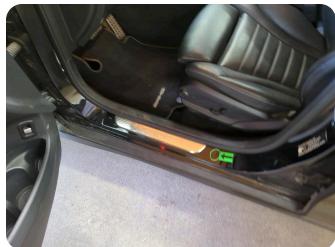


7 | Einstiegsschweller vorne links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparurmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Seitenwand hinten links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

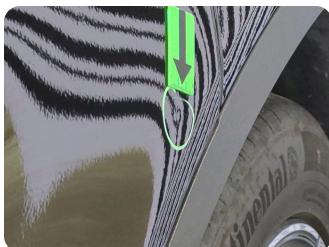

9 | Tür hinten links

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparurmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts

Typ	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparurmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



11 | Stoßfänger hinten

Typ	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



12 | Seitenwand hinten rechts

Typ	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Innenschäden



1 | Wartungsheft

	Fehlt
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Innenraum
Kommentare:	Servicenachweis fehlt!



2 | Innenraum

	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Innenraum
Kommentare:	Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich !

FAHRZEUGBILDER

