




PROTOKOLLNUMMER: 38887829

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.03.2025

Gutachten

Betreff

Remarketing

Auftrag durch

Besichtigungsdatum / Ort

11.03.2025

Fahrzeug-Identnummer

W1NKM5FB6PU014077

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

ohne Mwst.

19% MwSt.

mit MwSt.

abrechnungsrelevante Minderwerte

basierend auf Reparaturkosten



Gutachten

Betreff

Remarketing

Auftrag durch**Besichtigungsdatum / Ort**

11.03.2025

Fahrzeugart

PKW Limousine

Hersteller

Mercedes-Benz

Modell / Verkaufsbezeichnung

GLC 400 e 4MATIC

Schlüssel-Nummern HSN / TSN

2222 BLD 00021

Fahrzeug-Identnummer

W1NKM5FB6PU014077

Anzahl Besitzer

1

Erstzulassung

15.03.2023

Nächste HU

03/2026

Fahrzeug Dokumente

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die
Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die
Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie)

Nummer ZB2

GQ160686

Laufleistung

70.212 km / abgelesen

Farbe / Farbcode

992 Metalliclack selenitgrau

Antriebsart

Allradantrieb

Kraftstoffart

Benzin

Hubraum / Leistung

1.999 ccm/ 185 kW

Zylinder / Schadstoffklasse

4 / EURO 6

Leergewicht (kg)

2.355

zul. Nutzlast (kg)

535

Maße (L/B/H)

4716 x 1890 x 1635

Anzahl Türen / Anzahl Sitze

5 / 5



Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	241 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	10.10.2024 bei 57.548 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar
Radstand [mm]	2.888

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/60 R18 103H	Continental	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 235/60 R18 103H	Continental	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Ersatzrad

Ablauf: 03/2028 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
01U	Vorrüstung für Navigationsdienste
02B	Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
04U	Transparente Motorhaube
0S3	LAND-SAMMLER FUER RED-ZERTIFIZIERUNG F. HU ECE
0U1	Headunit Länderset für ECE (NTG 7)
13U	Vorrüstung für Remote- und Navigationsdienste
14U	Smartphone Integration
16U	Apple CarPlay
17U	Android Auto
1B3	Techn. Kommunikationsmodulvariante für ECE
20U	Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
234	Totwinkel-Assistent
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
241	Vordersitz links elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
242	Vordersitz rechts elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
243	Aktiver Spurhalte- Assistent
252	Innenspiegel automatisch abblendend
258	Aktiver Brems-Assistent
287	Durchlademöglichkeit
2S9	Umstellung MODE 2-Ladekabel auf Generation 5.1
2U1	AIRPANEL
2U2	Drucktanksystem
2U8	Kältemittel 1234yf
30U	Vorrüstung für Projektionsfunktion Linien
310	Doppelcupholder
319	Radlaufverkleidungen in Wagenfarbe
321	Fingerabdrucksensor



Code	Ausstattung
325	Mittenairbag
332B	Sprache Kombiinstrument - deutsch
345	Scheibenwischer mit Regensensor
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
355	Erweiterte Funktionen MBUX
365	Festplatten-Navigation
367	Vorrüstung für Live Traffic Information
383	Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras
38U	Remote und Charging Services Plus
3S7	HOTEND TECHNIK TYP II-B
421	9G-TRONIC
42U	Vorrüstung für Projektionsfunktion Symbole
431	Galvanisierte Lenkradschalt paddles
43U	Vorrüstung für Projektionsfunktion Animationen
440	TEMPOMAT
464	Fahrerdisplay
475	Reifendruckkontrolle
480	Niveauregulierung
485	Komfortfahrwerk
4R3	Winter-Kompleträder M+S 4-fach
4S7	COLDEND TECHNIK TYP 1
500	Außenspiegel elektrisch anklappbar
501	360°-Kamera
502	3 Jahre kostenfreie Navigations-Updates für Kartendaten
513	Verkehrszeichen-Assistent
51B	Rating Länderset EURO-NCAP
521	MBUX Multimediasystem
537	Digitales Radio



Code	Ausstattung
580	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
587	Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
58U	Innenhimmel Stoff kristallgrau
600A	Polsterung Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser MICROCUT
628	Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
63B	Fahrzeugsteckdose
652	Sommer-Komplettträger montiert
6P5	Steuercode Vertrieb f. Code 475
6U0	Sportlicher Motorsound
70B	Warnweste für Fahrer
723	EASY-PACK Laderaumabdeckung
725	Dachreling in poliertem Aluminium
757	Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend
772	AMG Styling
776	Radlaufverbreiterung
79B	Vorrüstung für digitales Radio
7B4	WIPPS-Laender WEU+COC
7S1	Buendler Mode 2-Kabel Haushalt
7S3	Buendler Mode 3-Kabel
7U3	Sportsitze
803	Modelljahrcode
82B	On-board AC-Lader bis 11 kW
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
851	Wärme- und geräuschkämmendes Akustikglas
868	Zentraldisplay
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
889	KEYLESS-GO
890	EASY-PACK Heckklappe



Code	Ausstattung
891	Ambientebeleuchtung
893	KEYLESS-GO Start-Funktion
894	Ambientebeleuchtung Plus
897	Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
8U8	i-Size Kindersitzbefestigung
8X3	AEJ 22/1
927	Abgasreinigung EURO 6 Technik
969	COC-Papier EU6 - mit Zulassungsbescheinigung Teil II
986	Identifikationsschild mit VIN-Nummer
998	Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
9B2	Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestation, 5m, glatt
9V8	Speed+ - Loadindex 105W XL + 108W XL
AA5	Leistungsvariante Basis
B10	KRAFTSTOFFTANKSYSTEM FUER EU6D-NORM
B30	Ladekabel bis 1,8 kW für Haushaltssteckdose, 5m, glatt
B51	TIREFIT
B53	Akustischer Umfeldschutz
B59	DYNAMIC SELECT
BHF	PB300-BATTERIE (2P100S+)
GH	Getriebe Hybrid
H50	Zierelemente Rautenoptik silbergrau
K13	Serviceintervall 25.000 KM
K31	Geräuschvorschrift nach ECE R51-3
K37	DEAKTIVIERUNG SCHLIESSRUECKMELDUNG UEBER FANFARE
K39	Steuer-Code BOOST-Funktion
L	Linkslenkung
L5C	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
LS2	Rohbaulaststufe 2

**Code Ausstattung**

P29	AMG Line Interieur
P31	AMG Line Exterieur
P35	DIGITAL LIGHT
PBG	MBUX Navigation Premium
PSN	AMG Line Premium
PVH	Steuercode Vertrieb
R01	Sommerreifen
RVO	50,8 cm (20") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
S89#	Vorklimatisierung
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Instrumenten-Display
U10	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
U22	4-Wege-Lordosenstütze
U25	Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, beleuchtet
U26	AMG Fußmatten
U34	Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik
U35	12V-Steckdose im Gepäckraum

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Stossfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern		
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren		

Summe (netto):

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile



PROTOKOLLNUMMER: 38887829

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.03.2025

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - COC Papiere		
2	2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommer 20 Zoll)		

Summe (netto):

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:


Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.



PROTOKOLLNUMMER: 38887829

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.03.2025

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 38887829

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Auto Plus

Datum: 18.03.2025

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 38887829

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.03.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)




Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne





Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 38887829

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.03.2025



Abbildung 9: Montierte Bereifung


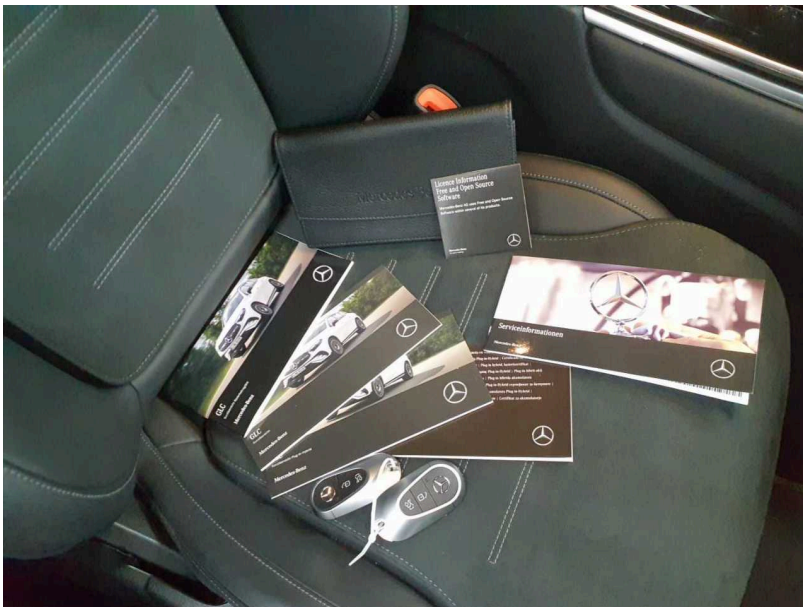


Abbildung 10: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 38887829

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.03.2025



Abbildung 11: FIN



Abbildung 12: Zubehör

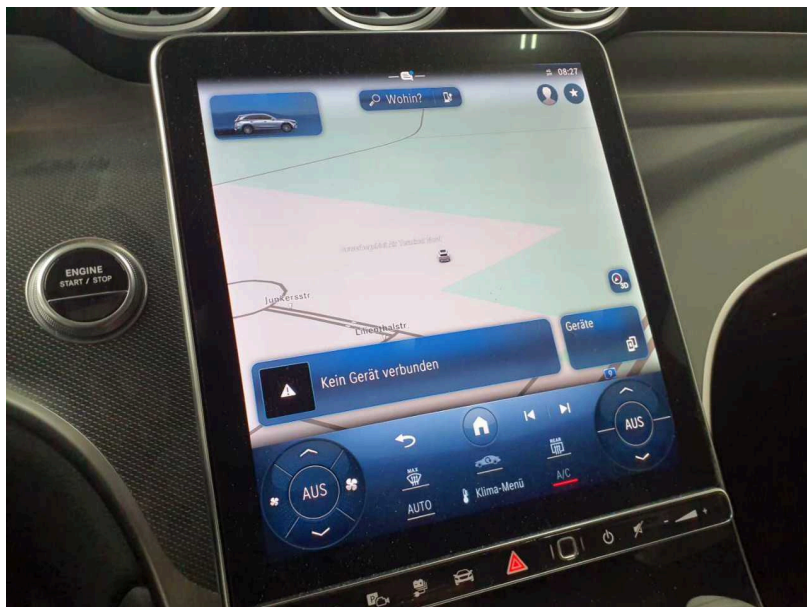


Abbildung 13: Sonstiges


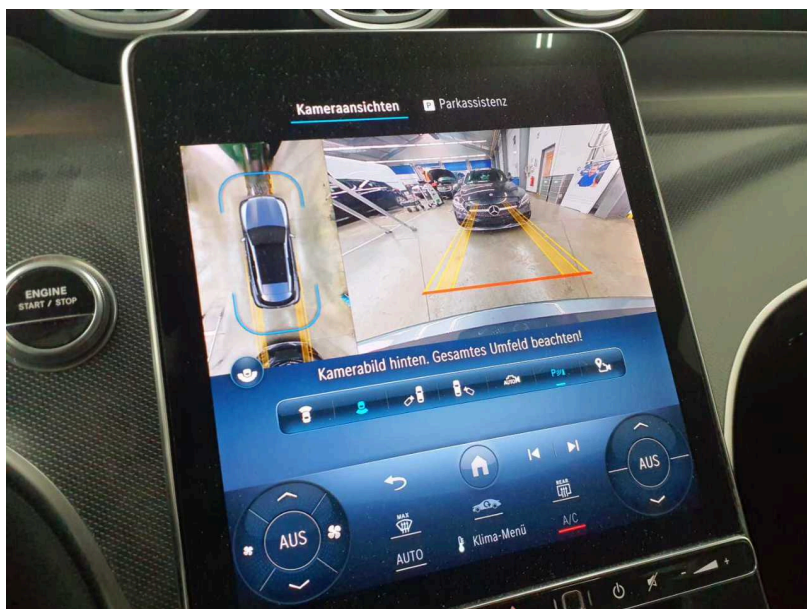


Abbildung 14: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 38887829

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.03.2025




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 38887829

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.03.2025



Abbildung 17: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 38887829

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.03.2025




Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 38887829

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Auto Plus

Datum: 18.03.2025



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren