



Athlon Verkaufsexpertise

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|----------|
| Kunde : | Athlon Germany KD | Vertragsnummer : | 12010804 |
| Berichtsnummer : | 0000000844356-DE949 | | |
| Amtl. Kennzeichen : | SÜW-T 505 | | |

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz V -Klasse .

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | W1V44781313716265 | Laufleistung abgelesen: | 123721 km |
| Erstzulassung / Baujahr: | 03.03.2020 / 2021 | Besichtigungsdatum/-ort: | 28.05.2025 Muecke Atzenhain |
| Fahrzeugart: | PKW | Aufbauart: | Kombilimousine |
| KBA-Nr. (HSN/ TSN): | 222//2BBX | Kraftstoff / Emissionsklasse: | Diesel / Euro 6 |
| Getriebe Art: | automatic | Navi.-Datenträger: | - |
| Hubraum / Leistung: | 1950 ccm / 174 kW (237 PS) | Antriebsart: | - |
| Lackfarbe: | LACKFARBE GRAPHITGRAU METALLIC DUNKEL MB 7831 | Lackart: | Metallic |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | Polster Art: | Stoff |
| Serviceheft verfügbar: | Digital | Farbe Innenausstattung: | Grau |
| Letzter Service km / am: | 123478 / 23.04.2025 | | |

Montierte Bereifung

| | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Reifenart / Felgentyp: | Sommerreifen | Aluminium |
| 1. Achse - links / Zust. | | 245/45/R18/100 4 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | | 245/45/R18/100 4 mm |
| 2. Achse - links / Zust. | | 245/45/R18/100 4 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | | 245/45/R18/100 4 mm |
| Verkehrssicherheit: | Verkehrssicher | |

Unmontierte Bereifung

| | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Reifenart / Felgentyp: | Winterreifen | Aluminium |
| 1. Achse - links / Zust. | | 235/55/R17/103 2 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | | 235/55/R17/103 2 mm |
| 2. Achse - links / Zust. | | 235/55/R17/103 4 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | | 235/55/R17/103 4 mm |
| Verkehrssicherheit: | Verkehrssicher | |

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Fenster im Lade-/FG-Raum - feststehend, vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite
- Anfahrhilfe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Beleuchtung im Haltegriff Fond
- Bodenbelag Teppich im Fahrerraum
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
-
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Gurtstraffer
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung
- Klimaautomatik Fond (Tempomatik)
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect
(Internetbasierende Dienste)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- LM-Felgen
-
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrerseite
- Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart Heckantrieb
- Armlehnen Fahrgastrraum
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag Teppich im Lade-/Fahrgastrraum
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegleuchten
- Fahrassistenz-System Attention-Assist
(Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Haltegriffe im Fond
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: lang
- Klimaanlage geregelt (Tempomatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
-
- Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Metallic-Lackierung• Modellpflege• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")• Partikelfilter• PTC Heater• Reifendruck-Kontrollsyste• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)• Sitzausstattung Schnellverriegelung für Sitzschienen-System• Sitze im Fahrerhaus Beifahrersitz Komfort• Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz Komfort• Sitze im Lade-/FG-Raum 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts• Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe, 1 Einzelsitz rechts• Spiegel-Paket• Sport-Paket Exterieur• Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum• Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert• Colorverglasung in Schwarzglas• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum• Wegfahrsperre• Park-Paket | <ul style="list-style-type: none">• Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage• Motor 2,0 Ltr. - 174 kW CDI KAT• Zul. Gesamtgewicht 3,10 t• PKW Zulassung• Radstand 3200 mm• Rückspiegel innen• Scheibenwischer mit Regensensor• Sitzausstattung Isofix-Kindersitz-System• Sitzbezug / Polsterung Stoff• Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz heizbar• Sitze im Lade-/FG-Raum 1.Reihe, 1 Einzelsitz links• Sitze im Lade-/FG-Raum 2.Reihe, 1 Einzelsitz links• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)• Sport-Fahrwerk• Spur-Paket• Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach• Tagfahrlicht• Vlies-Batterie 92 Ah• Wartungsintervall-Anzeige Assyst• Wärmeschutzverglasung |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Akustik-Paket• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)• Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem• Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik• Intelligent Light System LED• LM-Felgen 7,5x18 (5-Doppelspeichen schmal, glanzgedreht)• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links• Schiebetür rechts elektrisch• Sitze im Fahrerhaus Fahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen | <ul style="list-style-type: none">• Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel• Dachreling (Aluminium eloxiert)• Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control• Heckscheibe aufstellbar• Innenraumlicht-Paket• Kraftstofftank vergrößert• Reserverad mit Wagenheber• Schiebetür links elektrisch• Sitze im Fahrerhaus Beifahrersitz Komfort, drehbar, 2 Armlehnen |
|--|--|

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---------------------|---|
| Klimaanlage: | Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt. |
| Lichtanlage: | Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung. |
| Motorlauf: | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf. |
| Hinweis: | * |

Schaden

| | |
|--|--|
|  | Karosserie außen |
| | Bauteil Schaden |
| 1. | Motorhaube Steinschlag |
| 2. | Felge Vorne - Links Kratzer |
| 3. | Tür Vorne - Links Kratzer |
| 4. | Tür Hinten - Links Kratzer |
| 5. | Tür Hinten - Links 1 Delle |
| 6. | Felge Hinten - Links Kratzer |
| 7. | Seitenwand - Hinten - 1 Delle Links |
| 8. | Tür Vorne - Links 2 Dellen |
| 9. | Stoßfänger Hinten Verformt (leicht) |
| 10. | Stoßfänger Hinten Kratzer |
| 11. | Heckklappe 1 Delle |
| 12. | Heckklappe Kratzer |
| 13. | Felge Hinten - Rechts Kratzer |
| 14. | Tür Hinten - Rechts Verformt (leicht) |
| 15. | Tür Hinten - Rechts Kratzer |
| 16. | Tür Vorne - Rechts Verformt (stark) |
| 17. | Außenspiegel Gehäuse - Kratzer Rechts |
| 18. | Felge Vorne - Rechts Kratzer |
| 19. | Kotflügel Vorne - Rechts Kratzer |
|  | Karosserie innen |
| | Bauteil Schaden |
| 20. | Heckdeckelverkleidung Gebrauchsspuren |
| 21. | Dachhimmel Loch |
| 22. | Dachhimmel Verschmutzt (leicht) |
| 23. | Armaturenbrett Loch |

24. Sitz - Hinten - Rechts: Verschmutzt (mittel)

Kissen

25. Sitz - Hinten - Links: Verschmutzt (mittel)

Kissen

26. Lenkrad Gebrauchsspuren



Sonstiges

| Bauteil | Schaden |
|---------|---------|
|---------|---------|

27. Bordmappe Fehlt

28. Winterreifen VA einseitig Nicht In Ordnung
abgefahren

29. 3. Sitzreihe In Ordnung

30. Sitz - Vorne - Links Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Felgen



Schlüssel



Kilometerstand



Motorraum



Sonstiges



Tankdeckel



Bereifung



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Motorhaube
Steinschlag



2. Felge Vorne - Links

Kratzer



3. Tür Vorne - Links

Kratzer



4. Tür Hinten - Links

Kratzer



3. Tür Vorne - Links

Kratzer



4. Tür Hinten - Links

Kratzer



4. Tür Hinten - Links

Kratzer



5. Tür Hinten - Links

1 Delle



7. Seitenwand - Hinten - Links

1 Delle



8. Tür Vorne - Links

2 Dellen



6. Felge Hinten - Links

Kratzer



8. Tür Vorne - Links

2 Dellen



9. Stoßfänger Hinten

Verformt (leicht)



9. Stoßfänger Hinten
Verformt (leicht)



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer



10. Stoßfänger Hinten
Kratzer



11. Heckklappe
1 Delle



12. Heckklappe
Kratzer



12. Heckklappe
Kratzer




12. Heckklappe

Kratzer



14. Tür Hinten - Rechts

Verformt (leicht)

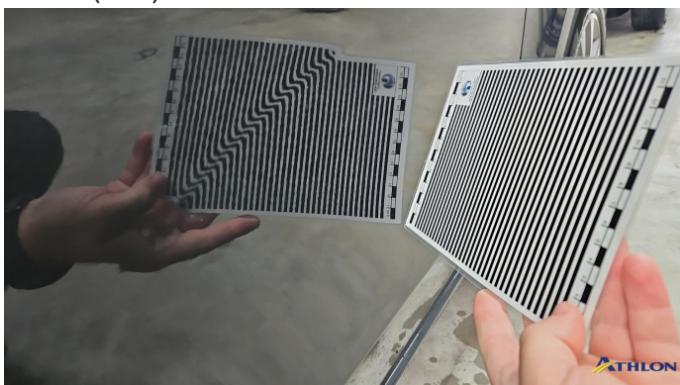

16. Tür Vorne - Rechts

Verformt (stark)



13. Felge Hinten - Rechts

Kratzer



15. Tür Hinten - Rechts

Kratzer



16. Tür Vorne - Rechts

Verformt (stark)




16. Tür Vorne - Rechts
Verformt (stark)



16. Tür Vorne - Rechts
Verformt (stark)



16. Tür Vorne - Rechts
Verformt (stark)

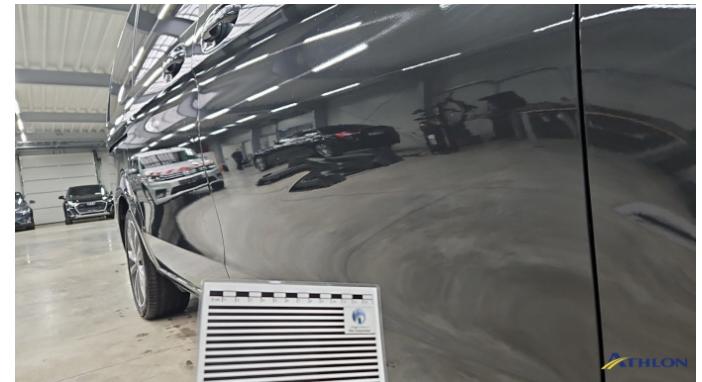

16. Tür Vorne - Rechts
Verformt (stark)



17. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer



17. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer



18. Felge Vorne - Rechts
Kratzer



19. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



20. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



21. Dachhimmel
Loch



22. Dachhimmel
Verschmutzt (leicht)



22. Dachhimmel
Verschmutzt (leicht)



22. Dachhimmel
Verschmutzt (leicht)



23. Armaturenbrett
Loch



24. Sitz - Hinten - Rechts: Kissen
Verschmutzt (mittel)



25. Sitz - Hinten - Links: Kissen
Verschmutzt (mittel)



26. Lenkrad
Gebrauchsspuren




28. Winterreifen VA einseitig abgefahren
Nicht In Ordnung



28. Winterreifen VA einseitig abgefahren

Nicht In Ordnung

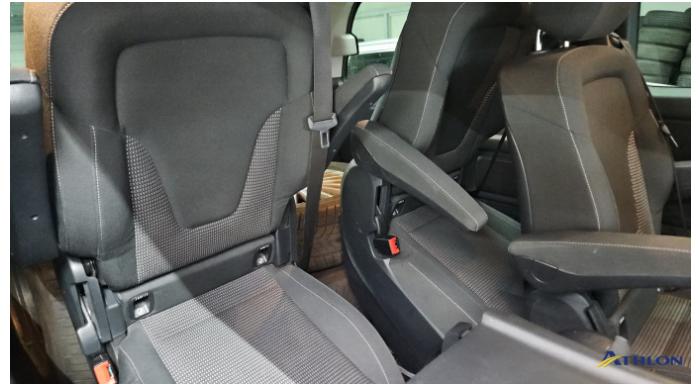

29. 3. Sitzreihe

In Ordnung



30. Sitz - Vorne - Links

Gebrauchsspuren