

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Gutachten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Betreff | Remarketing |
| Auftrag durch | Mercedes-Benz Leasing GmbH Siemensstr. 7 70469 Stuttgart |
| Besichtigungsdatum / Ort | 01.09.2025 |
| Fahrzeugart | Transporter |
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Modell / Verkaufsbezeichnung | Vito 116 CDI Kasten Lang |
| Schlüssel-Nummern HSN / TSN | 2222 BBJ 05291 |
| Fahrzeug-Identnummer | W1VVLBEZ1P4176793 |
| Anzahl Besitzer | 1 |
| Erstzulassung | 03.11.2022 |
| Fahrzeug Dokumente | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen |
| Nummer ZB2 | GP659860 |
| Fahrzeug Kennzeichen | Kennzeichen nicht entgegen genommen |
| Laufleistung | 87.103 km / abgelesen |
| Farbe / Farbcode | 7992 Selenitgrau metallic |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Hubraum / Leistung | 1.950 ccm/ 120 kW |
| Zylinder / Schadstoffklasse | 4 / EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2 |
| zul. Gesamtgewicht (kg) | 3.050 |
| zul. Nutzlast (kg) | 835 |
| Maße (L/B/H) | 5140 x 1928 x 1909 |
| Anzahl Türen / Anzahl Sitze | 4 / 3 |

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

| | |
|--|----------------------------------|
| Getriebe | Manuell |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Polster / Farbe | Stoff / Schwarz |
| Anzahl Schlüssel | 2 von 2 Schlüsseln vorhanden |
| Wartungsheft / Wartungsnachweis | digitaler Nachweis / vollständig |
| Restlauf bis Service | 543 Tag(e) |
| Durchgeführte Wartungen | 25.02.2025 bei 75.584 km |
| Probefahrt | nicht durchgeführt |
| Vorschaden | Keine Feststellbar |
| Nachlackierung | Keine Feststellbar |
| Aufbau-Art | Kombi |
| Radstand [mm] | 3.200 |
| Achsformel | 4 x 2 |

Bereifung / Felge

| Achse / Größe | Hersteller | Bereifung | Profil [mm] |
|----------------------|-------------------|--|--------------------|
| #1 225/55 R17 109H | Continental C | Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende | 0 / 0 |
| #2 225/55 R17 109H | Continental C | Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende | 4 / 4 |

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Fahrzeugausstattung

| Code | Ausstattung |
|------|---|
| A1O | Hinterachswellenfabrikat IFA |
| BA3 | Aktiver Brems-Assistent |
| BB7 | CO2-optimierte Bremsanlage |
| C70 | Fußgängerschutz |
| CF0 | Basisfahrwerk |
| CL1 | Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar |
| CL2 | Lederlenkrad und Lederschalthebel |
| CL4 | Multifunktionslenkrad mit Reiserechner |
| D51 | Trennwand durchgehend mit 1 Fenster |
| E07 | Berganfahrhilfe |
| E1D | Digitales Radio (DAB) |
| E34 | Pufferbatterie für Startvorgang |
| EA4 | Audio 40 |
| ED4 | Vliesbatterie 12 V 92 Ah |
| EL8 | 2-Wege-Lautsprecher vorn |
| EW6 | Digitales Extra: Remote Services Plus |
| EY2 | Digitales Extra: Live Traffic Information |
| EY5 | Mercedes-Benz Notrufsystem |
| EY6 | Pannenmanagement |
| F61 | Innenspiegel |
| F66 | abschließbares Handschuhfach |
| F68 | Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar |
| FR1 | Heckkamera nicht einklappbar |
| FR8 | Rückfahrkamera |
| FY7 | Multi-Tasten Funkfernbedienung |
| GE1 | 6-Gang-Schaltgetriebe TSG 380 |
| H12 | Warmwasser-Zusatzeizung |

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Code Ausstattung

| | |
|-----|---|
| H15 | Sitzheizung für Beifahrer |
| H16 | Sitzheizung für Fahrer |
| H20 | Wärmedämmendes Glas rundum |
| HH9 | halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPOMATIC |
| HI1 | Klimazone 1 (kalt/komfort) |
| IB6 | Baureihe C447 Vito/V-Klasse |
| IG5 | Basic |
| IK0 | Komplettfahrzeug |
| IL1 | Inland-Code |
| IL4 | Region EU/ EFTA |
| IL5 | Linkslenker |
| IL6 | Metallic-Lack |
| IN2 | Radstand 3200 mm, Überhang lang |
| J55 | Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz |
| JF1 | Regensensor |
| JH3 | Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste |
| JK3 | Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display |
| JW8 | ATTENTION ASSIST |
| JX2 | Wartungsintervall 40.000 km |
| KB5 | Haupttank 70 Liter |
| KP7 | Abgasreinigung SCR Generation 4 |
| LA2 | Fahrlichtassistent |
| LC2 | LED-Lichtband im Laderraum |
| LC4 | Komfort-Dachbedieneinheit |
| LE1 | Adaptives Bremslicht |
| LG2 | LED Intelligent Light System |
| LG4 | Schluss-, Brems- und Blinklicht in LED-Technik |
| LG8 | Fernlichtassistent PLUS |

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Code Ausstattung

| | |
|-----|--|
| LX5 | Europa |
| M3E | Sauglüfter elektrisch Leistungsstufe 5 |
| M60 | Generator 14 V / 250 A |
| M72 | Fahrzeug HVO fähig |
| MG9 | Generatormanagement |
| MJ8 | ECO Start-Stopp-Funktion |
| MK8 | Geschwindigkeitsbegrenzung 210 km/h |
| MS1 | TEMPO-MAT |
| MT6 | Emissionsklasse Euro 6d N1 GR.III/N2 |
| MU4 | OM 654 DE 20 LA 120 kW (163 PS) 3800/min |
| Q22 | Anhängerkupplung Kugelkopf fest |
| RF1 | Reifenfabrikat Continental (10) |
| RG7 | Bereifung 225/55 R17 |
| RS7 | Stahlräder 6,5 J x 17 |
| S23 | Beifahrersitz Zweisitzer |
| SA6 | Airbag Beifahrer |
| SB1 | Komfort-Fahrersitz |
| SE5 | Lordosenstütze Fahrersitz |
| V20 | Innenverkleidung Laderaum, Felder oben |
| V30 | Innenverkleidung Laderaum, seitlich |
| V43 | Holzfußboden |
| VF4 | Stoff Caluma schwarz |
| VV9 | Befestigungspunkte im Dachrahmen |
| W65 | Heckklappe |
| W70 | Colorverglasung im Fond, Schwarzglas |
| W78 | Fenster in Heckklappe mit Wisch- und Waschanlage |
| WC1 | Steuercode Werk 157 |
| WC4 | Steuercode Werk 157 |

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Code Ausstattung

| | |
|-----|---|
| WC9 | Steuercode Werk 157 |
| WM0 | Steuercode Modellpflege |
| X30 | Zulassungsbescheinigung, Teil II |
| X99 | Hersteller Mercedes-Benz AG |
| XA6 | Gewichtsvariante 3.050 kg |
| XC9 | COC-Papiere |
| XM0 | Modellpflege |
| XM8 | Steuercode Entwicklung |
| XN2 | Änderungsjahr G2-II |
| XO9 | Mercedes-Benz MobiloVan mit DSB und GgD |
| XQ1 | VIN codierte Fahrzeugdaten mit Prüfziffer |
| XU1 | Schilder / Druckschriften deutsch |
| XW5 | Wegfall Heckbeschriftung |
| XW9 | Steuercode Umstellung WLTP |
| XY3 | Modelljahr 3 |
| XZ1 | Modellgeneration 1 |
| Y10 | Verbandstasche |
| Y44 | Warndreieck |
| Z3K | PRO |
| Z3R | Premiumschutz Reifen (3 Jahre) |
| Z41 | Zulassung als LKW |
| ZC5 | Vertriebskennzeichen 0 |
| ZM0 | Kastenwagen |

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|-----|-------------------|--|------------|------------|
| 1 | Tür vorn links | Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern | 80,00 € | 60,00 € |
| 2 | Heckbereich | Holzboden - Löcher - Wertminderung | 100,00 € | 100,00 € |
| 3 | Schiebetür rechts | Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair | 120,00 € | 120,00 € |

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|----------------|--------------------|--|------------|------------|
| 4 | Tür vorn rechts | Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair | 120,00 € | 120,00 € |
| 5 | Fahrzeugdach | Dach - Delle(n) - Smart Repair | 200,00 € | 200,00 € |
| 6 | Karosserie | Karosserie (Mehrkosten können entstehen) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren | 200,00 € | 200,00 € |
| 7 | Multimediasystem | Multimediasystem (Kabelsatz & Stecker für Hochtöner links & Hochtöner erneuern) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern | 250,00 € | 250,00 € |
| 8 | Rad/Reifen | Reifen vorn - unvollständig - erneuern | 300,00 € | 300,00 € |
| 9 | Kotflügel rechts | Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren | 305,00 € | 230,00 € |
| 10 | Stossfänger vorn | Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern | 480,00 € | 360,00 € |
| 11 | Stossfänger hinten | Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern | 520,00 € | 390,00 € |
| 12 | Heckklappe/-tür | Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren | 650,00 € | 490,00 € |
| 13 | Verglasung | Heckscheibe schwarzglas - verkratzt / verschürft - erneuern | 660,00 € | 500,00 € |
| 14 | Seitenwand links | Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren | 790,00 € | 590,00 € |
| 15 | Verglasung | Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern | 1.050,00 € | 1.050,00 € |
| Summe (netto): | | | 5.825,00 € | 4.960,00 € |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten | Minderwert |
|-----|----------------------------|---|------------|------------|
| 1 | Motorhaube | Motorhaube - Delle / Lackschaden | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | Verkleidungen/ Abdeckungen | Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | Tür vorn links | Tür - Delle / Lackschaden | 0,00 € | 0,00 € |

Summe (netto):

0,00 €

0,00 €

Fehlteile

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

| Nr. | Fehlteil | Rep.Kosten | Minderwert |
|-----|--------------------------|------------|------------|
| 1 | Unterlagen - COC Papiere | 90,00 € | 90,00 € |
| | Summe (netto): | 90,00 € | 90,00 € |

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeugs entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Reifen

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 23 Übersichtsfotos, 41 Beschädigungsphotos

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Zubehör

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 19: Unterboden



Abbildung 20: Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Heckbereich: Holzboden - Löcher - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #2: Heckbereich: Holzboden - Löcher - Wertminderung



Beschädigung #3: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #3: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair

PROTOKOLLNUMMER: 41334785


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten können entstehen) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

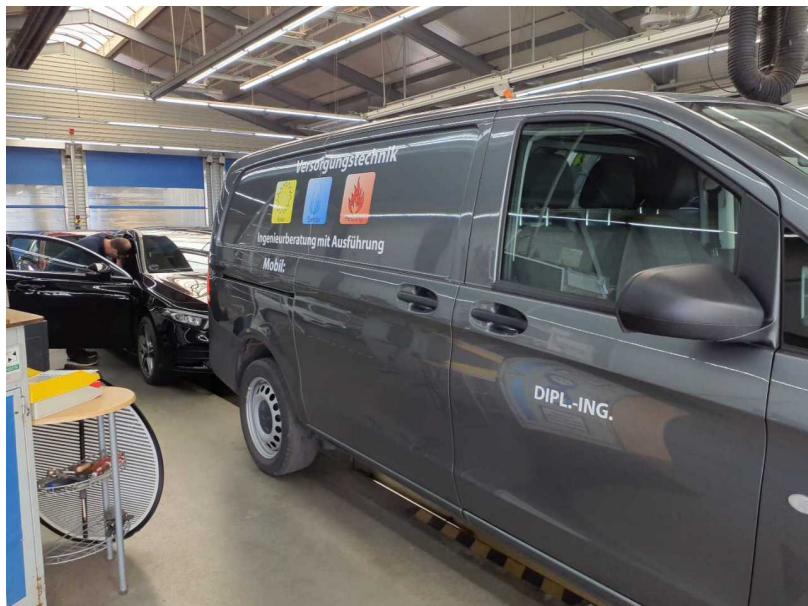

Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten können entstehen) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten können entstehen) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Mehrkosten können entstehen) - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #7: Multimediasystem: Multimediasystem (Kabelsatz & Stecker für Hochtöner links & Hochtöner erneuern) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Reifen vorn - unvollständig - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Reifen vorn - unvollständig - erneuern



Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41334785


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #10: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern

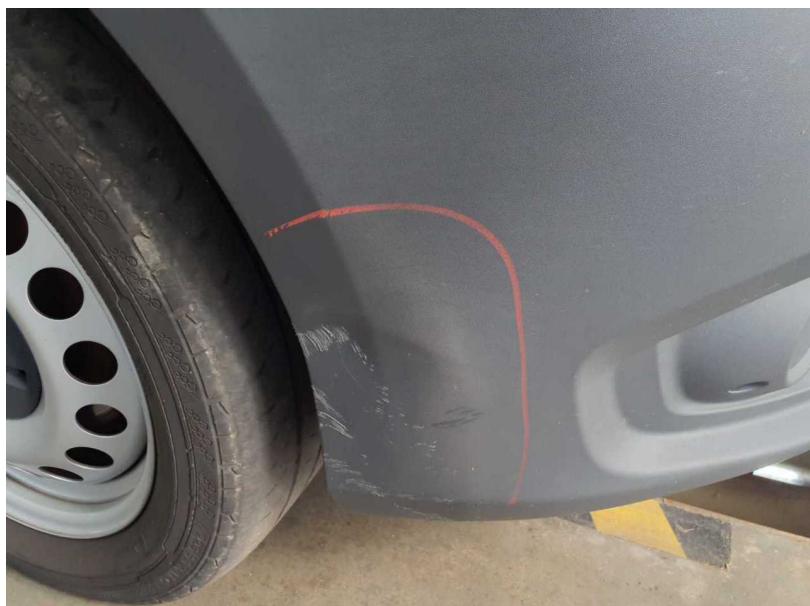

Beschädigung #10: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #11: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41334785


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025

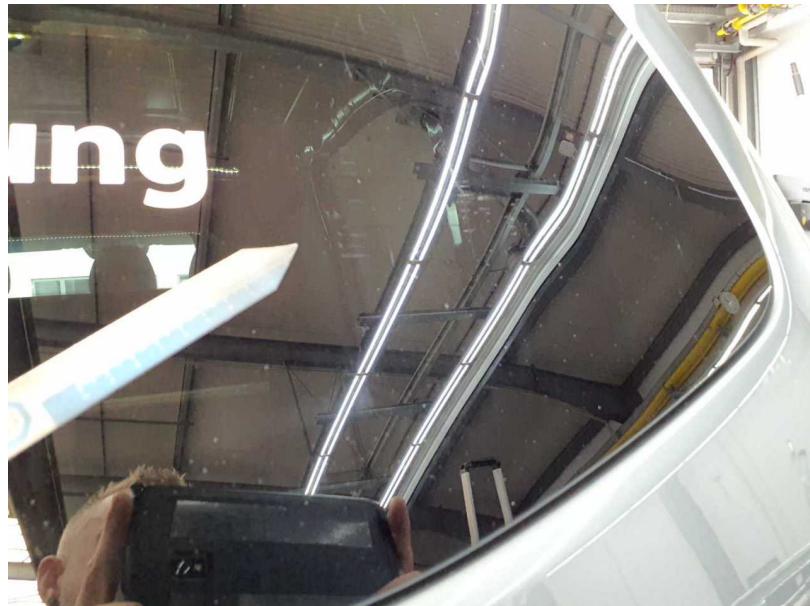

Beschädigung #13: Verglasung: Heckscheibe schwarzglas - verkratzt / verschürft - erneuern

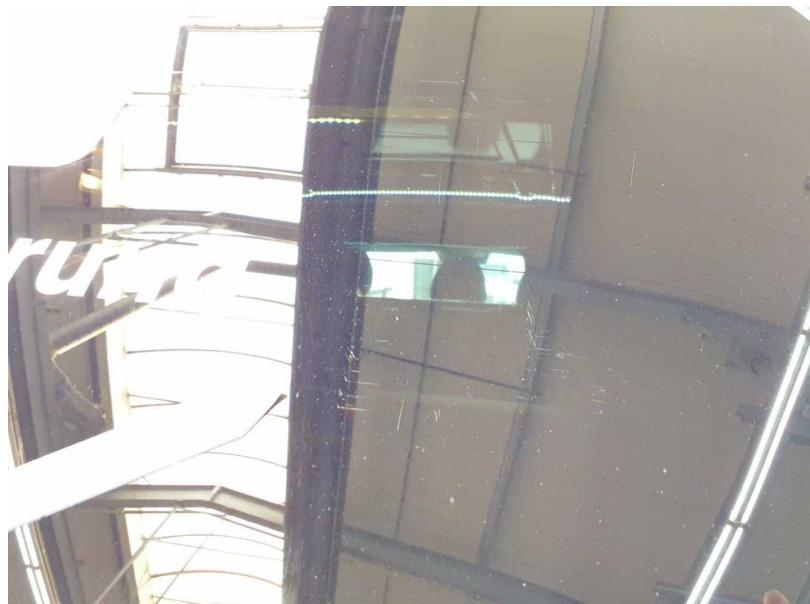

Beschädigung #13: Verglasung: Heckscheibe schwarzglas - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Beschädigung #15: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



Gebrauchsspur #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden

PROTOKOLLNUMMER: 41334785

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 03.09.2025



Gebrauchsspur #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft



Gebrauchsspur #3: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden