

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Gutachten

Betreff	Remarketing
Auftrag durch	Mercedes-Benz Leasing GmbH Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	29.08.2025
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Vito 116 CDI Kasten Lang
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 BBJ 06402
Fahrzeug-Identnummer	W1VVLBEZ8P4291102
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	17.10.2023
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Nummer ZB2	GX061644
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	22.600 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	9744 brillantsilber metallic
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 120 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.800
zul. Nutzlast (kg)	808
Maße (L/B/H)	5140 x 1928 x 1909
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 3

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / unvollständig
Restlauf bis Service	-50 Tag(e)
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar
Aufbau-Art	Kasten
Radstand [mm]	3.200
Achsformel	4 x 2

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/65 R16 103H	Hankook C	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	6 / 6
#2 205/65 R16 103H	Hankook C	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	4 / 4

Ersatzrad

205/65 R16 103H	Hankook C	Ersatzrad, Sommerreifen auf Stahl	9
-----------------	-----------	-----------------------------------	---

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.**Verkehrssicherheit Räder** Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
A1N	Hinterachswellenfabrikat Neapco
BB7	CO2-optimierte Bremsanlage
BH1	HOLD-Funktion
C70	Fußgängerschutz
CF0	Basisfahrwerk
CL1	Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
CL3	Lederlenkrad
CL4	Multifunktionslenkrad mit Reiserechner
D51	Trennwand durchgehend mit 1 Fenster
E07	Berganfahrhilfe
E1D	Digitales Radio (DAB)
E34	Pufferbatterie für Startvorgang
E57	Elektrik für Anhängersteckdose
EA4	Audio 40
ED4	Vliesbatterie 12 V 92 Ah
EL8	2-Wege-Lautsprecher vorn
EW6	Digitales Extra: Remote Services Plus
EY2	Digitales Extra: Live Traffic Information
EY5	Mercedes-Benz Notrufsystem
EY6	Pannenmanagement
EZ8	PARKTRONIC
F64	Außenspiegel elektrisch heranklappbar
F66	abschließbares Handschuhfach
F68	Außenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
F72	Außen- und Innenspiegel automatisch abblendbar
FR1	Heckkamera nicht einklappbar
FR8	Rückfahrkamera

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Code Ausstattung

- FY7 Multi-Tasten Funkfernbedienung
FZ8 Komfort-Öffnung u.Schließung mit IR-Fernbedienung
G43 9G-TRONIC
H16 Sitzheizung für Fahrer
H20 Wärmedämmendes Glas rundum
HH9 halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPOMATIC
HI1 Klimazone 1 (kalt/komfort)
IB6 Baureihe C447 Vito/V-Klasse
IG5 Basic
IK0 Komplettfahrzeug
IL1 Inland-Code
IL4 Region EU/ EFTA
IL5 Linkslenker
IL6 Metallic-Lack
IN2 Radstand 3200 mm, Überhang lang
J55 Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz
JA1 Warnlampe für Wischwasserfüllstand
JF1 Regensensor
JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
JK3 Kombiinstrument mit Pixel-Matrix-Display
JW8 ATTENTION ASSIST
JX2 Wartungsintervall 40.000 km
KB5 Haupttank 70 Liter
KP7 Abgasreinigung SCR Generation 4
L16 Nebelscheinwerfer Halogen
LA2 Fahrlichtassistent
LC2 LED-Lichtband im Laderaum
LC4 Komfort-Dachbedieneinheit

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Code Ausstattung

LE1	Adaptives Bremslicht
LX5	Europa
M60	Generator 14 V / 250 A
M72	Fahrzeug HVO fähig
MG9	Generatormanagement
MJ8	ECO Start-Stopp-Funktion
MK8	Geschwindigkeitsbegrenzung 210 km/h
MS1	TEMPO-MAT
MT6	Emissionsklasse Euro 6d N1 GR.III/N2
MU4	OM 654 DE 20 LA 120 kW (163 PS) 3800/min
RD8	Radvollabdeckung
RG1	Bereifung 205/65 R16
RR6	Reserverad mit Wagenheber
RS3	Stahlräder 6,5 J x 16
RY2	Reifendrucküberwachung an VA u. HA, drahtlos
S23	Beifahrersitz Zweisitzer
SA1	Sitzkissen-tiefenverstellung Fahrer
SA6	Airbag Beifahrer
SB1	Komfort-Fahrersitz
SE5	Lordosenstütze Fahrersitz
V30	Innenverkleidung Laderaum, seitlich
VF4	Stoff Caluma schwarz
VV9	Befestigungspunkte im Dachrahmen
W17	Fenster v. rechts, fest in Seitenwand/Schiebetür
W54	Hecktüren, zweiflügelig, Öffnung bis Seitenwand
W70	Colorverglasung im Fond, Schwarzglas
W78	Fenster in Heckklappe mit Wisch- und Waschanlage
WM0	Steuercode Modellpflege

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Code Ausstattung

- X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II
 X99 Hersteller Mercedes-Benz AG
 XC9 COC-Papiere
 XG6 Gewichtsvariante 2.800 kg
 XI3 Änderungsjahr G3-I
 XM0 Modellpflege
 XM8 Steuercode Entwicklung
 XO9 Mercedes-Benz MobiloVan mit DSB und GgD
 XQ1 VIN codierte Fahrzeugdaten mit Prüfziffer
 XU1 Schilder / Druckschriften deutsch
 XW9 Steuercode Umstellung WLTP
 XY3 Modelljahr 3
 XZ1 Modellgeneration 1
 Y10 Verbandstasche
 Y44 Warndreieck
 Z3K PRO
 Z3R Premiumschutz Reifen (3 Jahre)
 Z41 Zulassung als LKW
 ZC5 Vertriebskennzeichen 0
 ZM0 Kastenwagen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen	120,00 €	120,00 €
2	elektronische Systeme	elektronische Systeme - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen	150,00 €	150,00 €
3	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	160,00 €	160,00 €

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
4	Karosserie	Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/ neutralisieren	300,00 €	300,00 €
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €	550,00 €
6	Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - erneuern	550,00 €	470,00 €
7	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - verformt - erneuern	750,00 €	640,00 €
Summe (netto):			2.580,00 €	2.390,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Schlüsselsperrung)	73,00 €	73,00 €
2	Unterlagen - COC Papiere	90,00 €	90,00 €
Summe (netto):			163,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeugs entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeugs standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeugs keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Zus. am/im Fahrzeug verbaut: SORTIMO Regaleinbau, Holzboden verstärkt, Laderraum Be-/Entlüftung Dach u. Boden, Gestell mit Seilwinde, Verzurrschiene an Trennwand.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 14 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 5: Fahrzeugdach

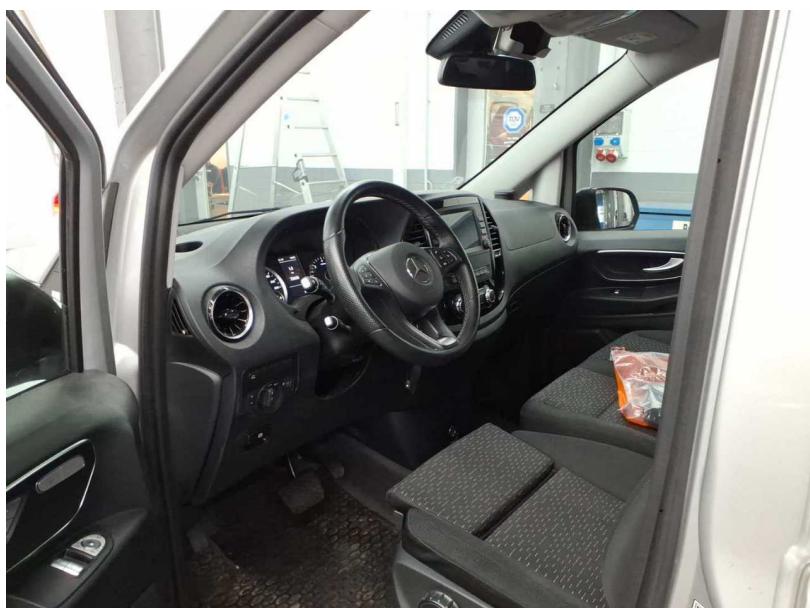


Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 9: Innenraum

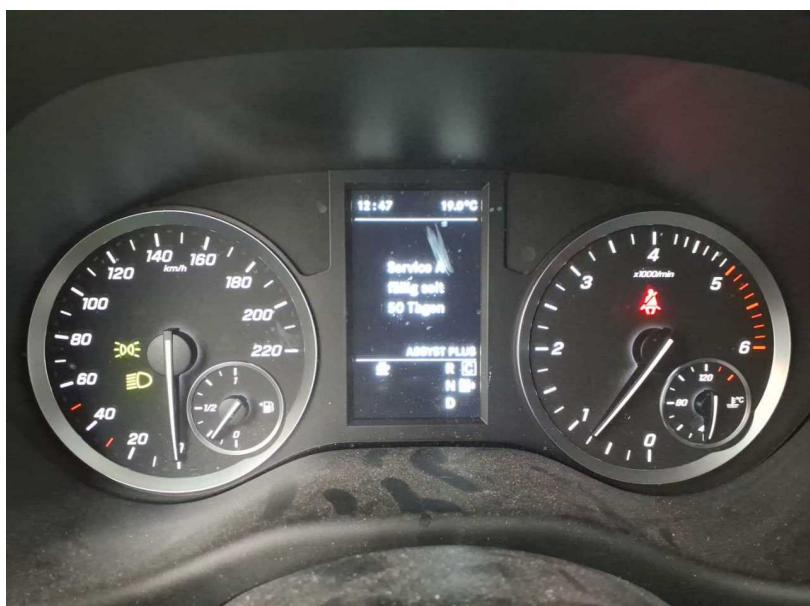


Abbildung 10: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 11: Laufleistung

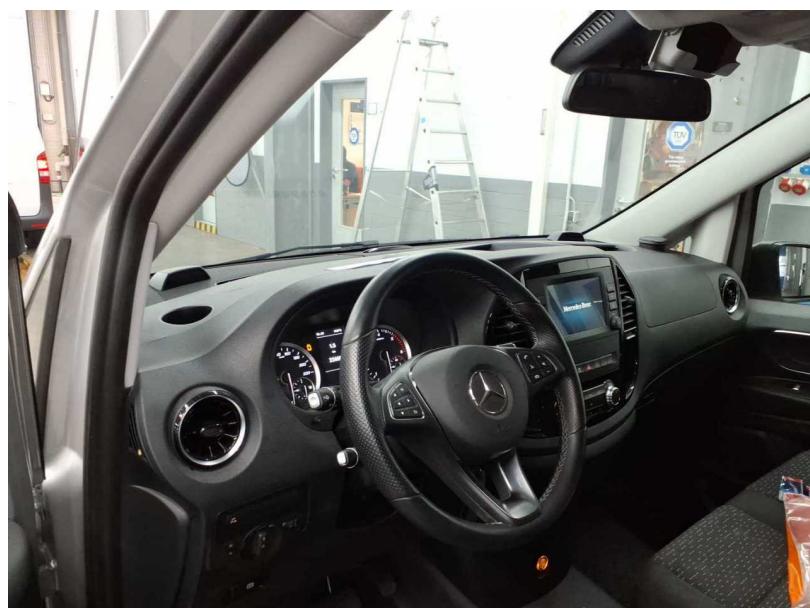


Abbildung 12: Instrumententafel

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

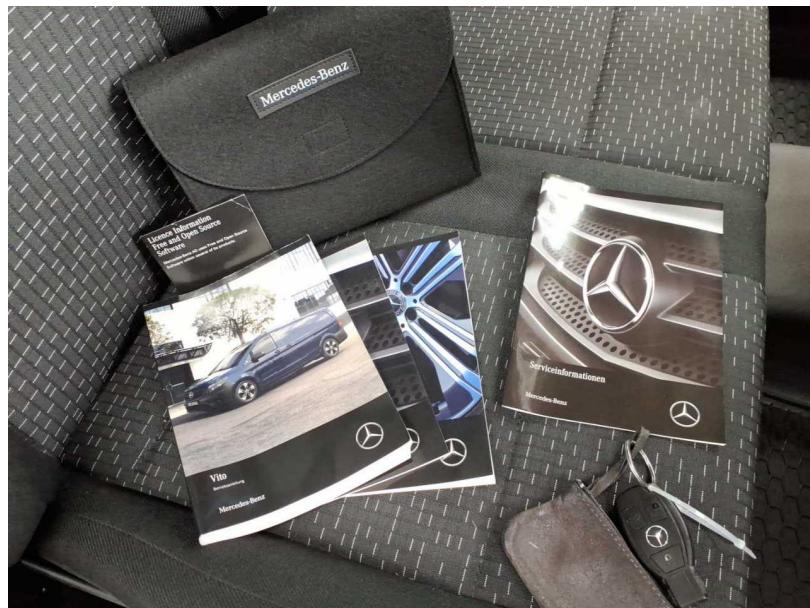


Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: FIN

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 17: Unterboden



Abbildung 18: Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025

**Abbildung 21:** Sonstiges

Beschädigungsfotos

13:22 Fr., 29. Aug. 2025

N62 - PARKTRONIC (PTS) (Code: EZ8)			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	000 901 76 02	Valeo	12/32 000
Software	000 902 95 37	Valeo	16/41 002
Diagnosekennung	004501	Steuergerätevariante	PARK117_Appl_004501
Herstellerspezifische Seriennummer	30400732315400497		
Ereignis	Text		Status
U014687	Die Kommunikation mit dem Zentralen Gateway hat Funktionsstörung. Die Botschaft fehlt.		S
29.08.2025 10:50:46	06/2025	W1VVLBEZ8P4291102 (447.603)	
Copyright 2025 Mercedes-Benz AG		Seite '4' von '6'	

XENTRY		Mercedes-Benz		
Ereignis	Text	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten	Status
Name				
Häufigkeitszähler	---		2	
Gesamtwegstrecke	22592km	22592km		
Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	1		S=GESPEICHERT

Beschädigung #2: elektronische Systeme: elektronische Systeme - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 41352333


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Beschädigung #3: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

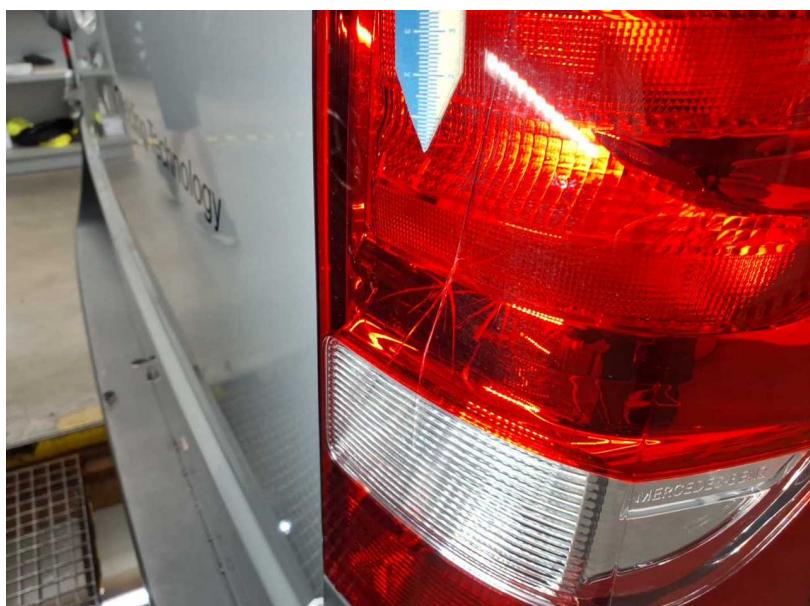

Beschädigung #3: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #4: Karosserie: Karosserie - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41352333

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 04.09.2025



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verformt - erneuern