

DEKRA CZ a.s.

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	8AV5116	VIN:	WAUZZZF26NN004233
Model vozidla:	Audi A6 Avant (4A5)(06.2018->)	Provedení:	A6 Avant 40TDI quattro AT
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	150	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Černá
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-08-16	Platnost tech. kont. do:	2025-08-16
Stav tachometru:	135154 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Klient souhlasí s doprohlídkou:	Ano	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinné ručení (zelená karta):	Ano
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 220 µm; LP blatník 205 µm; LP dveře 210 µm; LZ dveře 205 µm; LZ bok 105 µm; Z víko 200 µm; PZ bok 100 µm; PZ dveře 205 µm; PP dveře 205 µm; PP blatník 205 µm; Střeška 125 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Protipokluzová regulace, Ráčky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Navigační systém (Originální), Zadní sedadlo dělené, Střešní nosič, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Ostříkovače světlometů, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Telefon (Autotelefon), Tempomat, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Dešťový sensor, ESP (Elektronický stabilizační program), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Hankook	225/60 R 17	Letní	4
Pneu PP	Hankook	225/60 R 17	Letní	4
Pneu LZ	Hankook	225/60 R 17	Letní	4
Pneu PZ	Hankook	225/60 R 17	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Víko motoru	Jamka
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
6	Dveře zadní levé	Jamka
7	Koncové světlo vnější levé	Škrábance
8	Sklo víka zavazadlového prostoru	Škrábance
9	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
10	Střešní podélný nosič levý	Škrábance
11	Střecha	Škrábance
12	Střešní podélný nosič pravý	Škrábance
13	Rám dveří pravý	Škrábance
14	Bočnice zadní pravá	Jamka
15	Dveře zadní pravé	Jamka
16	C sloupek pravý	Jamka
17	Dveře přední pravé	Škrábance
18	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
19	Blatník přední pravý	Škrábance
20	Mřížka čelní masky	Škrábance
21	Koncové světlo pravé	Škrábance
22	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
23	Přídavný koberec LP	Opotřebení
24	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
25	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
26	Volant	Opotřebení
27	Řadicí páka	Opotřebení
28	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
29	Přídavný koberec LZ	Opotřebení
30	Koberec zadní	Deformace
31	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
32	Kryt zadního čela	Škrábance
33	Stropnice	Škrábance
Ostatní		
34	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
35	Celková plocha karoserie	Škrábance
36	Interiér	Znečištěno
37	Doprohlička v LC	Chybí

Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Povětrnostní podm.

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE




Rezervní kolo / sada na opravu



Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE

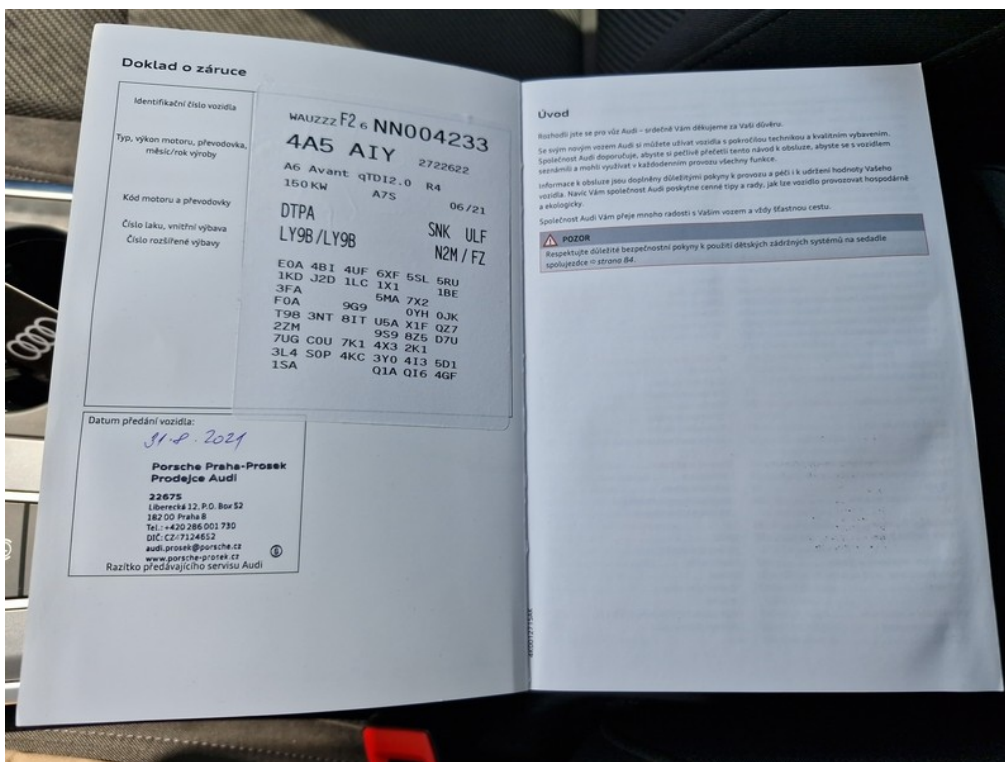

Servisní knížka



ORV č.I. str.1

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



ORV č.l. str.2



Přístrojový štít

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Viko motoru - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dveře přední levé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Madlo kliky LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



6 Dveře zadní levé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Koncové světlo vnější levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 7



8 Sklo víka zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

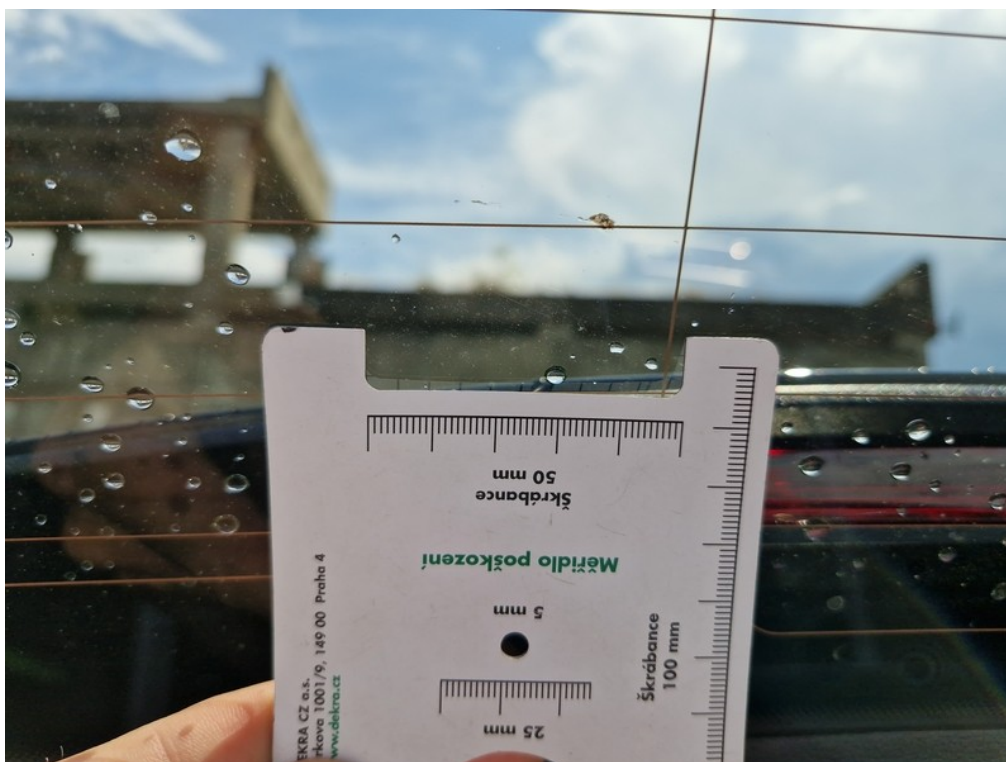


Viz popis k poškození č. 8



9 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

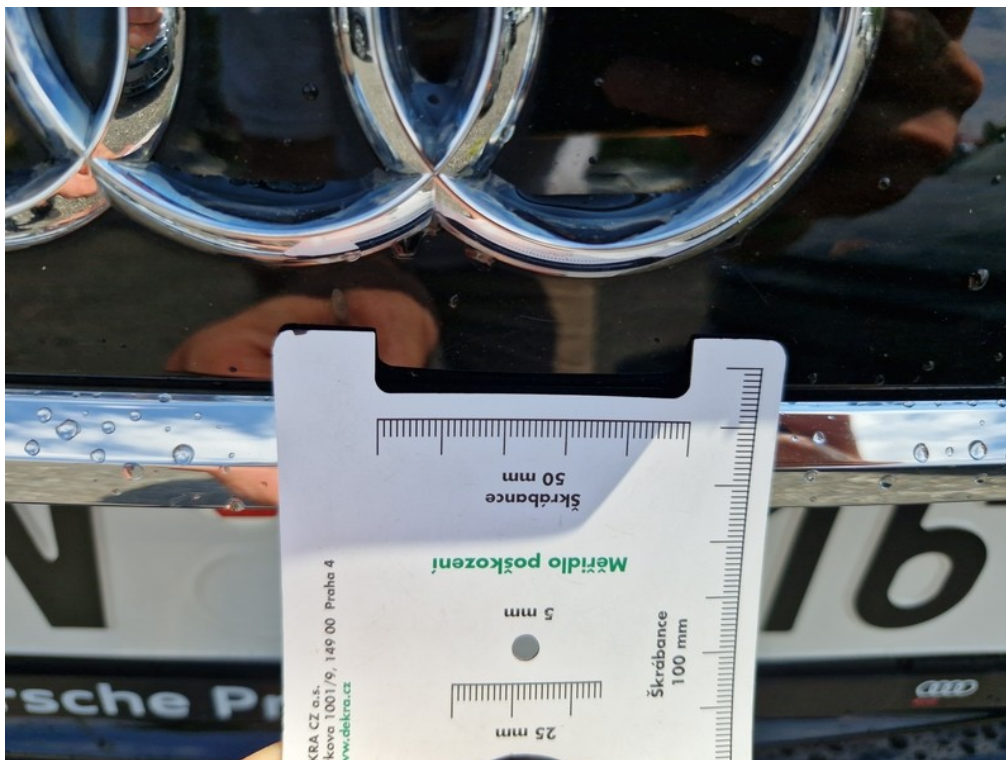

Viz popis k poškození č. 9



10 **Střešní podélný nosič levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 Střecha - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Střešní podélný nosič pravý - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Rám dveří pravý - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

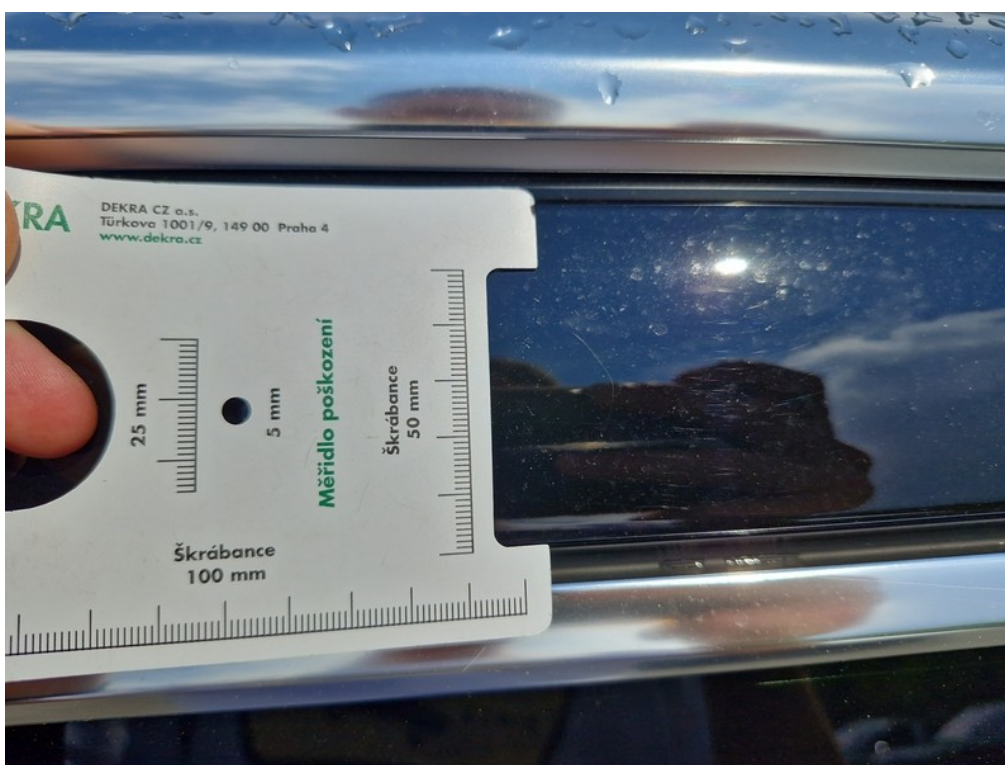

Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 Bočnice zadní pravá - Jamka

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 Dveře zadní pravé - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 C sloupek pravý - Jamka
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



17 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 Blatník přední pravý - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 Mřížka čelní masky - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



21 Koncové světlo pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



23 Přídavný koberec LP - Opotřebení
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




24 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

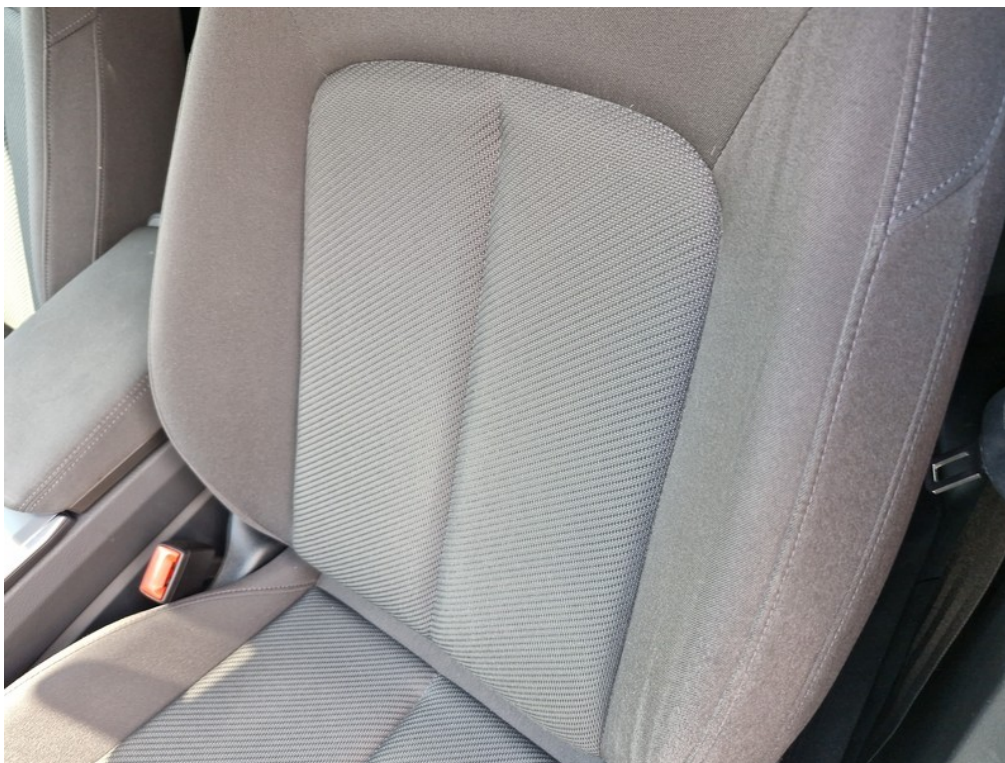

25 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



26 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Řadicí páka - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



28 Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 Přídavný koberec LZ - Opatření
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 Koberec zadní - Deformace

Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



31 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



32 Kryt zadního čela - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



33 Stropnice - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



34 Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 34



35 Celková plocha karoserie - Škrábance
Umístění: Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 35



36 Interiér - Znečištěno
Umístění:

Ostatní

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



37 Doprohlídka v LC - Chybí
Umístění:

Ostatní

Poznámka: Důvod druhé
prohlídky: Povětrnostní podm.



Viz popis k poškození č. 37