

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Aukčné centrum (Triblavina)



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT505FS	VIN:	WAUZZZF5XMA058229
Model vozidla:	Audi A5 Sportback (F5A)(09.2016->)	Provedení:	A5 SB 40 TFSI quattro AT
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1984
Maximální výkon (kW):	150	Druh paliva:	Hybridní vozidlo
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Stříbrná - metalíza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-08-04	Platnost tech. kont. do:	2025-08-04
Platnost měření emisí do:	2025-08-04	Stav tachometru:	102008 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 286 µm; LP blatník 83 µm; LP dveře 140 µm; LZ dveře 92 µm; LZ bok 97 µm; Z víko 125 µm; PZ bok 268 µm; PZ dveře 85 µm; PP dveře 144 µm; PP blatník 89 µm; Střeška 110 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (6x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Zadní sedadlo dělené, Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Posilovač řízení, Centrální zamykání, Klimatizace automatická, Vyhřívání vnější zpětná zrcátka, Imobilizér, Čalounění kůže (Celokožený), Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Pirelli	225/50 R 17	Letní	5
Pneu PP	Pirelli	225/50 R 17	Letní	5
Pneu LZ	Pirelli	225/50 R 17	Letní	5
Pneu PZ	Pirelli	225/50 R 17	Letní	5

Disky první sady pneumatik

Hliník

Pneu rez.

Rezervní dojezdové kolo

POZNÁMKA

Nie je možné vykonať TK z dôvodu poškodenia Č skla.

Datum ukončení: 2025-08-07

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

- | P.č. | Poškozený díl |
|------|-----------------------------|
| 1 | Čelní sklo |
| 2 | Přední nárazník |
| 3 | Dveře zadní pravé |
| 4 | Dveře přední pravé |
| 5 | Bočnice zadní pravá |
| 6 | Zadní nárazník |
| 7 | Spojler Z nárazníku |
| 8 | Víko zavazadlového prostoru |

Interiér (vnitřní prostor)

- | | |
|---|--|
| 9 | Potah opěradla zadního pravého sedadla |
|---|--|

Druh poškození

- | |
|------------------|
| Neodborná oprava |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Škrábance |
| Deformace |
| Škrábance |
| Škrábance |

Ke slícování

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Okamžitě

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

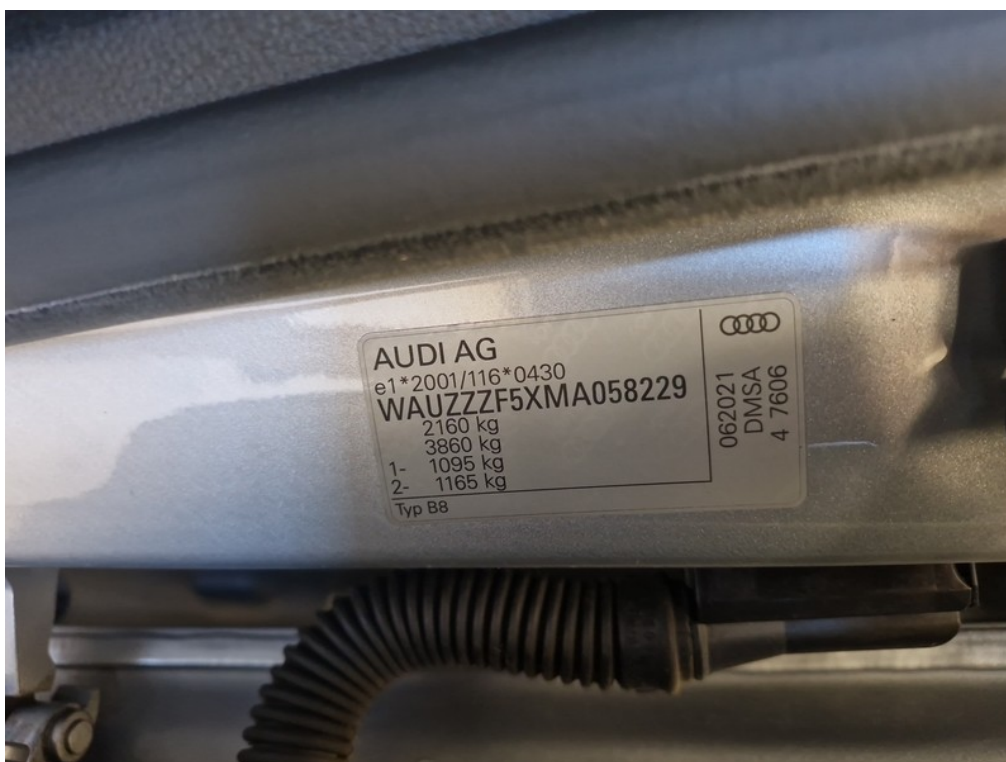

VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km



Stav km


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Čelní sklo - Neodborná oprava
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

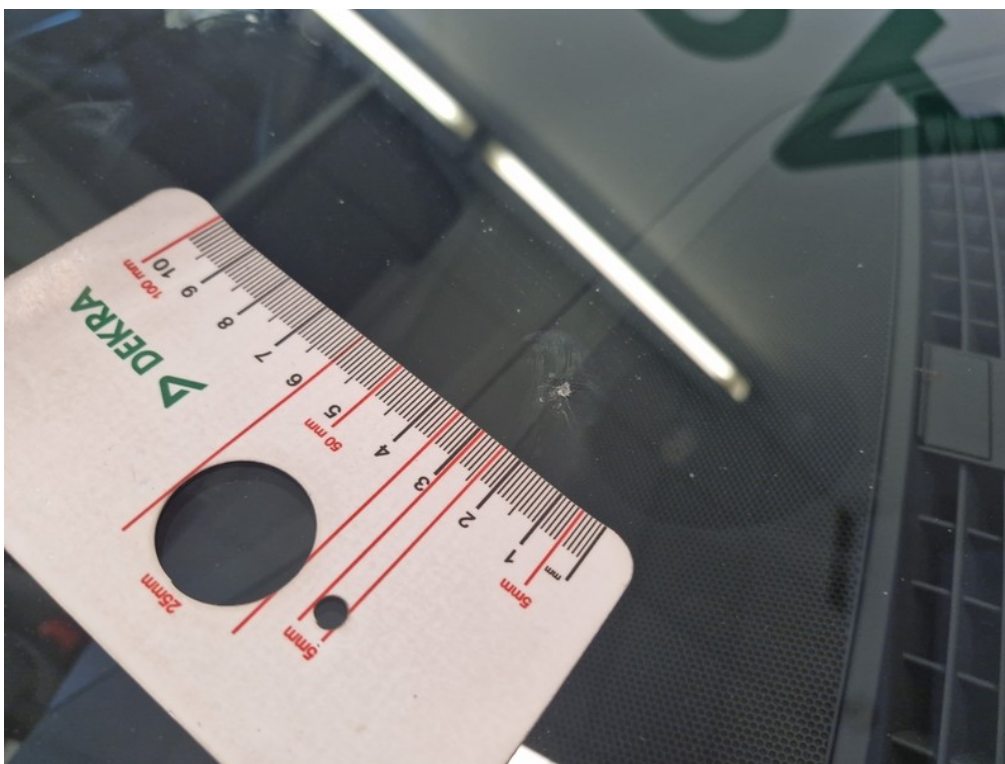

Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 1




Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

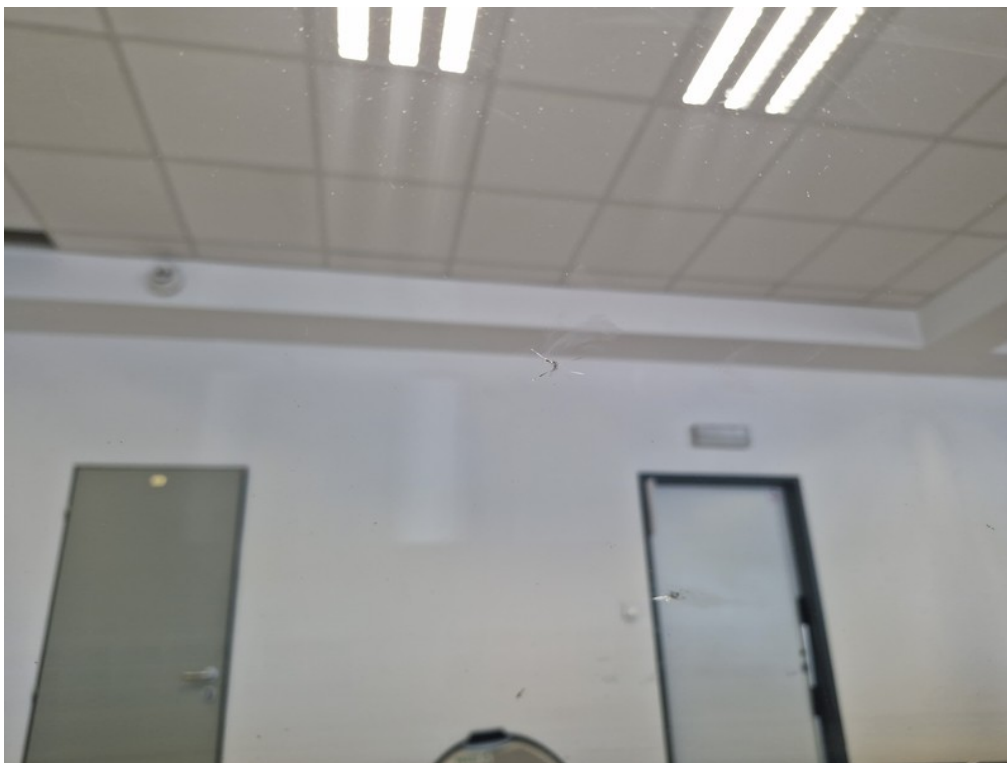

Viz popis k poškození č. 1

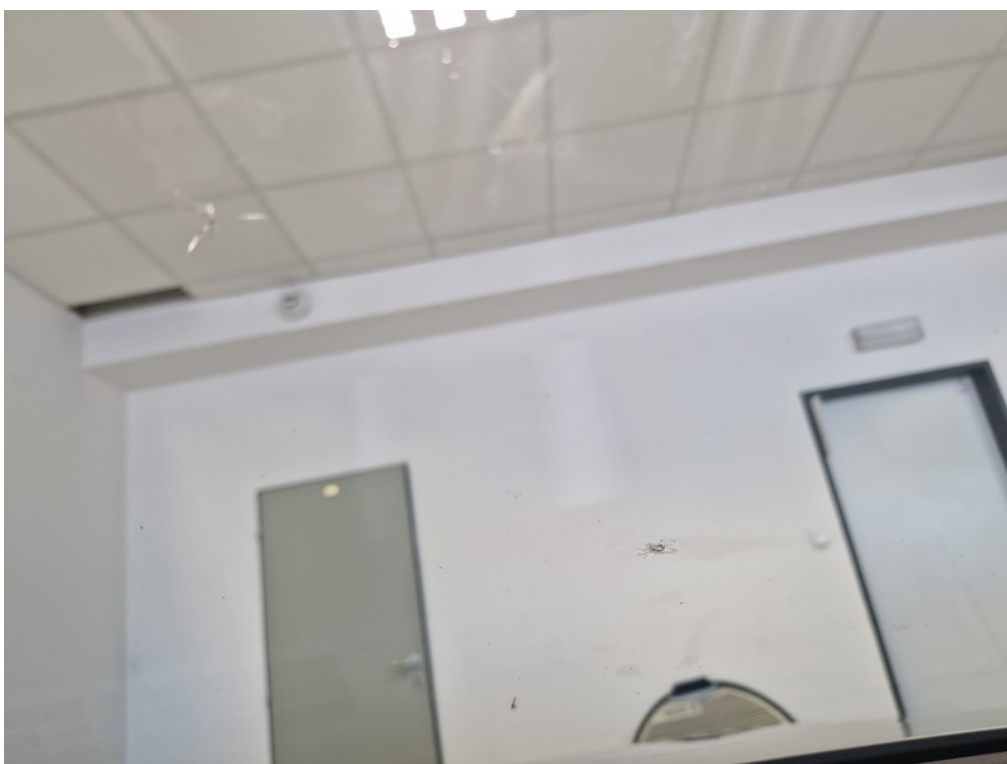

Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Dveře zadní pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

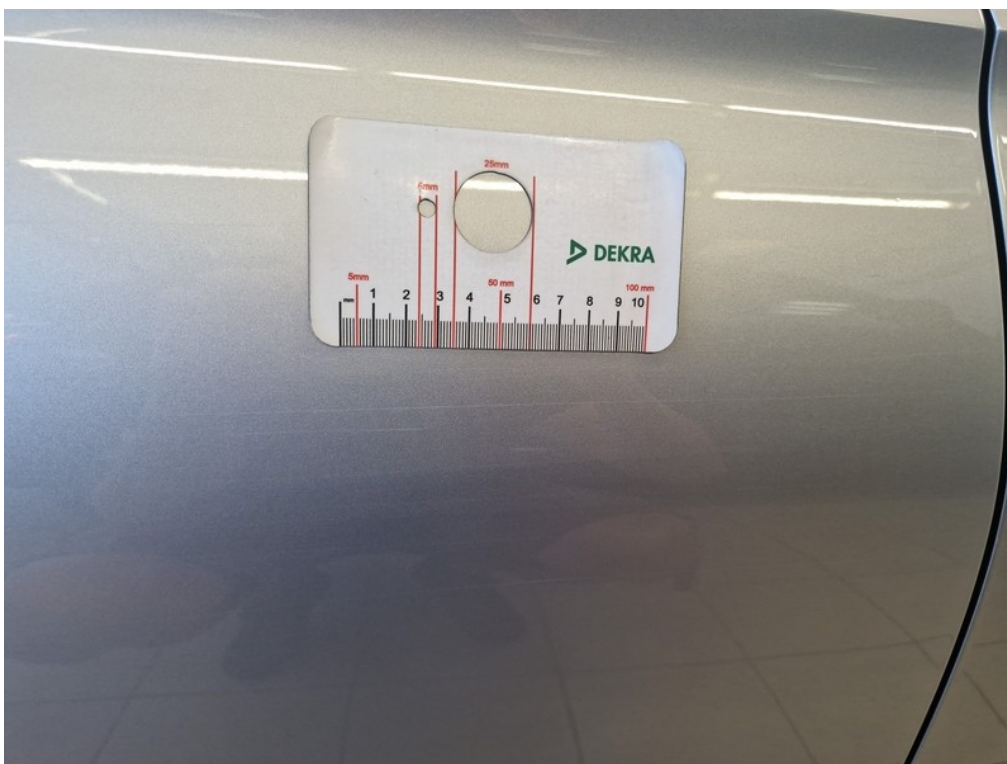

Viz popis k poškození č. 3


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Dveře přední pravé - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

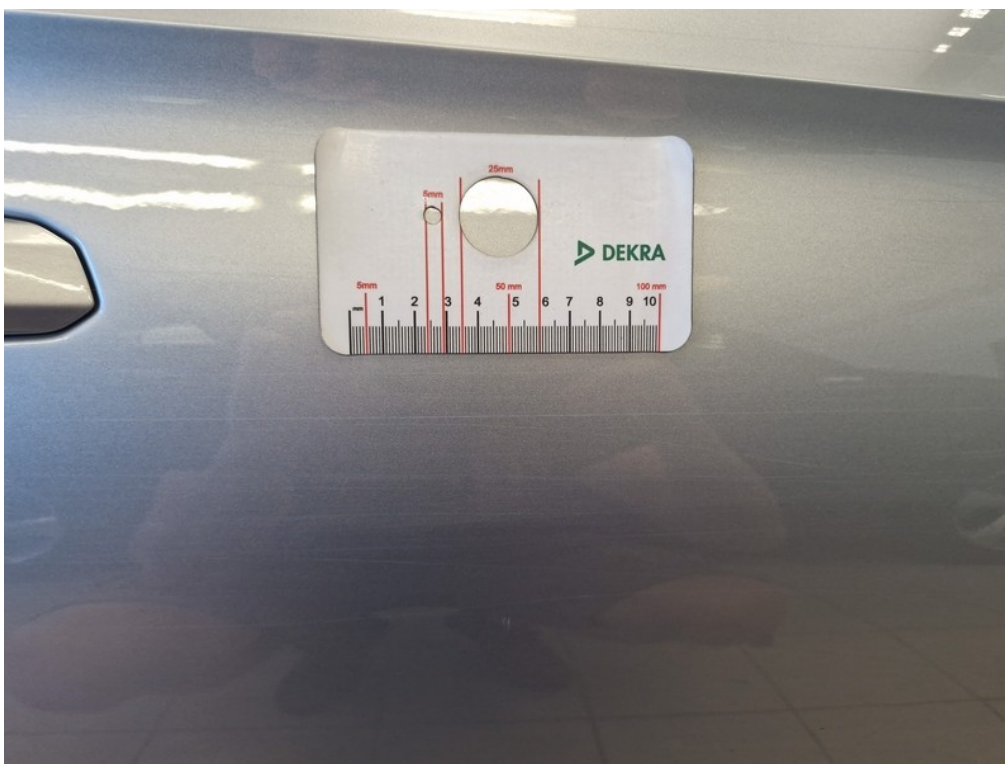

Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Bočnice zadní pravá - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 Zadní nárazník - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Spojler Z nárazníku - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Víko zavazadlového prostoru - Škrábance
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 Potah opěradla zadního pravého sedadla - Ke slícování
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9