



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12194516
Berichtsnummer :	000000835109-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	MH-TP 2302		

Fahrzeugdaten

BMW Baureihe 3 Touring (G21N)(07.2022->) 320 d xDrive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBA31FZ050FP61357	Laufleistung abgelesen:	73409 km
Erstzulassung / Baujahr:	16.03.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	11.04.2025 Muecke Atzenhain
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	0005/CTZ	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1995 ccm / 140 kW (190 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	BLACK SAPPHIRE METALLIC	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	72182 / 19.03.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 7 mm
2. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 5 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 6 mm
2. Achse - links / Zust.		225/50/R17/98 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		225/50/R17/98 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Ablage-Paket
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Wärmeschutzverglasung getönt
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Hevelius
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsassistent
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung Servotronic
- Spiegel-Paket
- Uni-Lackierung
- Widescreen Display

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fahrassistenz-System Driving Assistant

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Fzg. ohne Modell-Schriftzug• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)• Sonnenschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none">• Metallic-Lackierung• Sitzheizung vorn |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen
	Bauteil Schaden
1.	Windschutzscheibe Beschädigt
2.	Motorhaube Steinschlag
3.	Stoßfänger Vorne Kratzer Ab 60mm
4.	Tür Vorne - Links Kratzer
5.	Tür Hinten - Links Kratzer Ab 60mm
6.	Seitenwand - Hinten - Links Kratzer
7.	Stoßfänger Hinten Kratzer
8.	Seitenwand - Hinten - Rechts Kratzer
9.	Tür Hinten - Rechts Kratzer
10.	Türeinstieg Hinten - Rechts Kratzer
11.	Tür Hinten - Rechts 1 Delle
12.	Tür Vorne - Rechts Kratzer
13.	Kotflügel Vorne - Rechts Steinschlag
	Sonstiges
	Bauteil Schaden
14.	Dachhimmel Verschmutzt (leicht)

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel




Bereifung



Klimaanlage



Windschutzscheibe

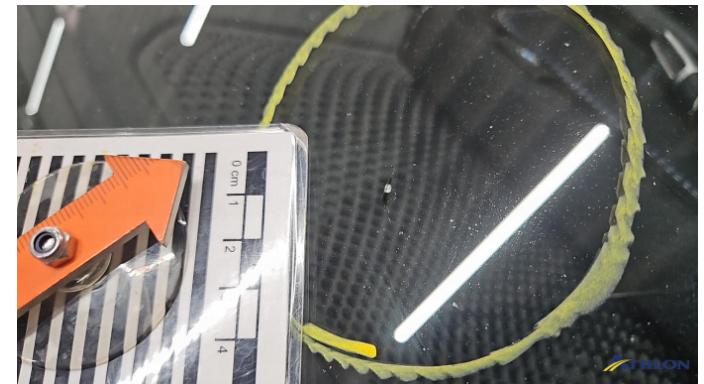

1. Windschutzscheibe
Beschädigt



2. Motorhaube
Steinschlag



3. Stoßfänger Vorne
Kratzer Ab 60mm



4. Tür Vorne - Links
Kratzer



5. Tür Hinten - Links
Kratzer Ab 60mm



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer



8. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



8. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



9. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



10. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



11. Tür Hinten - Rechts
1 Delle



12. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



13. Kotflügel Vorne - Rechts
Steinschlag



14. Dachhimmel
Verschmutzt (leicht)



14. Dachhimmel
Verschmutzt (leicht)