

**BMW X5****X5 XDRIVE45E**

FIN	WBATA610709M27437
Kilometerstand	170.924 km
Erstzulassungsdatum	07.07.2022

AUFTRAGSDetails

Begutachtungsdatum	25.09.2025 10:13:51	Inspektionsort	CAT GmbH & Co. KG Seddiner See
--------------------	---------------------	----------------	--------------------------------

FAHRZEUGINFORMATIONEN

FIN	WBATA610709M27437	Antriebsart	Allrad
Kilometerstand	170.924 km	Getriebe	Automatik
Fahrzeugart	SUV	Gänge	8
Anzahl Türen	5	Interieurfarbe	Schwarz
Erstzulassungsdatum	07.07.2022	Fahrzeugfarbe	Weiß
Kraftstoffart	Hybrid Benzin	Fahrzeugkategorie	Personenkraftwagen
Marke	BMW	Metallic-Lackierung	Ja
Modell	X5	Polsterart	Leder
Gesamtanzahl der Sitze	5		

DOKUMENTE UND WARTUNG

Anzahl Schlüssel gesamt	2	Originalschlüssel	Ja
Euro-Aufkleber	Ja	Betriebsanleitung	Ja

GEPRÜFTE AUSSTATTUNG DURCH DEN SACHVERSTÄNDINGEN

Anhängerkupplungstyp	Keine Anhängerkupplung	Klimaanlagentyp	Klimaanlage auto.
Anzahl der Ladekabel (Normalladung)	1	Kofferraumabdeckung / Rollo vorhanden	Ja

Anzahl der Ladekabel (Schnellladung)	1	Multifunktionslenkrad	Ja
Art des Navigations-Datenträgers	HD	Navigation	Ja
Dachreling	Ja	Scheinwerfertyp	Scheinwerfer LED
Einparkhilfe hinten	Ja	Schiebedach elekt.	Ja
Einparkhilfe vorn	Ja	Sitzheizung vorne	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VL	Ja	Tempomat	Ja
Elektrisch verstellbare Sitze VR	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
Vorne	Links	4,0 mm	Pirelli	275/45 R 20 110 Y	Sommer	Aluminium	-
Vorne	Rechts	4,0 mm	Pirelli	275/45 R 20 110 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Links	4,0 mm	Pirelli	305/40 R 20 112 Y	Sommer	Aluminium	-
Hinten	Rechts	4,0 mm	Pirelli	305/40 R 20 112 Y	Sommer	Aluminium	-

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart	Pannensichere Bereifung
-	-	5,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-
-	-	6,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-
-	-	5,0 mm	Pirelli	265/50 R 19 110 H	Winter	Aluminium	-

SCHÄDEN


Äußere Schäden

Schäden ohne Gruppen





2 | Stoßfänger vorne

Typ	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparurmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

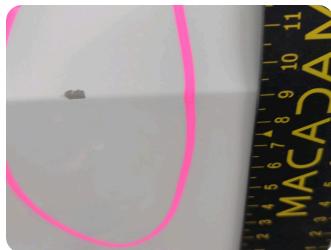

3 | Tür vorne links


Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparurmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

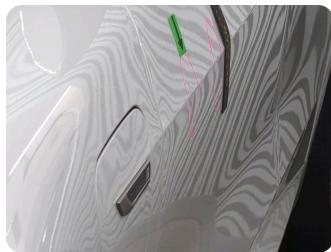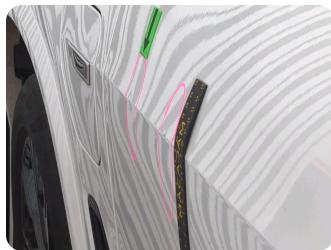

7 | Heckklappe

Typ	Kein Originalteil
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparurmethode	Aufkleber entfernen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Hinten

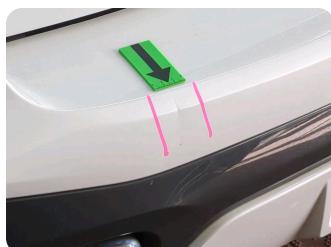


4 | Stoßfänger hinten

Typ	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparurmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1



65851906.pdf

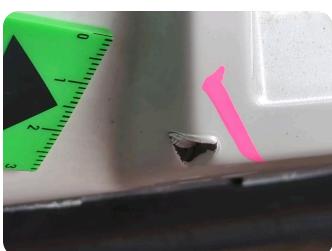

5 | Stoßfänger hinten

Typ	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Unfallschaden 1

Kommentare: Spoiler



6 | Stoßfängerzierblende hinten

	Kratzer
Type	>6 cm - 8 cm
Schweregrad	Keine Reparatur
Reparaturmethode	Unfallschaden 1

Ursache

Innenschäden



1 | Innenraum

Typ	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifeneinlagerung auf der Rücksitzbank möglich

Geschätzter reduzierter Wert

2.107,92 €

KOMMENTARE

ⓘ Allgemeiner Hinweis

KVA Macadam

Fahrzeugbilder

