

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025

Gutachten

Betreff	Remarketing
Auftrag durch	Mercedes-Benz Bank AG Siemensstr. 7 70469 Stuttgart
Besichtigungsdatum / Ort	27.08.2025
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	C 200 d T-Modell
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1313 ERB 00111
Fahrzeug-Identnummer	WDD2052071F736987
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung / Letzte Zulassung	09.04.2018 / 05.10.2022
Nächste HU	11/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie)
Nummer ZB2	EX693344
Laufleistung	237.610 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	040 Unilack schwarz
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.143 ccm/ 100 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.190
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9



PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025

Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden		
Raucherfahrzeug	Nein		
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig		
Restlauf bis Service	1.400 km		
Durchgeführte Wartungen	09.03.2023 bei 93.319 km		
Probefahrt	nicht durchgeführt		
Vorschaden	Feststellbar		
Nachlackierung	Feststellbar		
Bereifung / Felge			
Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 R16 96H	Nokian	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	7 / 7
#2 205/60 R16 96H	Nokian	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	4 / 4
Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.		
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025

Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
000A	Stoff
02B	Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
141	Maßnahmenpaket zum Änderungsjahr
154	Steuercode - Alternativer Reifenhersteller
15U	Vorrüstung für Mercedes-Benz Link
1P6	Steuercode Vertrieb
213	Komfort-Direktlenkung
233	Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
237	Aktiver Totwinkel-Assistent
238	Aktiver Spurhalte-Assistent
249	Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend
253	PRE-SAFE® PLUS
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
266	Aktiver Lenk-Assistent
268	Aktiver Brems-Assistent mit Kreuzungsfunktion
269	Kreuzungs-Assistent
270	GPS-Antenne
271	PRE-SAFE® PLUS
274	Telefon-Antenne
287	Sitzlehnen im Fond klappbar
294	Kneebag
299	PRE-SAFE® System
2U6	Gekürztes Kühlmodul
2U8	Kältemittel 1234yf
300	PRE-SAFE® Bremse
332B	Sprache Kombiinstrument - deutsch

000A	Stoff
02B	Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
141	Maßnahmenpaket zum Änderungsjahr
154	Steuercode - Alternativer Reifenhersteller
15U	Vorrüstung für Mercedes-Benz Link
1P6	Steuercode Vertrieb
213	Komfort-Direktlenkung
233	Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
237	Aktiver Totwinkel-Assistent
238	Aktiver Spurhalte-Assistent
249	Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend
253	PRE-SAFE® PLUS
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
266	Aktiver Lenk-Assistent
268	Aktiver Brems-Assistent mit Kreuzungsfunktion
269	Kreuzungs-Assistent
270	GPS-Antenne
271	PRE-SAFE® PLUS
274	Telefon-Antenne
287	Sitzlehnen im Fond klappbar
294	Kneebag
299	PRE-SAFE® System
2U6	Gekürztes Kühlmodul
2U8	Kältemittel 1234yf
300	PRE-SAFE® Bremse
332B	Sprache Kombiinstrument - deutsch

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025

Code Ausstattung

- 345 Scheibenwischer mit Regensensor
351 Mercedes-Benz Notrufsystem
355 Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
357 SD-Karten-Navigation
360 Kommunikationsmodul (UMTS) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
367 Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
39R 40,6 cm (16") Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design
3U1 Headunit Europa/GUS-Staaten/Mongolei
421 9G-TRONIC
448 Touchpad mit Controller
474 Dieselpartikelfilter
475 Reifendruckkontrolle
485 AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem
500 Außenspiegel elektrisch anklappbar
522 Audio 20 CD
550 Anhängevorrichtung mit ESP® Anhängerstabilisierung
580 Klimatisierungsautomatik THERMATIC
58U Innenhimmel Stoff kristallgrau
5P6 Steuercode Vertrieb
608 Digitales Extra: Adaptiver Fernlicht-Assistent
611 Umfeldbeleuchtung
632 LED High Performance-Scheinwerfer
6P5 Steuercode Vertrieb f. Code 475
70B Warnweste für Fahrer
720 Dachreling schwarz
808 Modelljahrkode
810 Burmester® Surround-Soundsystem
818 CD-Player

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025

Code Ausstattung

- 873 Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
890 EASY-PACK Heckklappe
8U2 Gewichtsoptimierte Windschutzscheibe
8U8 i-Size Kindersitzbefestigung
916 Kraftstoffbehälter mit größerem Inhalt (66L)
927 Abgasreinigung EURO 6 Technik
969 COC-Papier EU6 - mit Zulassungsbescheinigung Teil II
B03 ECO Start-Stopp-Funktion
B09 Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung
B59 DYNAMIC SELECT
H80 Zierelemente Klavierlackoptik in Schwarz hochglänzend
K11 Adaptives Bremslicht
K13 Serviceintervall 25.000 KM
K27 Softwaresteuerung für Kraftfrei in Stellung "D"
L Linkslenkung
P75 Serienausstattung Interieur
P76 Serienausstattung Exterieur
R01 Sommerreifen
U01 Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
U10 Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
U22 4-Wege-Lordosenstütze
U60 Aktive Motorhaube
U77 Diesel Abgasreinigung BLUETEC (SCR)
U85 AdBlue® Behälter mit größerem Inhalt
V08 Speed- und Loadindex 92V

Wertmindernde Faktoren

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Karosserie	Unterbodenverkleidung (Getriebe) - fehlt - erneuern	190,00 €	190,00 €
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern	350,00 €	350,00 €
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern	350,00 €	350,00 €
4	Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren	500,00 €	50,00 €
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen	550,00 €	550,00 €
6	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - Lackmangel - lackieren	630,00 €	60,00 €
7	Rad/Reifen	Reifensatz komplett - abweichend Auslieferungszustand - erneuern	720,00 €	720,00 €
8	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern	910,00 €	910,00 €
Summe (netto):			4.200,00 €	3.180,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Schlüsselsperrung)	73,00 €	73,00 €
2	Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo (inkl. Trennnetz)	710,00 €	710,00 €
Summe (netto):			783,00 €



PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
1	Seite rechts, fachgerecht repariert		

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Tür hinten rechts	247 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeogrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025

bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhaltet weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Scheibentönung verbaut.

Anlagen: 24 Übersichtsfotos, 14 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Kombiinstrument

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Abbildung 9: Laufleistung



Abbildung 10: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Zubehör

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025

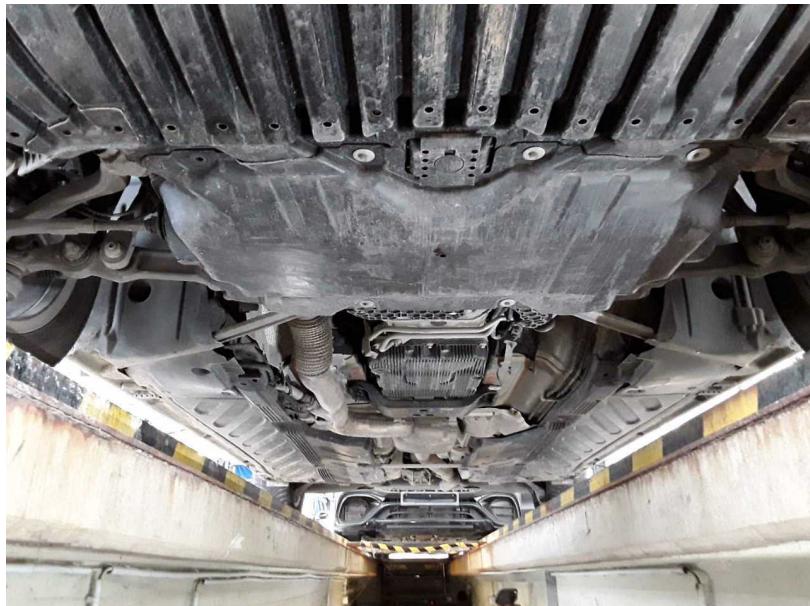


Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025

Beschädigungsphotos



Beschädigung #1: Karosserie: Unterbodenverkleidung (Getriebe) - fehlt - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stoßfänger hinten: Stoßfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41230885


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren

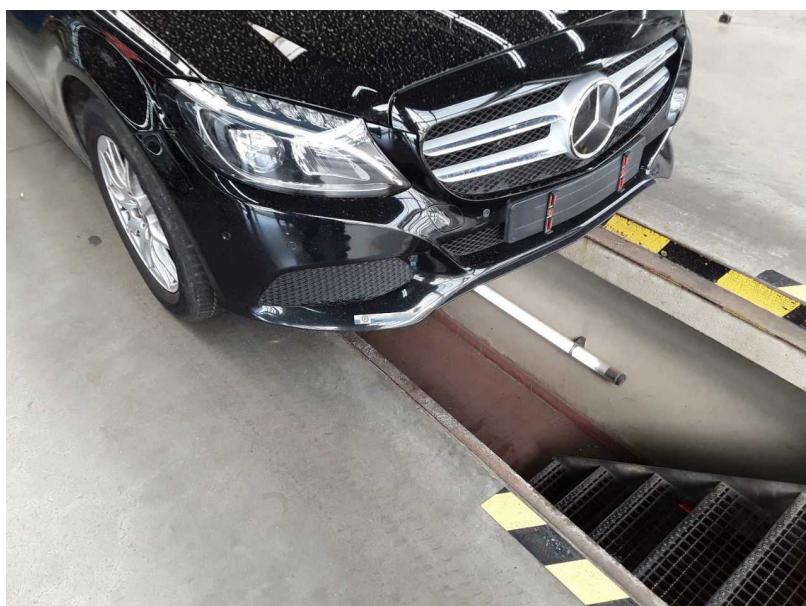

Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - Lackmangel - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 41230885

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 27.08.2025



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



Fehlteil #2: Interieur: Laderraumabdeckung / Rollo (inkl. Trennnetz) - fehlt - erneuern