

DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava

ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

ÚDAJE O PROHLÍDCE

Místo konečného stanoviště:

Aukčné centrum (Triblavina)



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	BT109CH	VIN:	WF0FXXWPCFLS20891
Model vozidla:	Ford Mondeo 4 Break (2014)	Provedení:	Mon.kom.2.0EBL 190 ST-Line AT
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1996
Maximální výkon (kW):	140	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Šedá - metaliza
Převodovka:	Automatická	Počet dveří:	5
Datum první registrace:	2021-01-28	Platnost tech. kont. do:	2026-12-05
Platnost měření emisí do:	2026-12-05	Stav tachometru:	139354 Km Odečteno
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola (km):	0
Datum poslední prohlídky vozidla:	Neuvádí se	Vozidlo s odpočtem DPH:	Ano

BAREVNÁ VRSTVA

tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 94 µm; LP blatník 96 µm; LP dveře 104 µm; LZ dveře 96 µm; LZ bok 93 µm; Z víko 72 µm; PZ bok 99 µm; PZ dveře 93 µm; PP dveře 98 µm; PP blatník 95 µm; Střecha 97 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Airbag (7x), Tónované sklo, ABS (protiblokovací systém), Ráfky - slitiny lehkých kovů, Elektrické ovládání oken (4x), Metalický nebo jiný speciální lak, Navigační systém (Originální), Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka, Parkovací senzor (Přední a zadní), Posilovač řízení, Vyhřívání sedadel, Tempomat, Centrální zamykání, Mlhové světlomety, Klimatizace automatická, Imobilizér, Dešťový senzor, Rádio originální (Rádio)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Dunlop	235/45 R 18	Zimní	5
Pneu PP	Dunlop	235/45 R 18	Zimní	5
Pneu LZ	Dunlop	235/45 R 18	Zimní	5
Pneu PZ	Dunlop	235/45 R 18	Zimní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

POZNÁMKA

Datum ukončení: 2025-08-11

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.

Exteriér (vnější prostor)

1	Víko motoru
2	Přední nárazník
3	Lišta P nárazníku levá
4	Čelní sklo
5	Disk PP kola
6	Blikač boční P zpětného zrcátka
7	Kryt P prahu
8	Disk PZ kola
9	Bočnice zadní levá
10	Dveře zadní levé
11	Dveře přední levé
12	Hrana LP dveří
13	Disk LP kola
14	Pneumatika PZ kola
15	Víko motoru

Interiér (vnitřní prostor)

16	Sedadlo řidiče
17	Loketní opěrka

Druh poškození

Poškození od odletujícího kamení
Škrábance
Škrábance
Poškození od odletujícího kamení
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Škrábance
Deformace
Deformace
Deformace
Škrábance
Škrábance
Prasklina
Škrábance

Opotřebení
Škrábance

ZÁKLADNÍ KONTROLA STAVU VOZIDLA

Start vozidla:

Poznámka:

Ihned

Volnoběh motoru:

Poznámka:

Pravidelný chod

Činnost motoru:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost spojky:

Poznámka:

Správná funkce

Činnost převodovky:

Poznámka:

Správná funkce

Řízení, vůle volantu:

Poznámka:

Správná funkce

Hluk jednotlivých agregátů:

Poznámka:

Bez atypických zvuků

Zvuky z výfukového systému:

Poznámka:

Žádné nestandardní zvuky

Brzdové kotouče a obložení:

Poznámka:

V dobrém stavu

Zápach v interiéru:

Poznámka:

Žádný zápach

Předchozí poškození (vizuální lícování dílů):

Poznámka:

Lícování dílů karosérie v pořádku

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Interiér




Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Motor

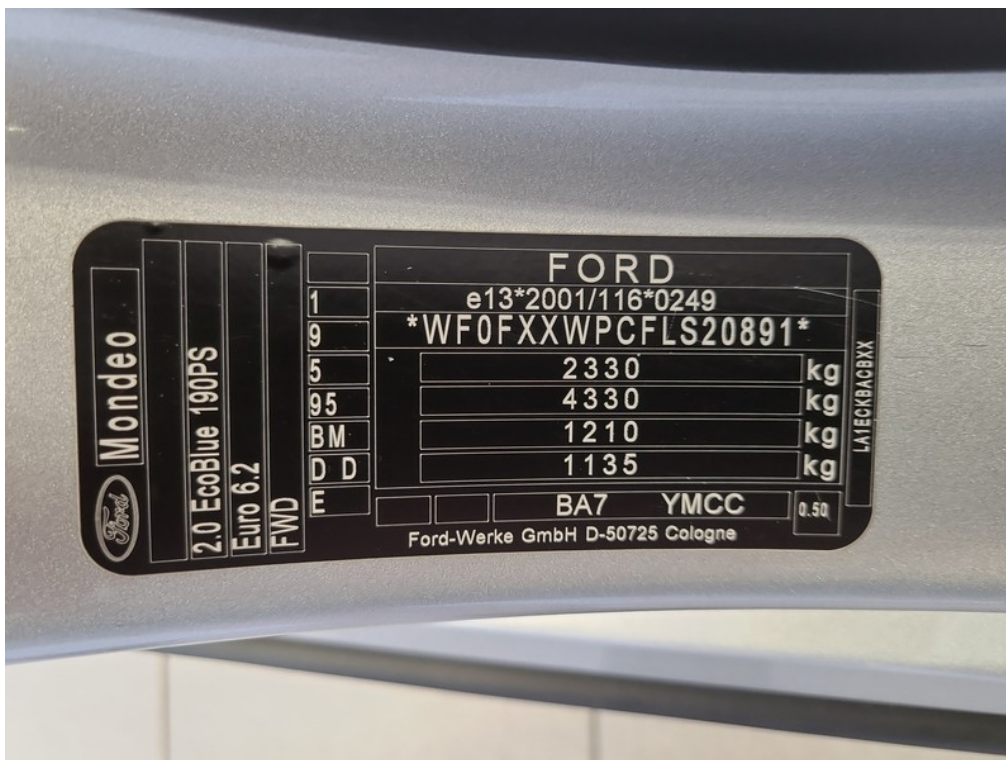


VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Zavazadlový prostor

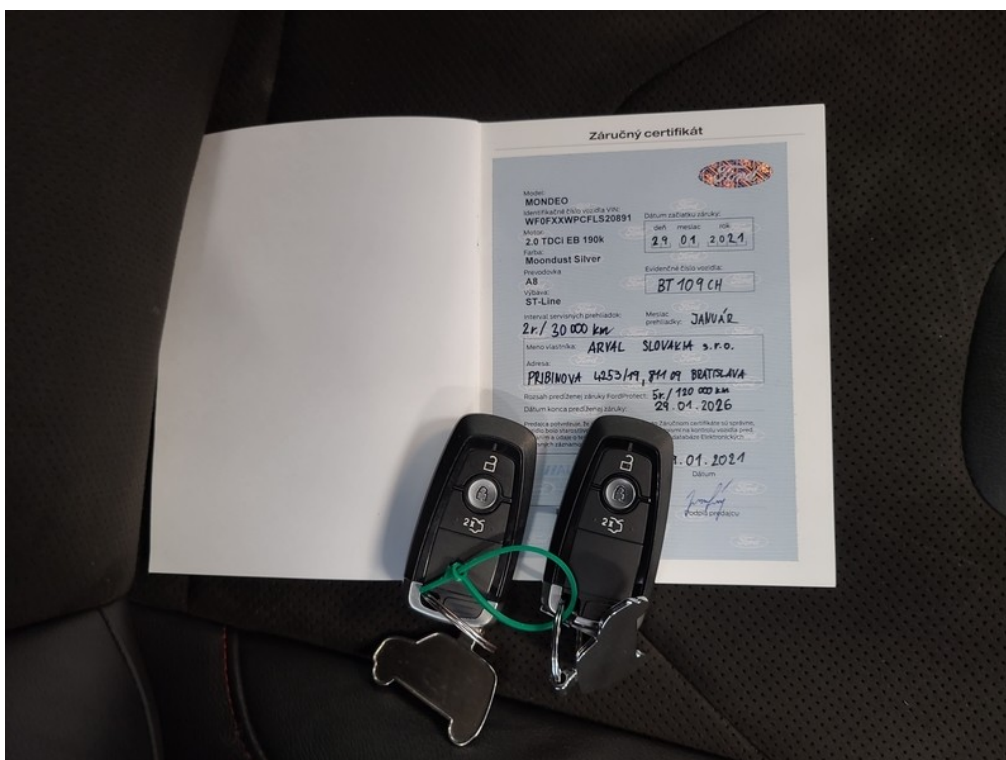

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE



Stav km




Stav km

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 Víko motoru - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

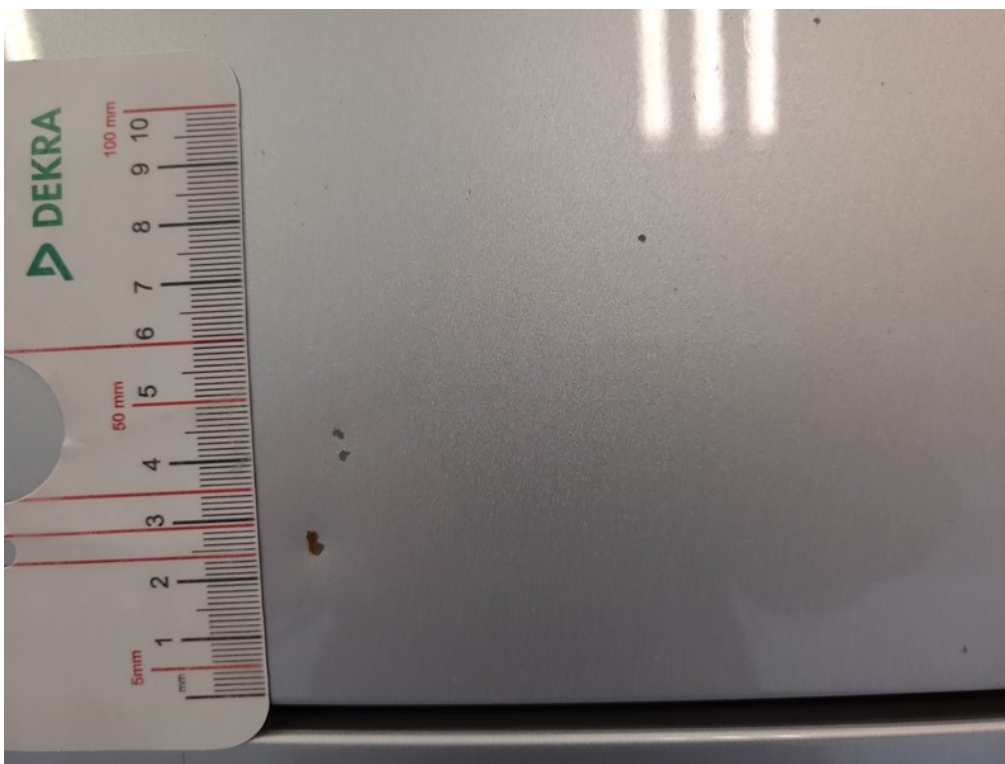

Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Přední nárazník - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Lišta P nárazníku levá - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 Disk PP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6

Blikač boční P zpětného zrcátka - Škrábance

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. **6**



7 Kryt P prahu - Škrábance
Umístění:


Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7

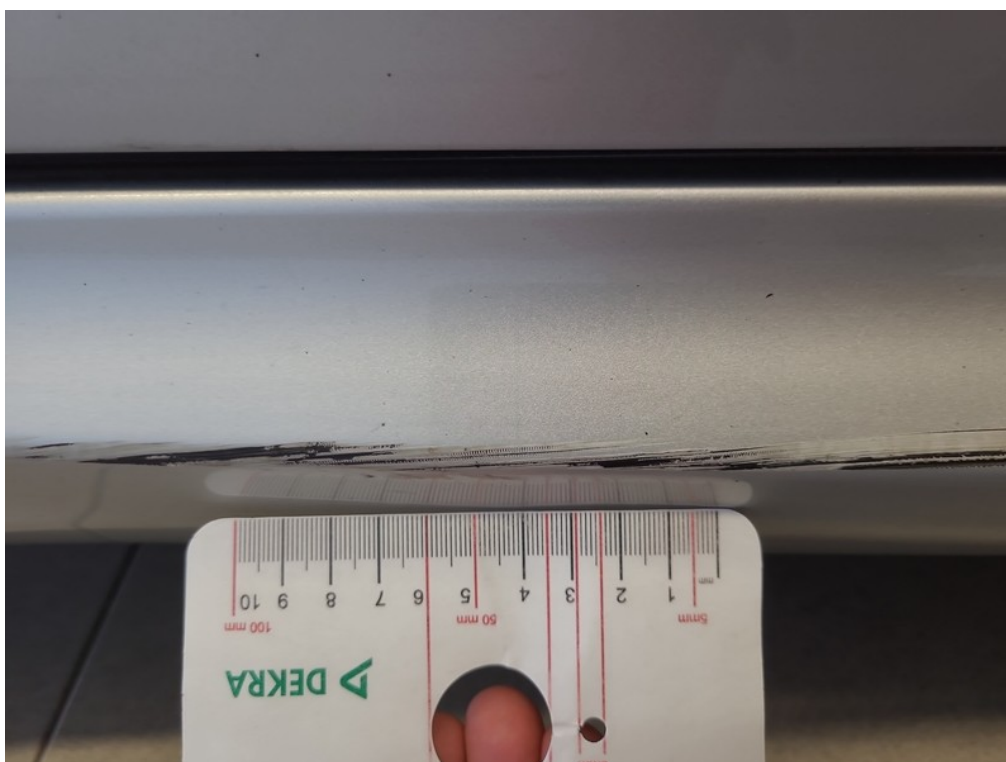

Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 Disk PZ kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 Bočnice zadní levá - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Dveře zadní levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Dveře přední levé - Deformace
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 11


FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Hrana LP dveří - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

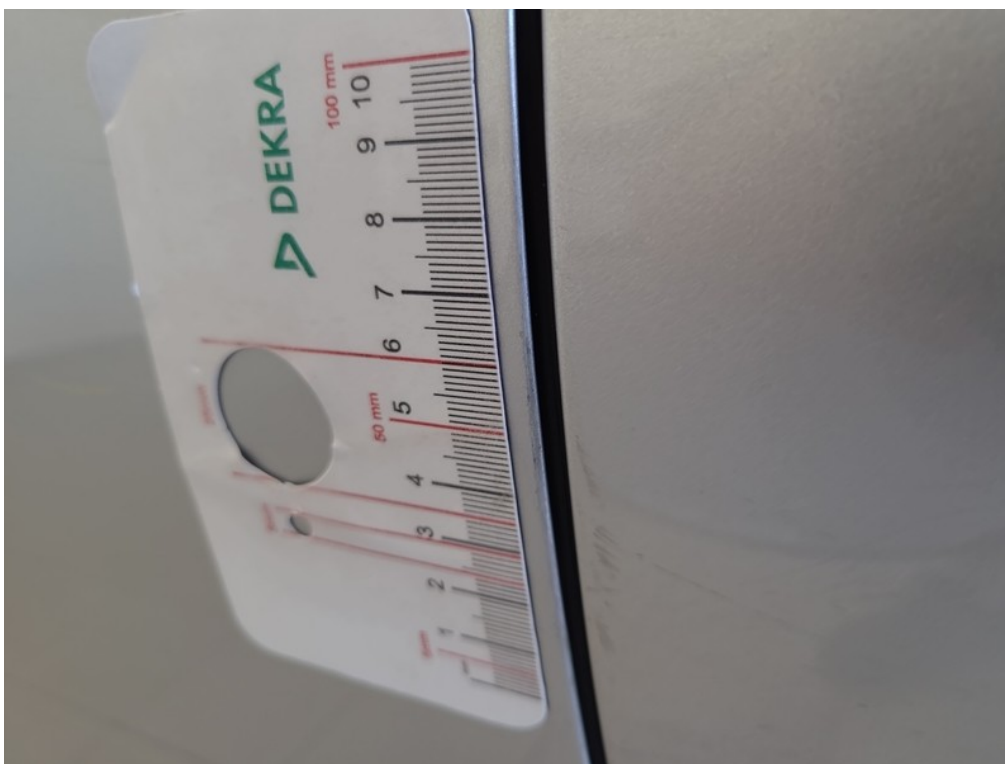

Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Disk LP kola - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Pneumatika PZ kola - Prasklina

Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 Viko motoru - Škrábance
Umístění:

Exteriér (vnější prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 Sedadlo řidiče - Opotřebení
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 Loketní opěrka - Škrábance
Umístění:

Interiér (vnitřní prostor)

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 17