

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
Besichtigung 07.10.2025

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 109 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug  
4 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.10.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Kuga (2020->) / Kuga 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid PHEV ST-Line (EURO
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMHNU73887	HSN / TSN	8566 / BTM
DAT Europa-Code®	012851020190001	DAT Marktindex	DE002 6307
Km-Stand abgelesen	42939	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	112	Hubraum (ccm)	2488
Getriebe	Automatik	Felgen	nicht vorhanden (nur Reifen)
Farbe	Chroma-Blau Metallic / Metallic / PN4FT0		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
2 links	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 60 R 18 100 H	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	4 mm
225 / 60 R 18 100 H	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	4 mm
225 / 60 R 18 100 H	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	6 mm
225 / 60 R 18 100 H	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	6 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS), Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Body-Styling-Paket, Bordcomputer, Dachhimmel Stoff, dunkel, Dachreling schwarz, Dachspoiler Wagenfarbe, Doppelendrohr Auspuffanlage, Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach), Elektromotor 97 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Post-Collision-System, Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, FordPass Connect inkl. eCall, Fußmatten ST-Design, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - ECVT, Heckleuchten LED, Induktionsladeschale für mobile Endgeräte, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-System, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll, Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar, Kühlerjalousie, regelbar, LM-Felgen 7,5x18 (5x2-Speichen, Rock Metallic), Lackierung Blazer-Blau uni, Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Sport/Leder, ST), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelkonsole mit Armlehne, Motor 2,5 Ltr. - 112 kW (System: 165 kW) Hybrid, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Parkpilotensystem vorn und hinten, Radstand 2710 mm, Reifen 225/60 R18 ...H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsysteem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium, Scheibenrahmen schwarz, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links verstellbar (8-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach), Sitzheizung vorn, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Spezialausführung 2, Sport-Fahrwerk, Sportsitze, Tagfahrlicht LED, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
27629	Befestigungspunkte für Trenngitter hinter 1. Sitzreihe
4312	Fahrassistenz-Paket
27607	Gepäcksicherungsnetz
35609	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
11000	Metallic-Lackierung
2318	Technologie-Paket
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)


2392 Winter-Paket 2

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

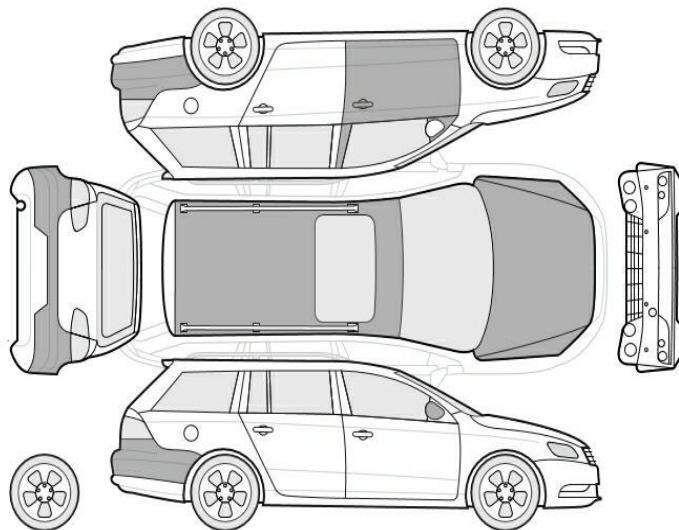

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür vorne links, eingedellt, smart repair
2. Stoßfänger hinten Schutzfolie, löst sich, entfernen
3. Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, smart repair
4. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau
5. Dach, mehrfach eingedellt, smart repair
6. Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspuren einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Außenspiegel rechts Gehäuse, zerkratzt, Gebrauchsspur

**Fehlende Teile**

1. Sicherheitstrennnetz



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

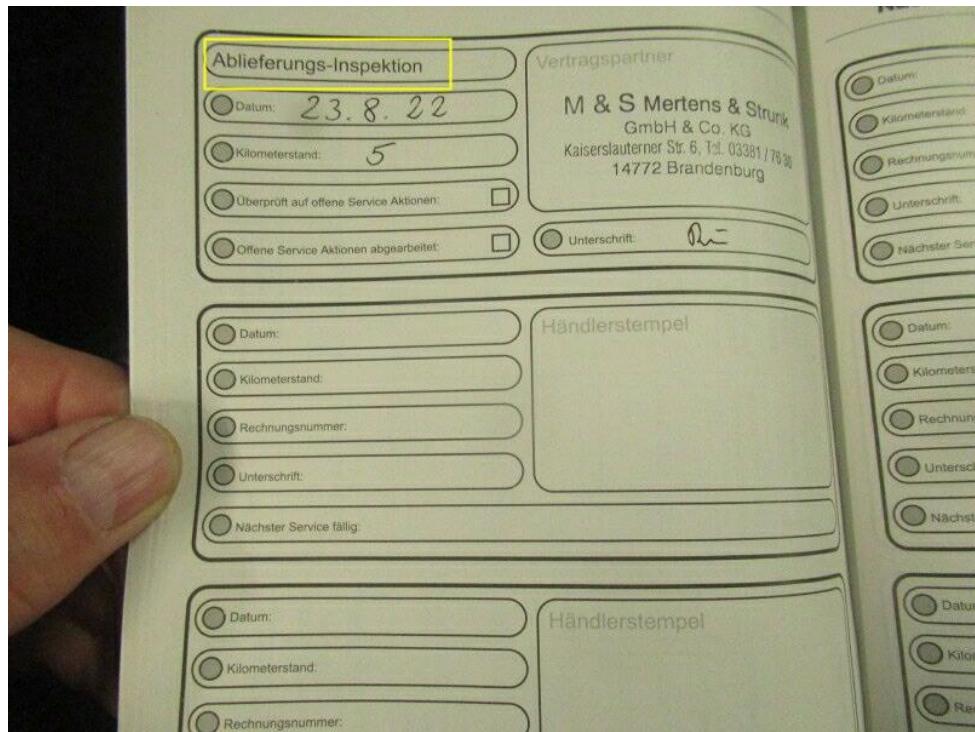


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau

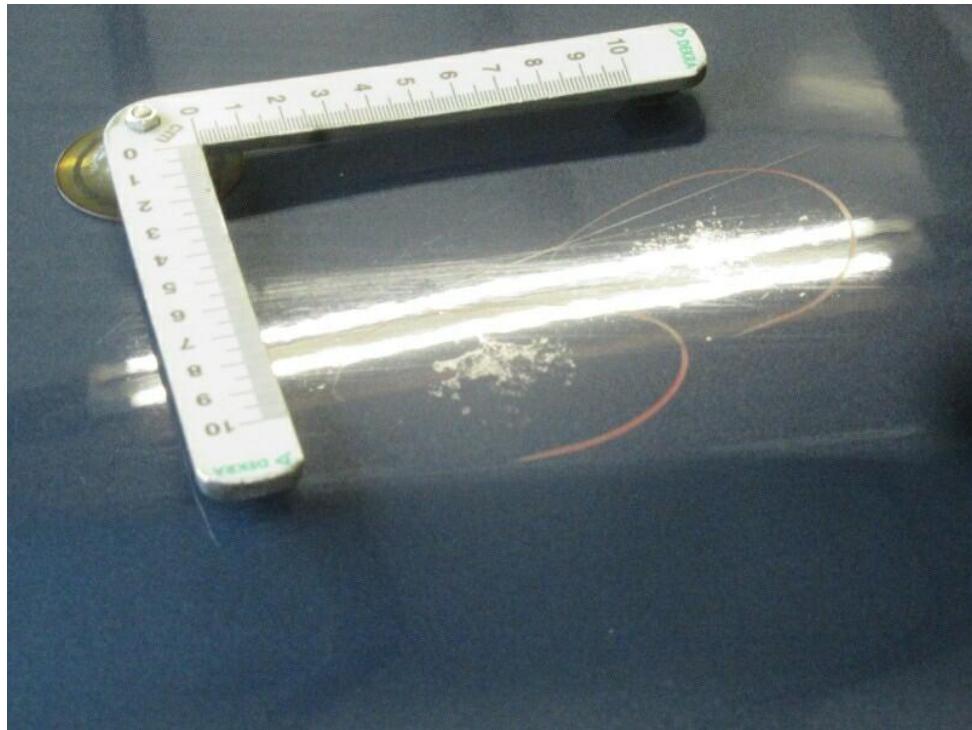


Bild 9 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau

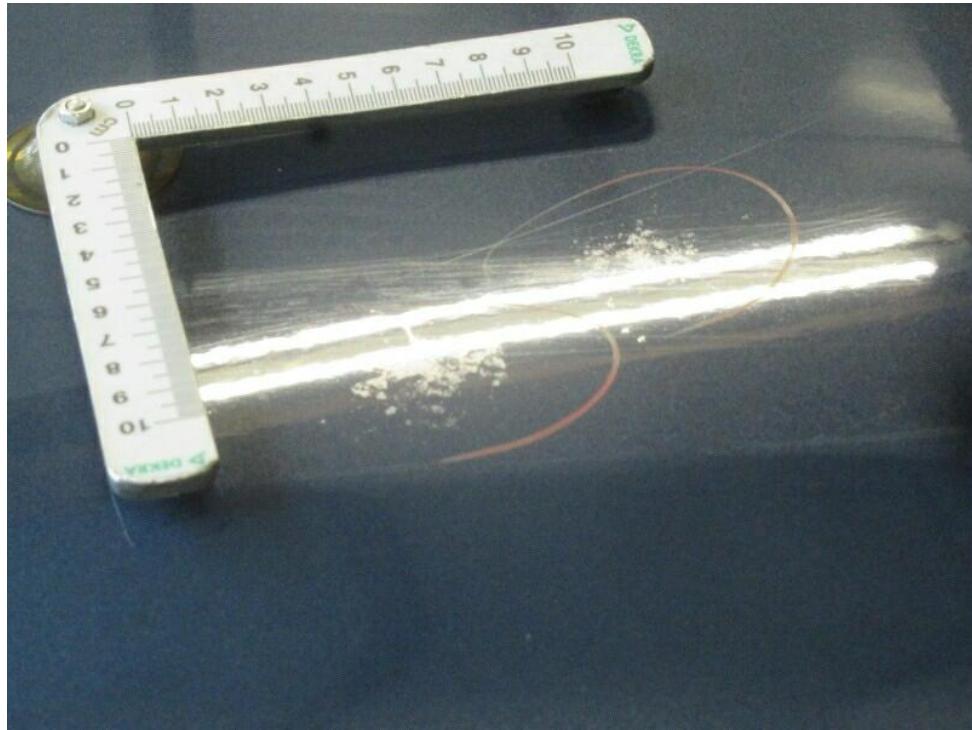


Bild 10 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, smart repair



Bild 12 : Dach, mehrfach eingedellt, smart repair



Bild 13 : Dach, mehrfach eingedellt, smart repair

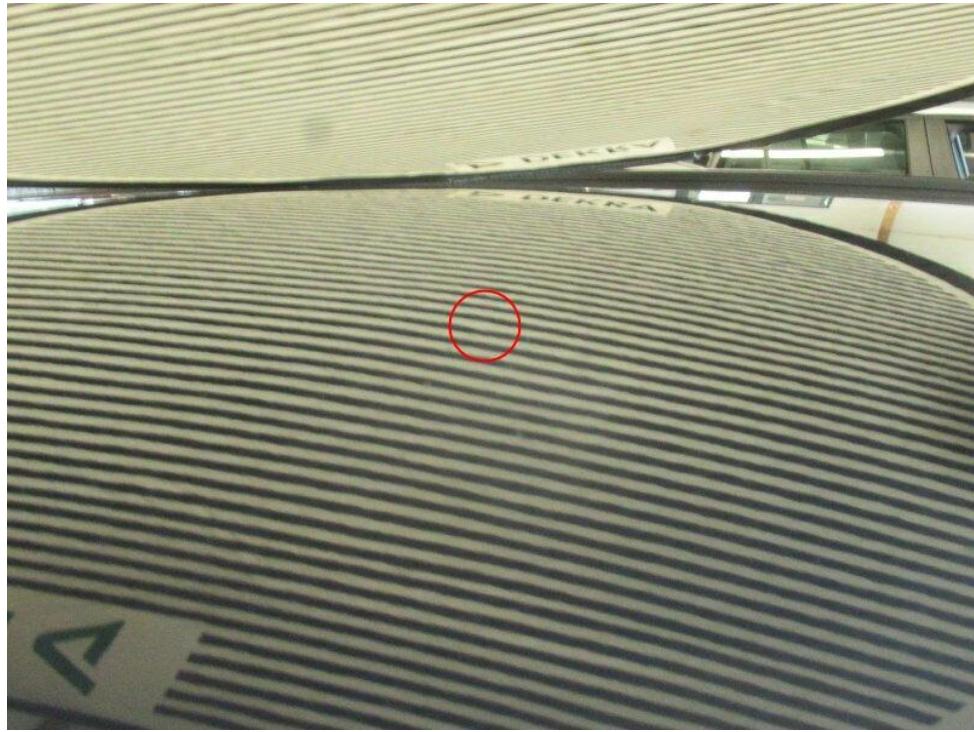


Bild 14 : Dach, mehrfach eingedellt, smart repair



Bild 15 : Außenspiegel rechts Gehäuse, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger hinten Schutzfolie, löst sich, entfernen



Bild 17 : Tür vorne links, eingedellt, smart repair



Bild 18 : Tür vorne links, eingedellt, smart repair